

定期点検記録様式 (2)大型カルバート

様式1(2)

施設名・所在地・管理者名等

施設名・所在地・管理者名等				施設ID	34.80019,135.35347
施設名	路線名	所在地	起点側	緯度	34° 48′ 00.7″
				経度	135° 21′ 12.5″
伊和志津トンネル (フリガナ)イワシツトンネル	市道3606号線	兵庫県宝塚市伊子志1丁目			
管理者名	定期点検実施年月日	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
宝塚市道路管理課	2022.7.29	無	一般道	無	無

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)定期点検者 伸栄開発(株) 定期点検責任者 小南 敏基

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号, 位置等が分かるように記載)	応急措置後の判定区分	応急措置内容	応急措置及び判定実施年月日
カルバート本体	Ⅱ	ひびわれ、剥離・鋼材露出、欠損、ケーブル取付金具の腐食	写真1～6			
継手	Ⅱ	目地材の劣化	写真7			
ウイング						
その他	Ⅱ	路面の凹凸、L型鋼変形	写真8、9			

施設毎の健全性の診断(対策区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	カルバート本体にひびわれ、剥離・鋼材露出、欠損、ケーブル取付金具の腐食、継手に目地材の劣化、路上に路面の凹凸、水切りにL型鋼変形が生じている。予防保全の観点から計画的な補修を行うことが望ましい。

全景写真(起点側, 終点側を記載すること)

建設年次	延長	総幅員
1996年	50m	16.0m
構造形式		
場所打ちボックスカルバート		



起点側(北側)



終点側(南側)

※建設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

別紙2

状況写真(変状状況)

○判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

写真1 カルバート本体(頂版)【判定区分：Ⅱ】 	写真2 カルバート本体(頂版)【判定区分：Ⅱ】 
写真3 カルバート本体(側壁)【判定区分：Ⅱ】 	写真4 カルバート本体(側壁)【判定区分：Ⅱ】 

状況写真(変状状況)

○判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

カルバート本体(側壁)【判定区分：Ⅱ】	カルバート本体(側壁)【判定区分：Ⅱ】
写真5 	写真6 
継手(目地・遊間部)【判定区分：Ⅱ】	その他(路上)【判定区分：Ⅱ】
写真7 	写真8 

状況写真(変状状況)

○判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

その他(水切り)【判定区分: Ⅱ】


写真9



点検調書（様式 3）	部材番号図	ブロック番号	1
------------	-------	--------	---


施設 ID	34. 80019, 135. 35347		路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシヅトンネル							
施設名	伊和志津トンネル							

ブロック1（上り側・歩道部，車道部，下り側・歩道部）

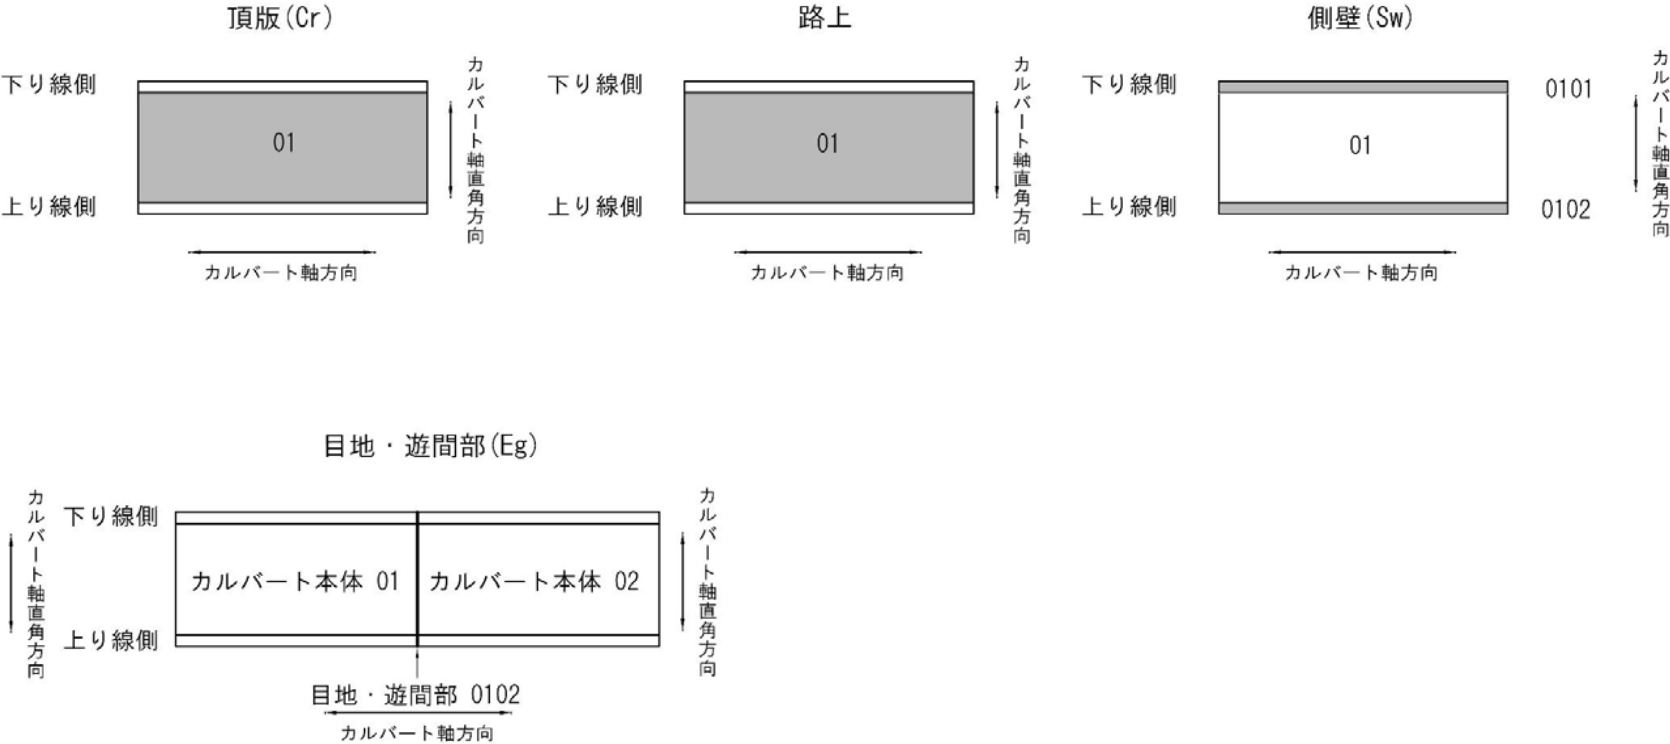


点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	2
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

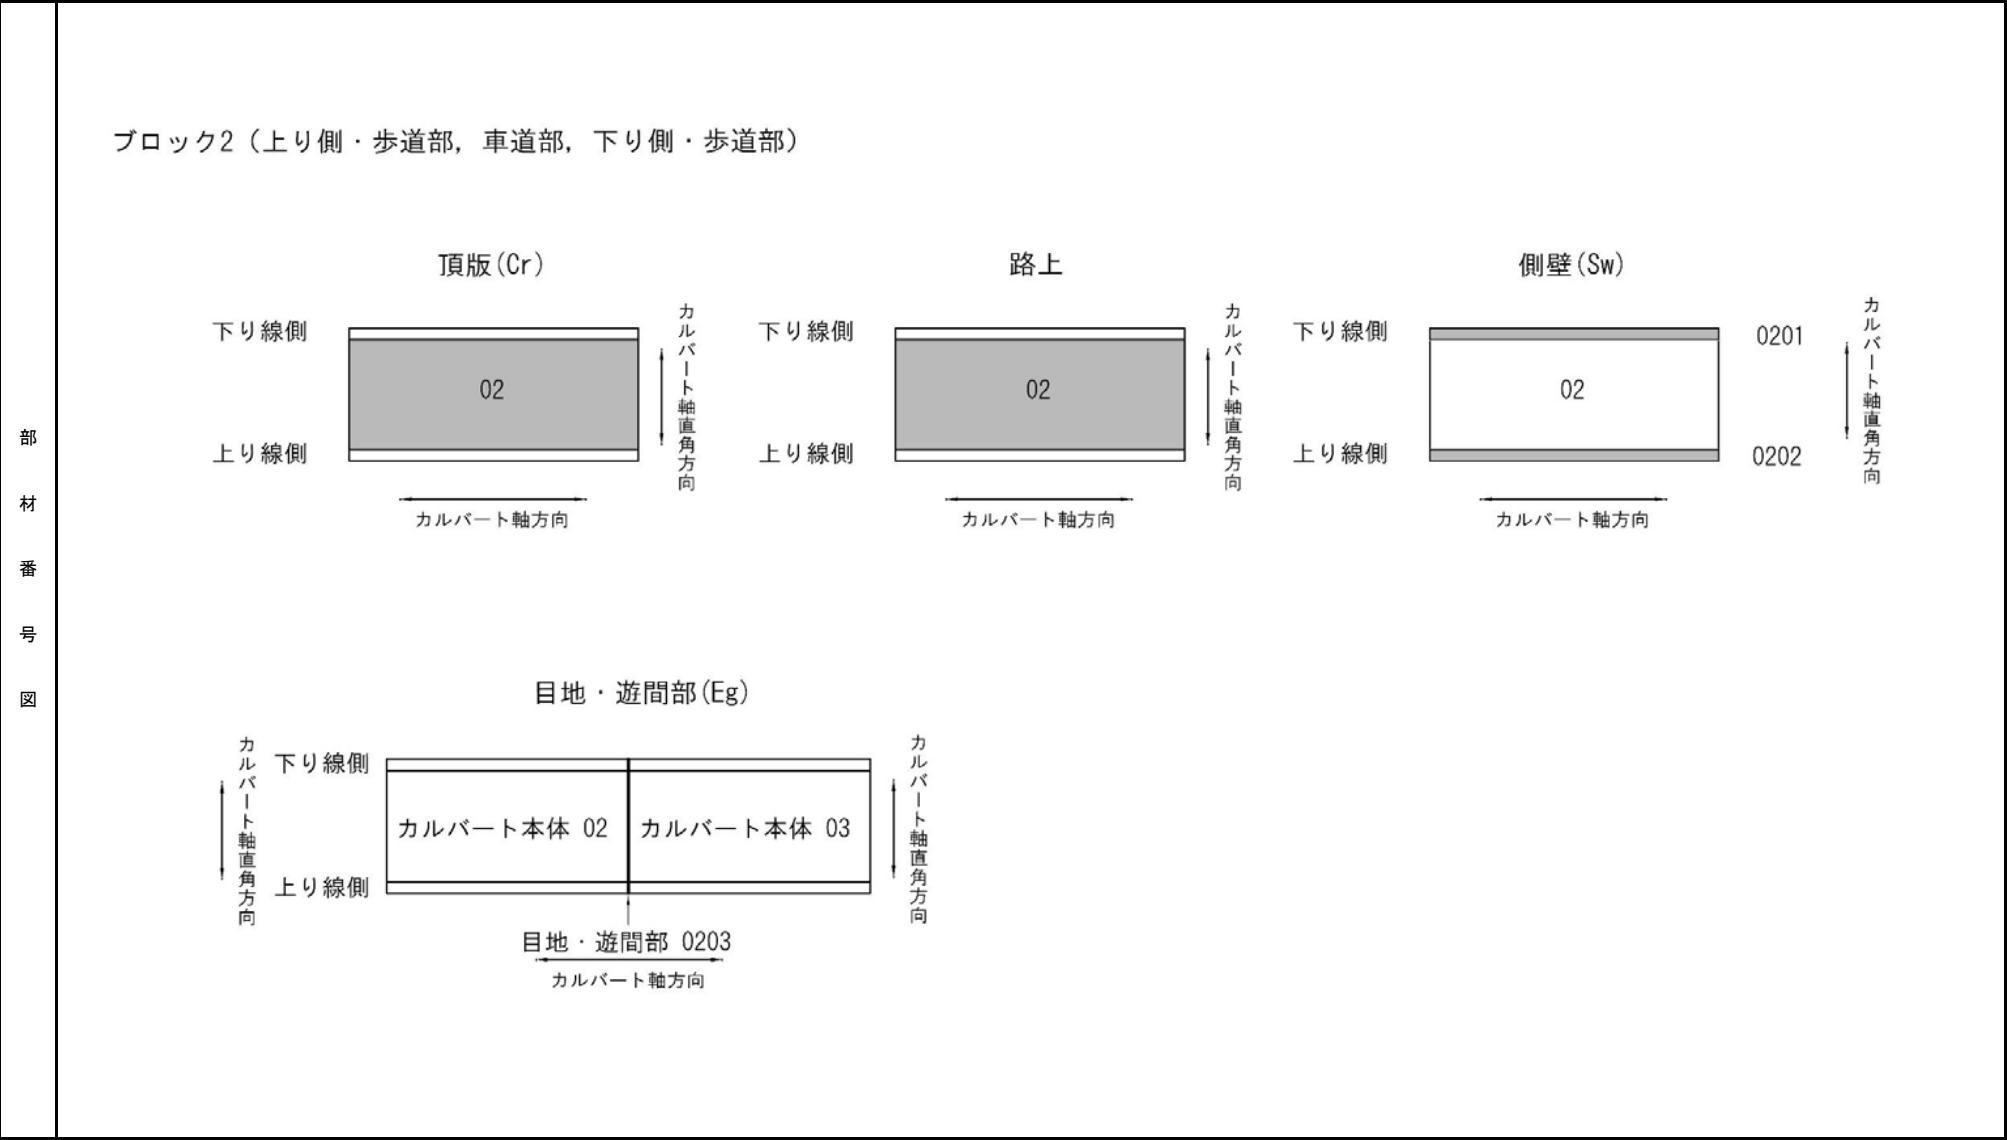


点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	3
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347					
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.
施設名	伊和志津トンネル					

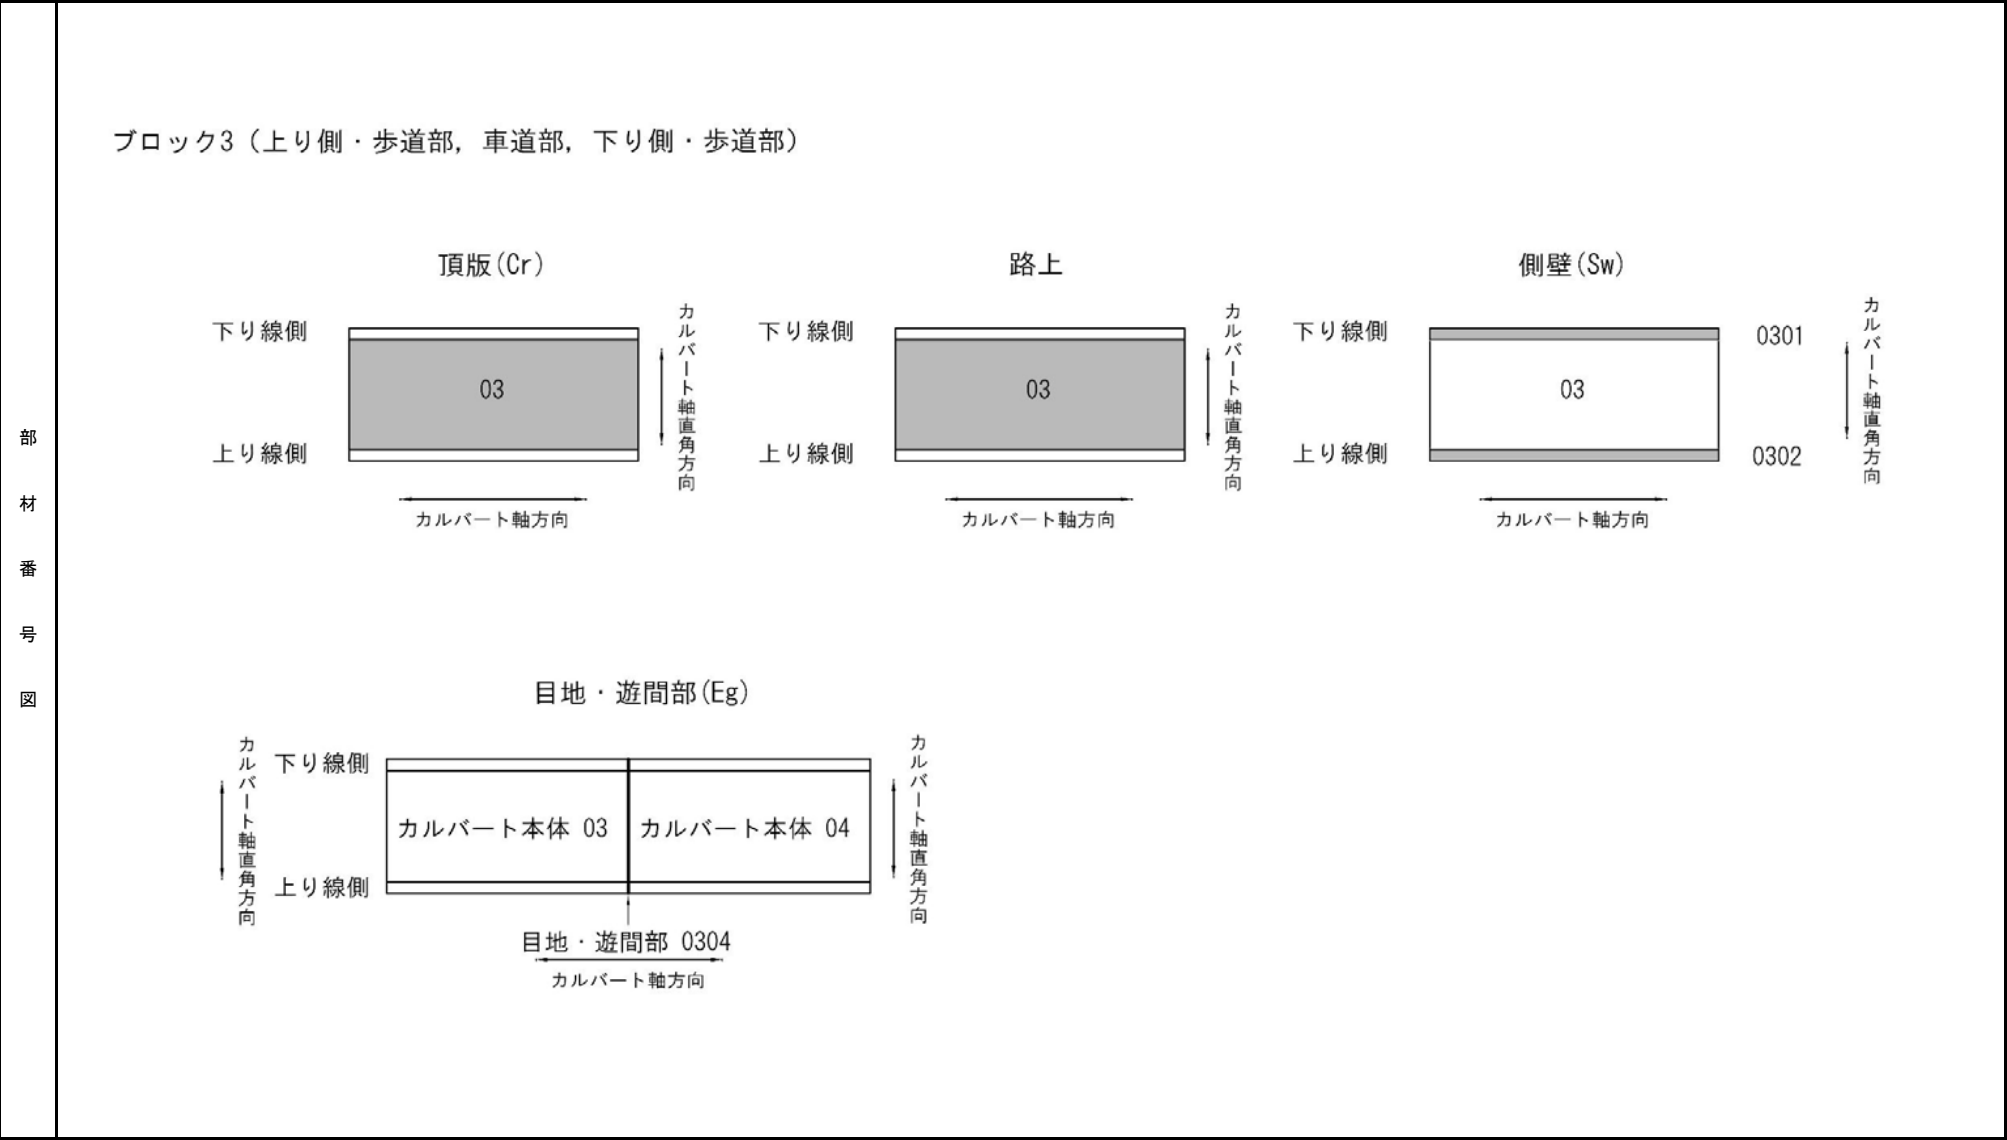


点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	4
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

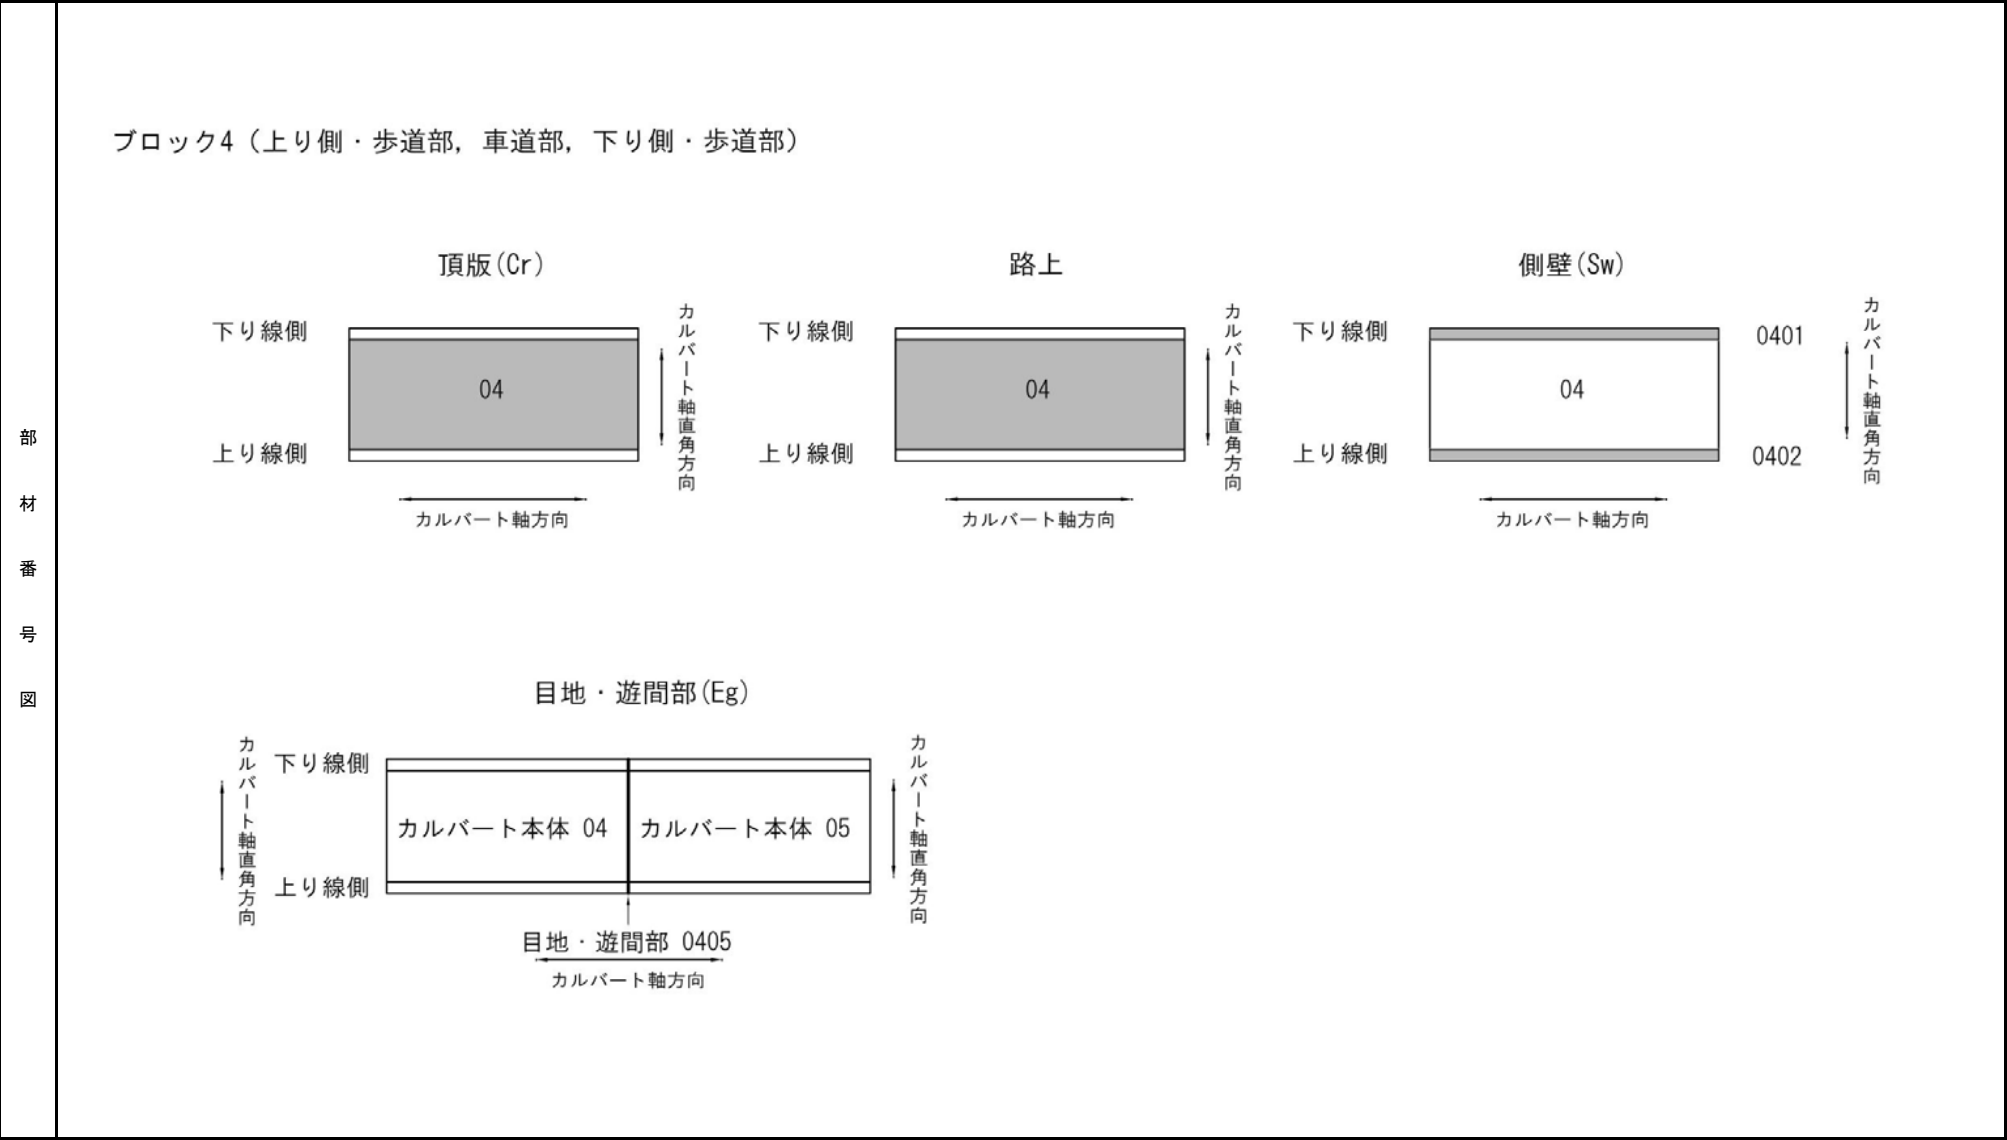

点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	5
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347					
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.
施設名	伊和志津トンネル					

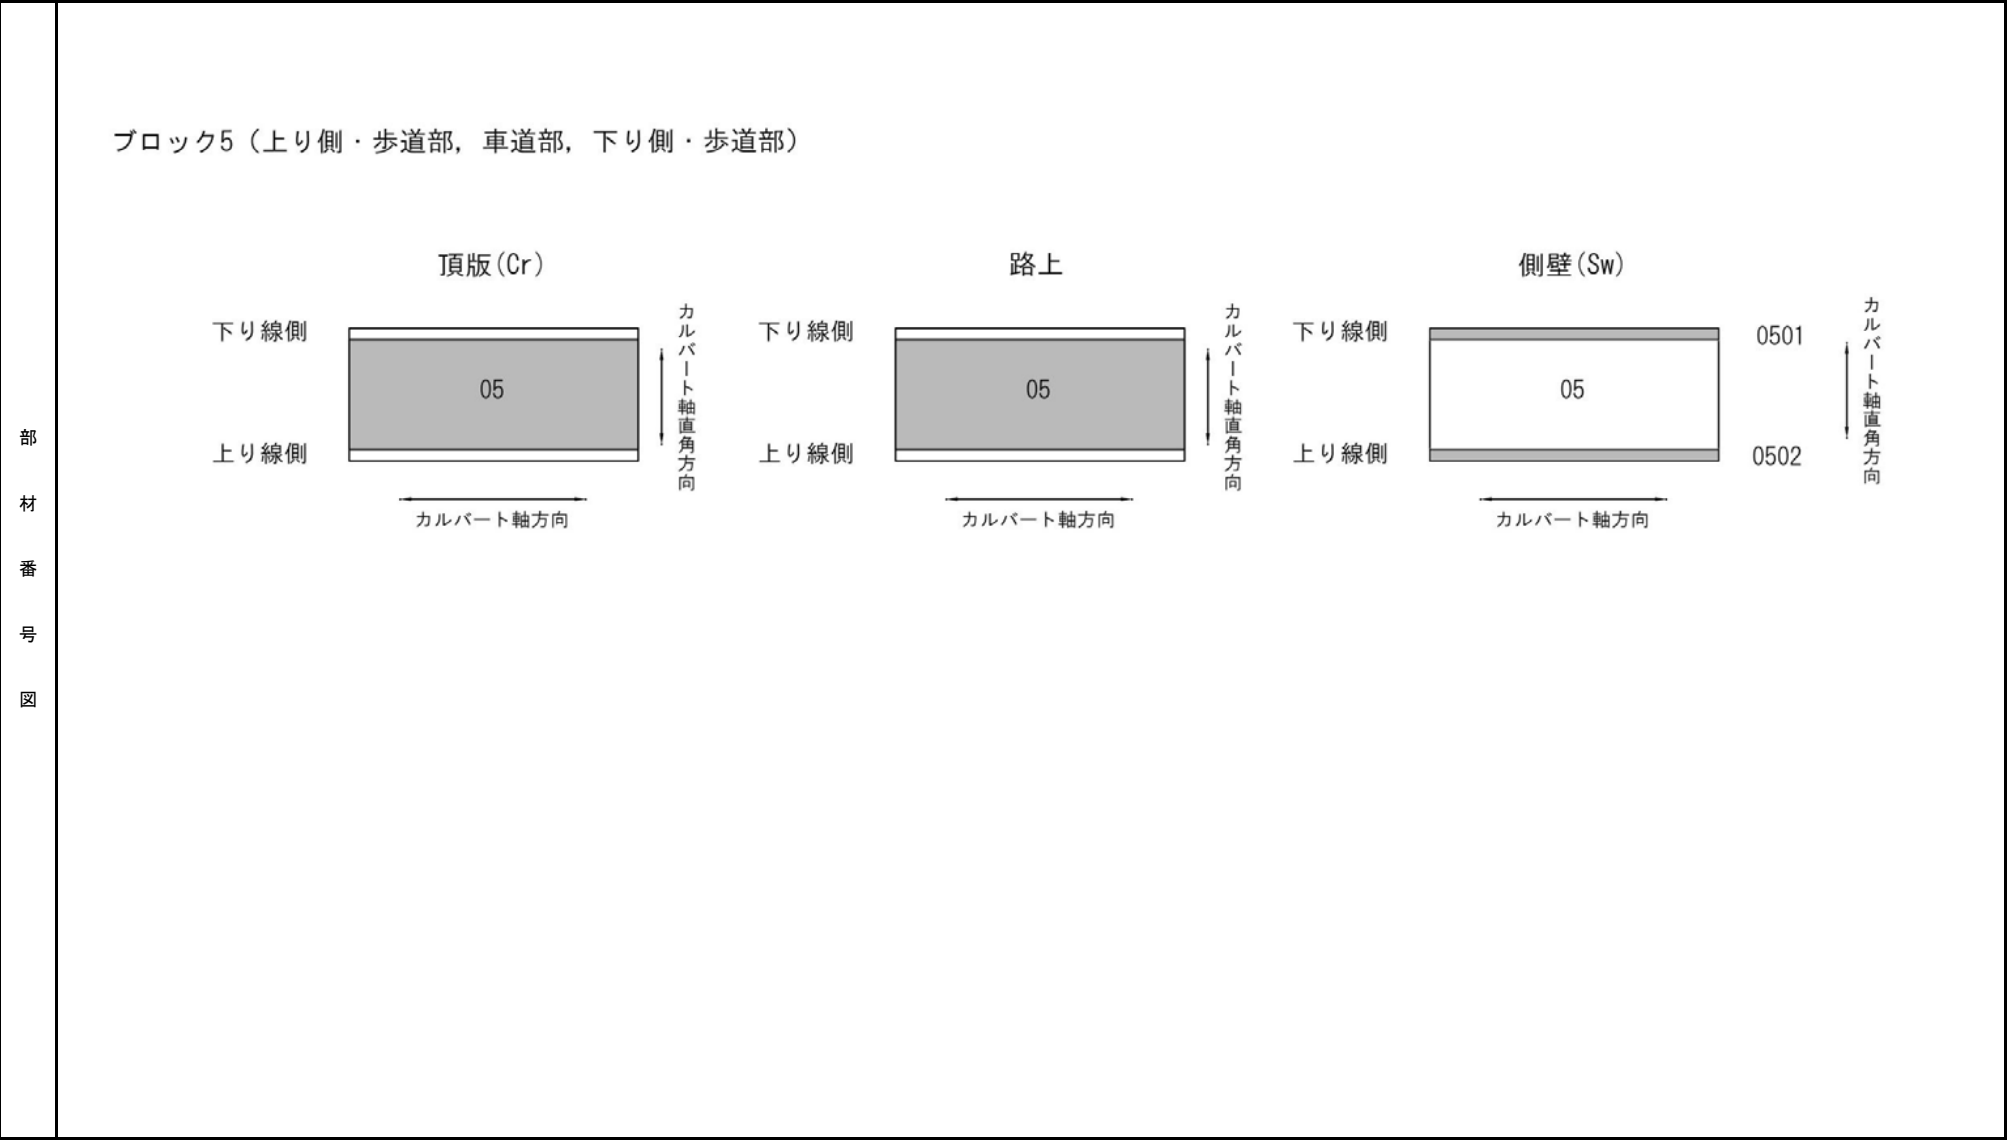


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック1

内空部(下り側・歩道部)

変
状
図

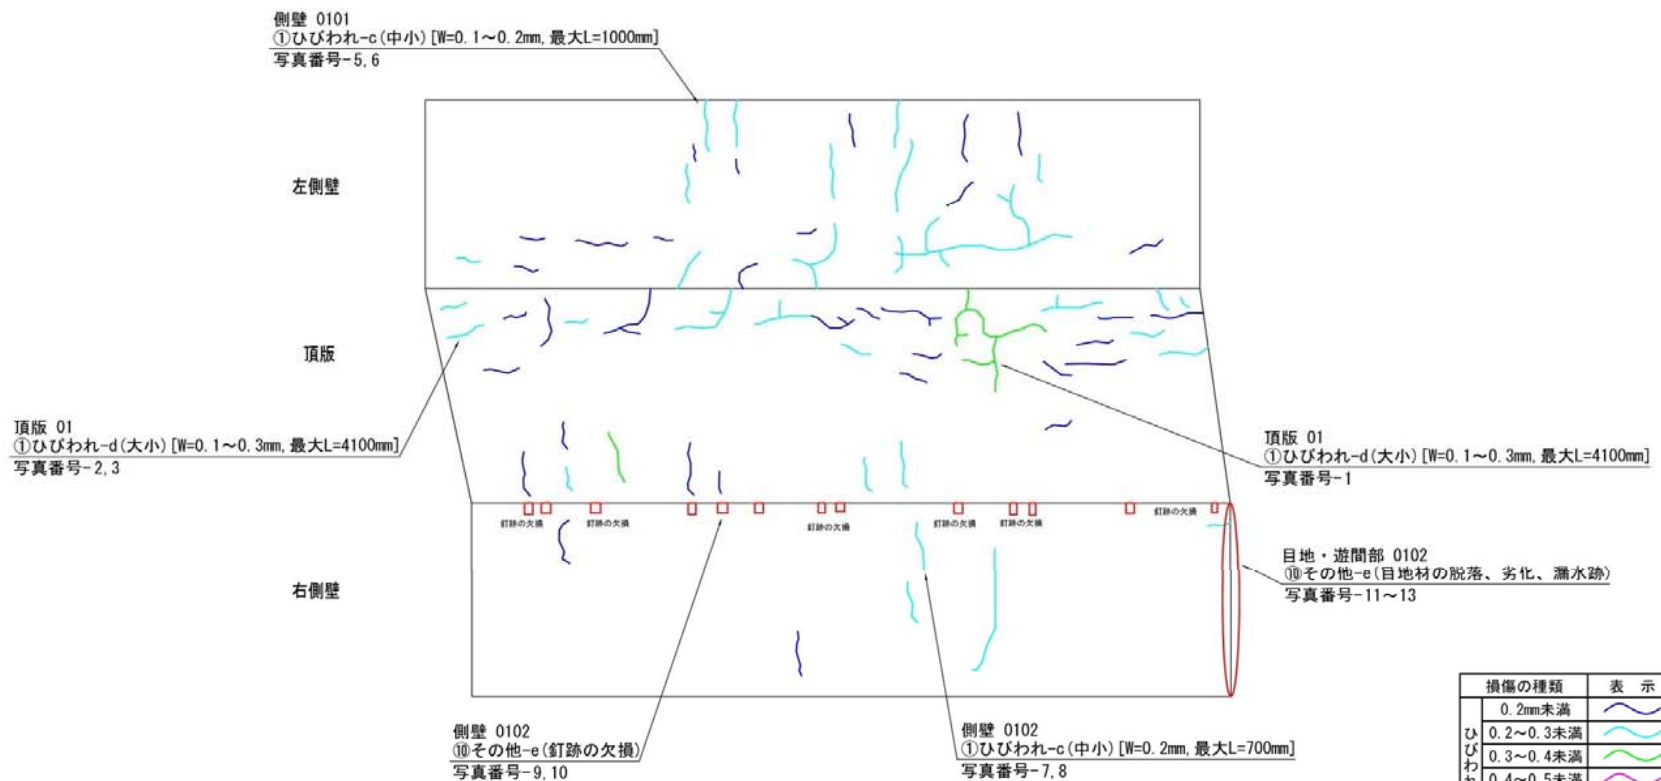

損傷の種類	表示
ひびわれ	0.2mm未満
	0.2~0.3未満
	0.3~0.4未満
	0.4~0.5未満
	0.5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347		路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシヅトンネル							
施設名	伊和志津トンネル							

ブロック1

路上(下り側・歩道部)



※損傷なし

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2～0. 3未満	
	0. 3～0. 4未満	
	0. 4～0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

変
状
図

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---


施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシヅトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック1

側面(下り側・歩道部)

北側
(起点側)


頂版 01
①ひびわれ-c (中小) [W=0.1~0.2mm, 最大L=100mm]
④漏水・遊離石灰-c
写真番号-4

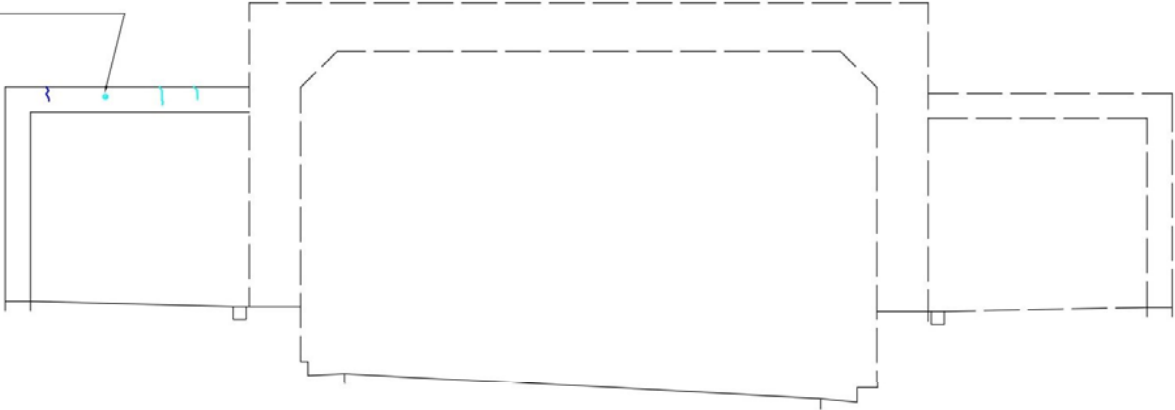

損傷の種類	表示
ひびわれ	0.2mm未満
	0.2~0.3未満
	0.3~0.4未満
	0.4~0.5未満
	0.5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

変
状
図

施設 ID	34. 80019, 135. 35347					
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.
施設名	伊和志津トンネル					

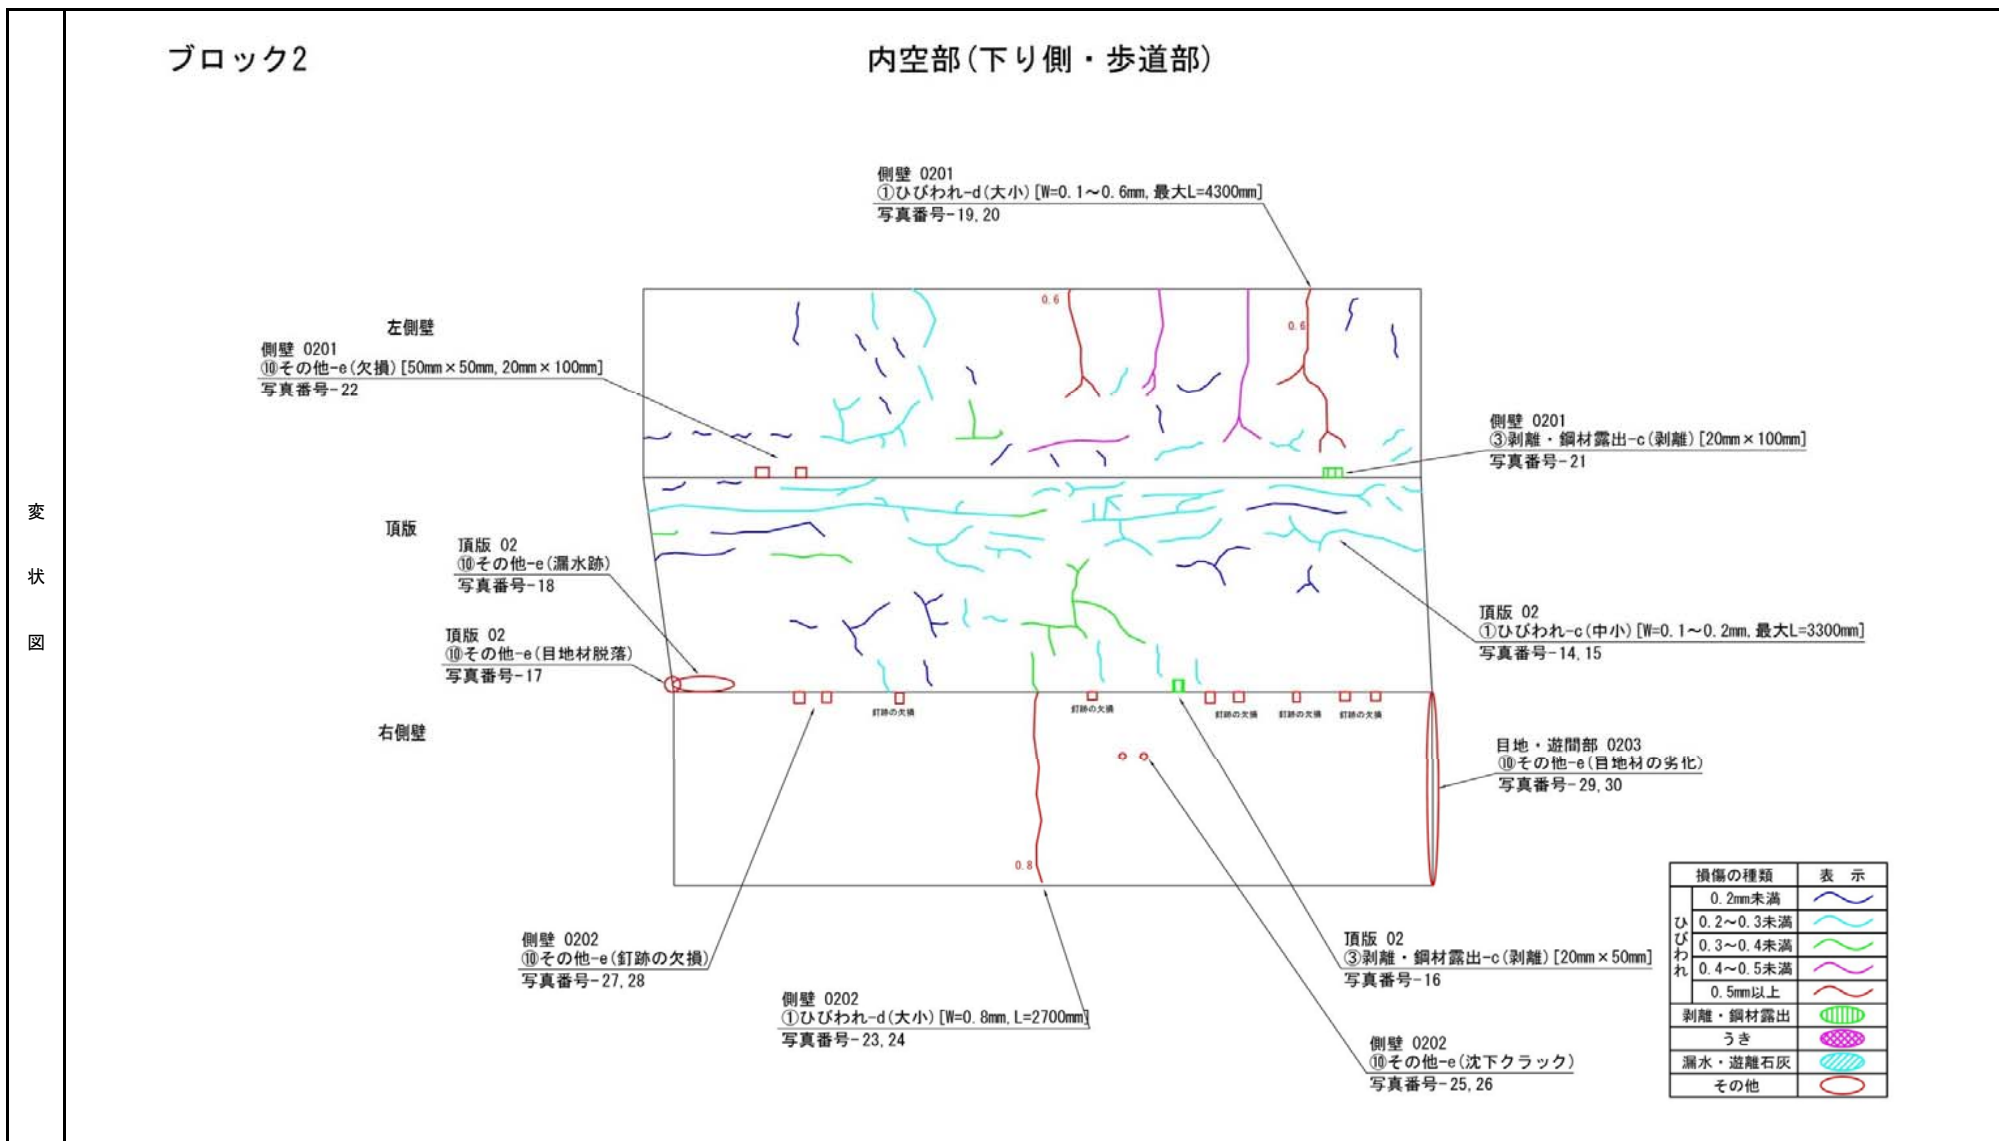

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	2
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347		路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシヅトンネル							
施設名	伊和志津トンネル							

ブロック2

路上(下り側・歩道部)




※損傷なし

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2～0. 3未満	
	0. 3～0. 4未満	
	0. 4～0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

変
状
図

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	3
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

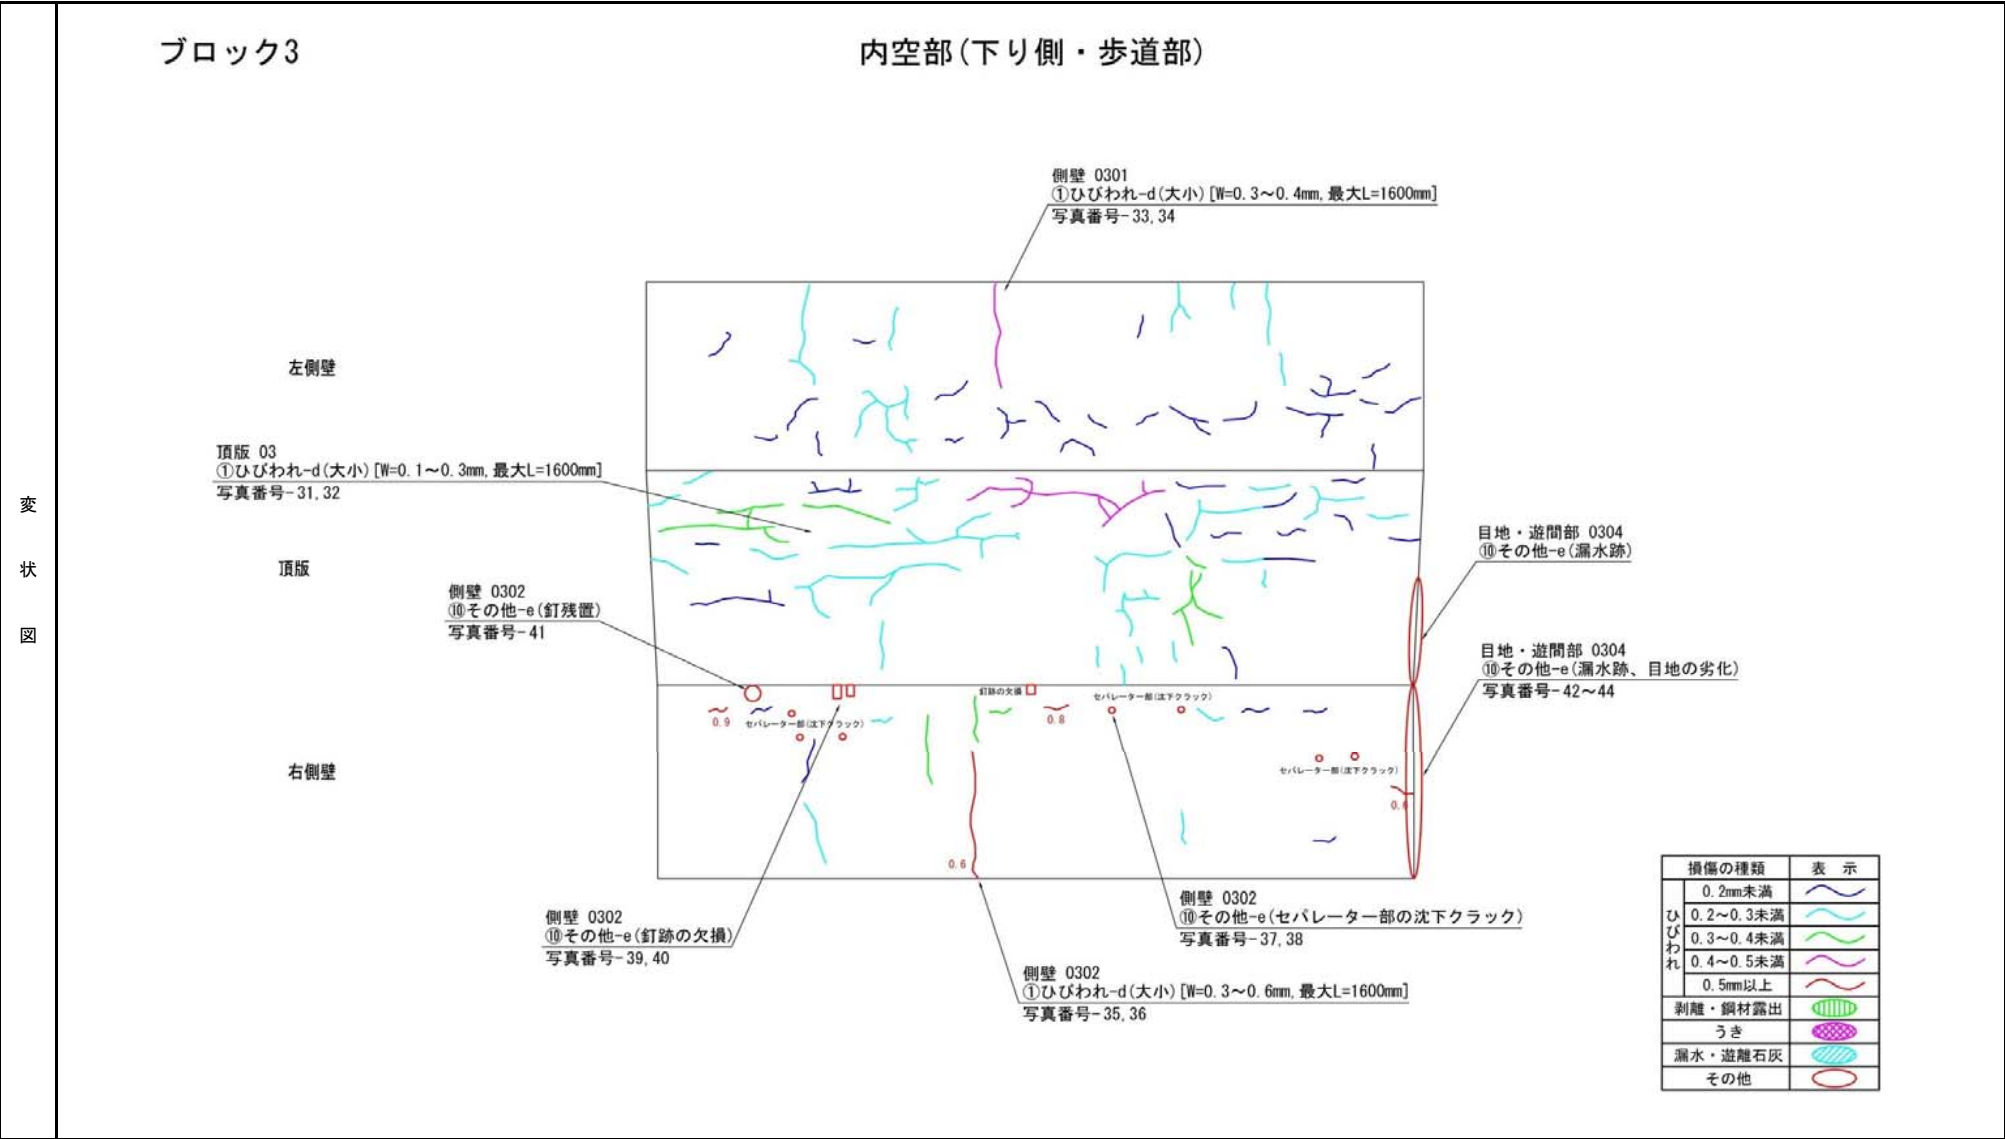

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	3
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347					
フリガナ	イワシヅトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.
施設名	伊和志津トンネル					

ブロック3

路上(下り側・歩道部)




※損傷なし

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2～0. 3未満	
	0. 3～0. 4未満	
	0. 4～0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

変
状
図

点検調書（様式 4） 変状図		ブロック番号	4					
施設 ID	34. 80019, 135. 35347		路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシツトンネル							
施設名	伊和志津トンネル							

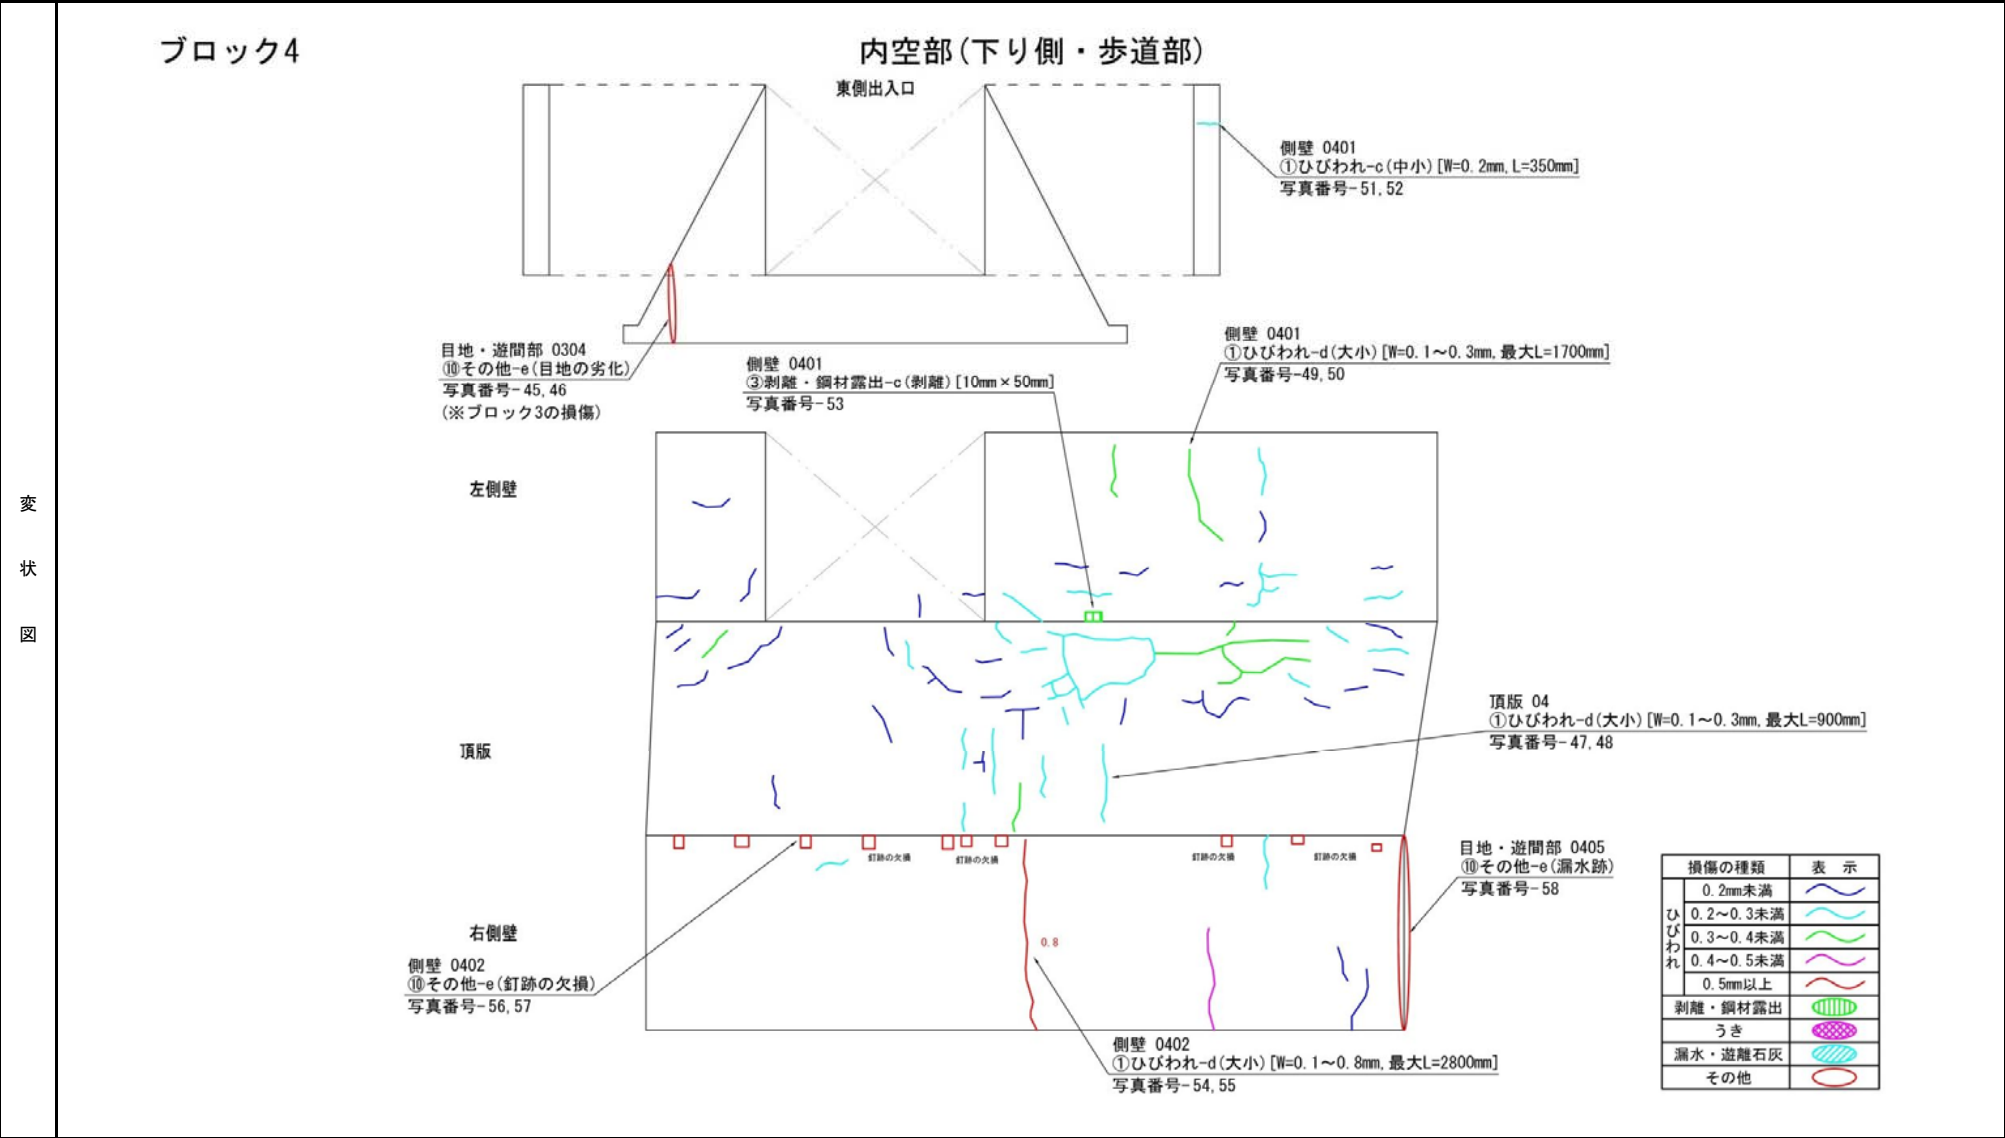

変
状
図


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	4
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシヅトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック4

路上(下り側・歩道部)

路上 04
⑩その他-e(路面の凹凸)[段差 H=15mm]
写真番号-59, 60

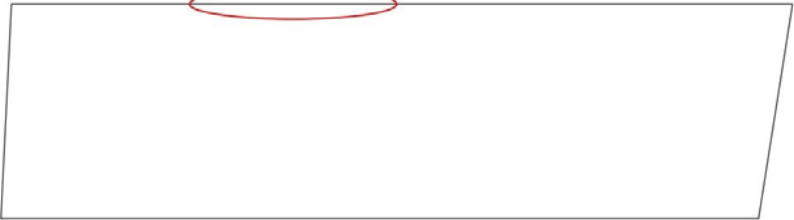


変
状
図

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2~0. 3未満	
	0. 3~0. 4未満	
	0. 4~0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	5
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

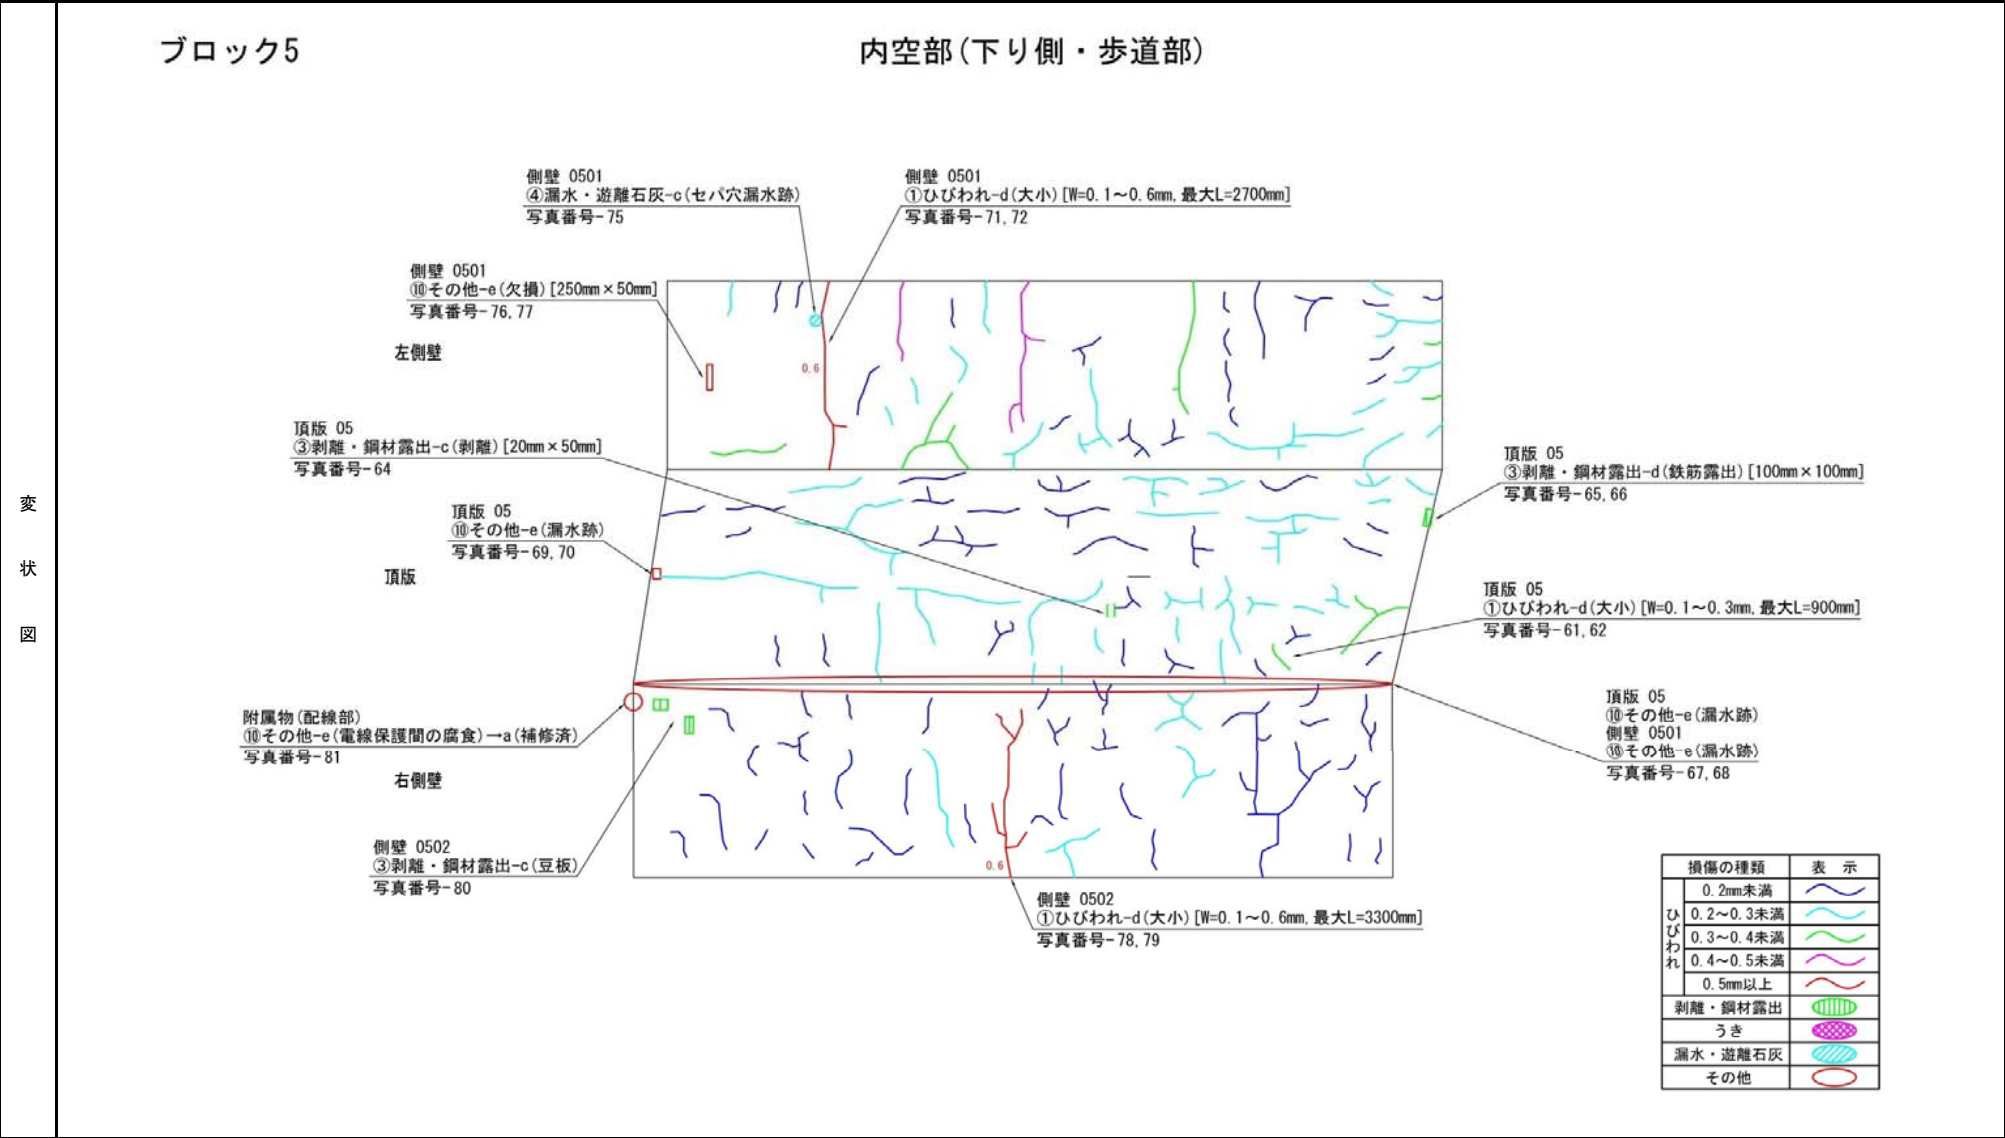

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	5
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347		路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシヅトンネル							
施設名	伊和志津トンネル							

ブロック5

路上(下り側・歩道部)




※損傷なし


損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2～0. 3未満	
	0. 3～0. 4未満	
	0. 4～0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

変
状
図

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号	5				
施設 ID	34. 80019, 135. 35347								
フリガナ	イワシツトンネル			路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル								

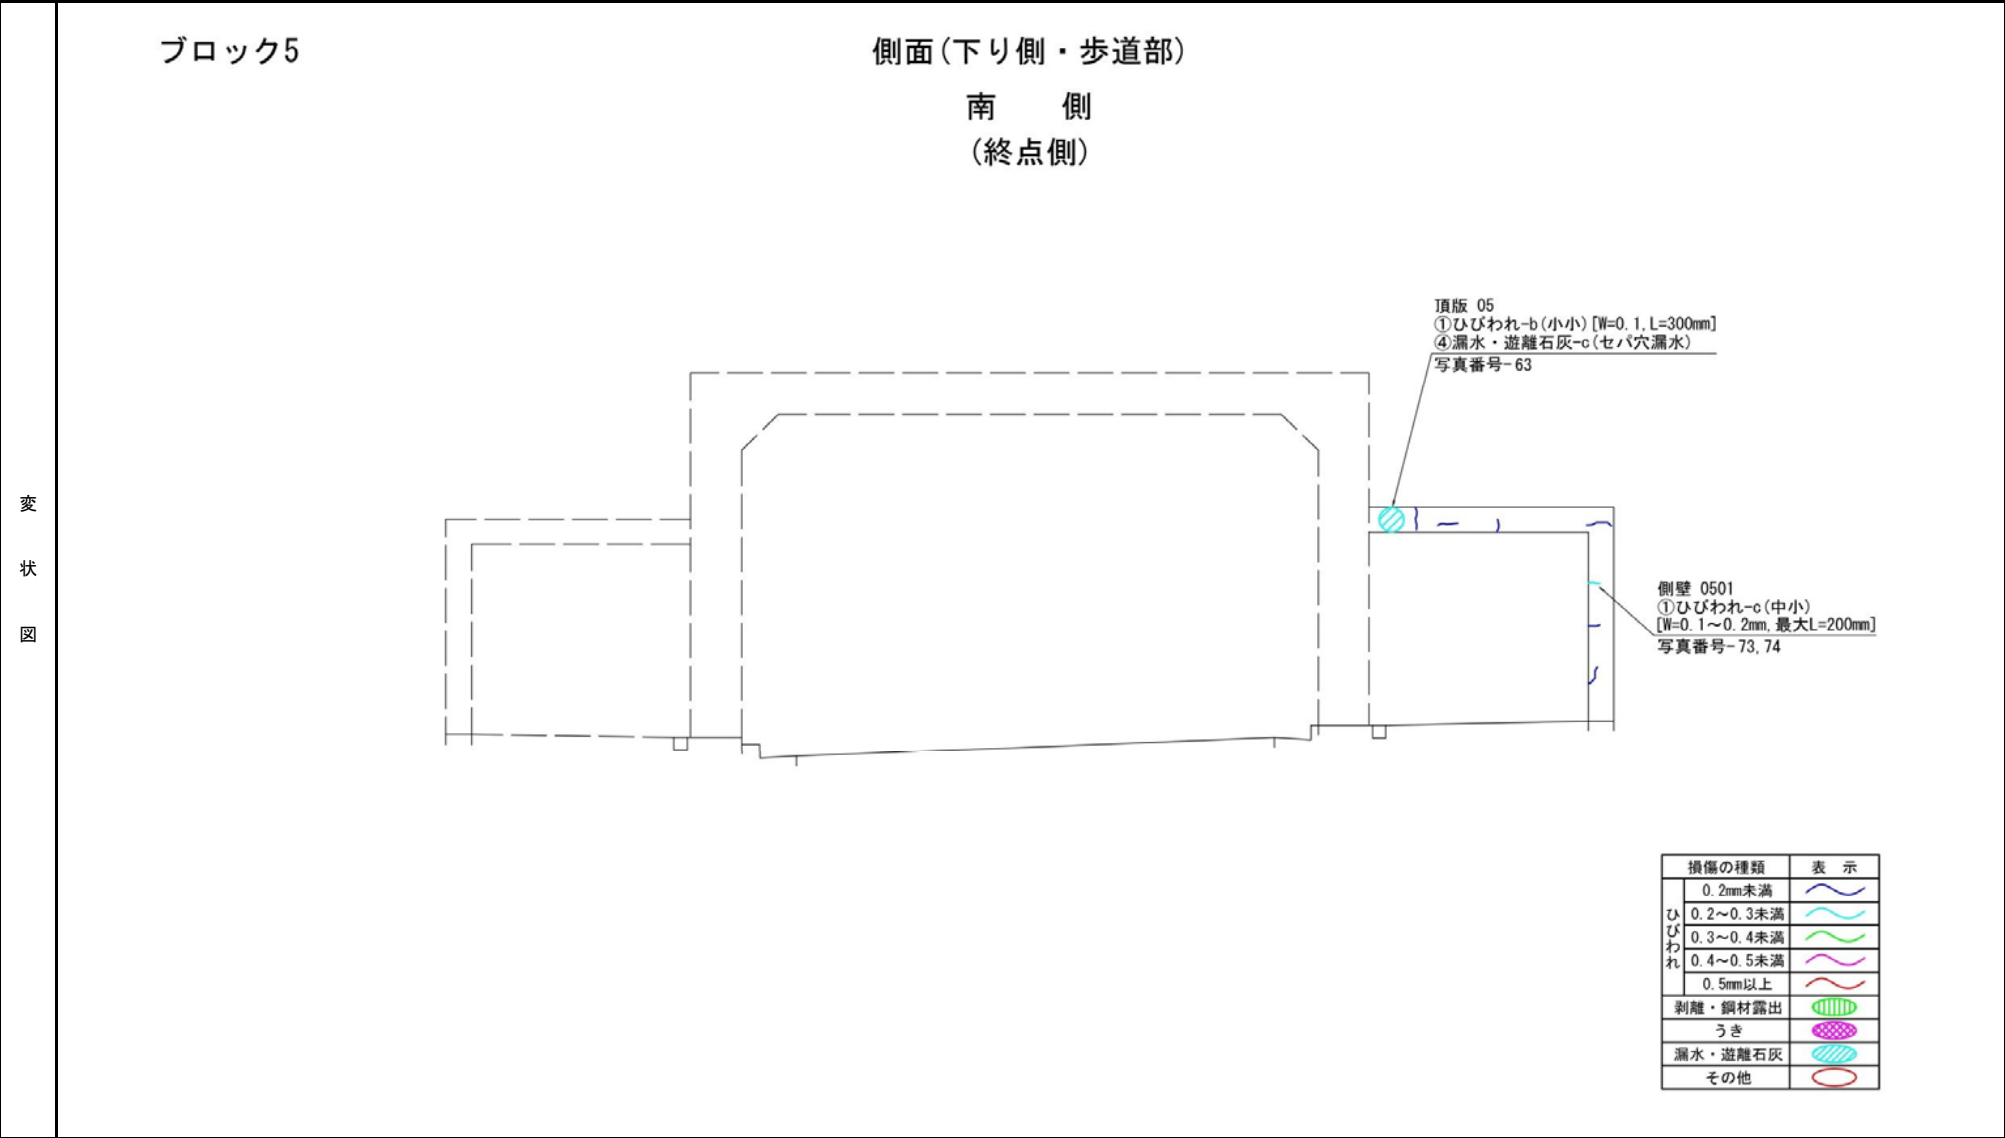

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号		1			
施設 ID		34. 80019, 135. 35347							
フリガナ		イワシツトンネル		路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名		伊和志津トンネル							

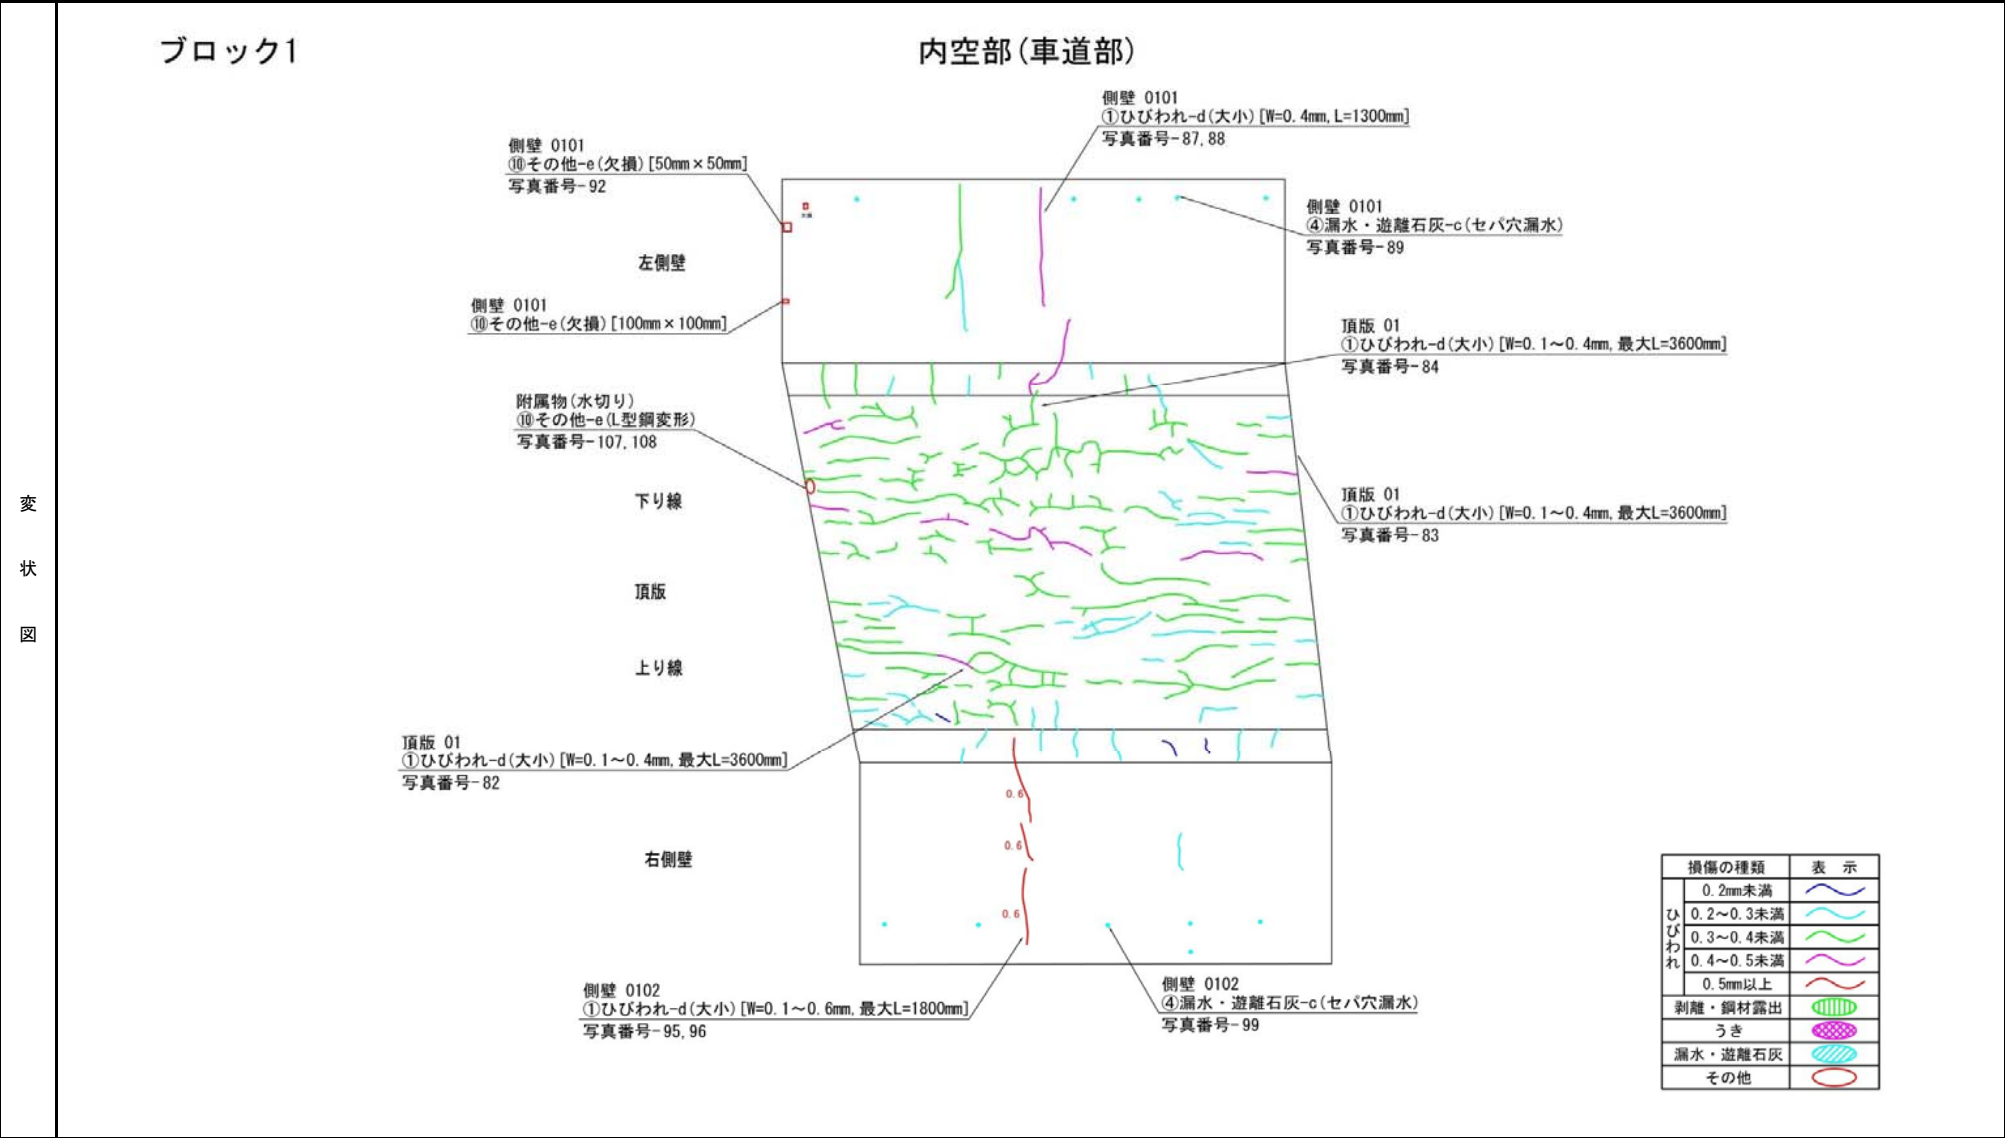


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック1

路上(車道部)

路上 01
①ひびわれ-b(小小) [W=0. 1mm, L=500]
写真番号-102, 103

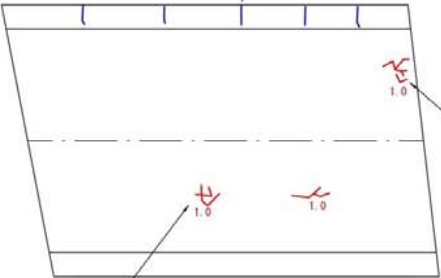

路上 01
⑩その他-e(舗装のひびわれ) [W=1. 0mm]
写真番号-106

路上 01
⑩その他-e(舗装のひびわれ) [W=1. 0mm]
写真番号-104, 105

損傷の種類	表 示
0. 2mm未満	—
0. 2～0. 3未満	—
0. 3～0. 4未満	—
0. 4～0. 5未満	—
0. 5mm以上	—
剥離・鋼材露出	—
うき	—
漏水・遊離石灰	—
その他	—

変
状
図

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---


施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック1

側面（車道部）

北 側


（起点側）

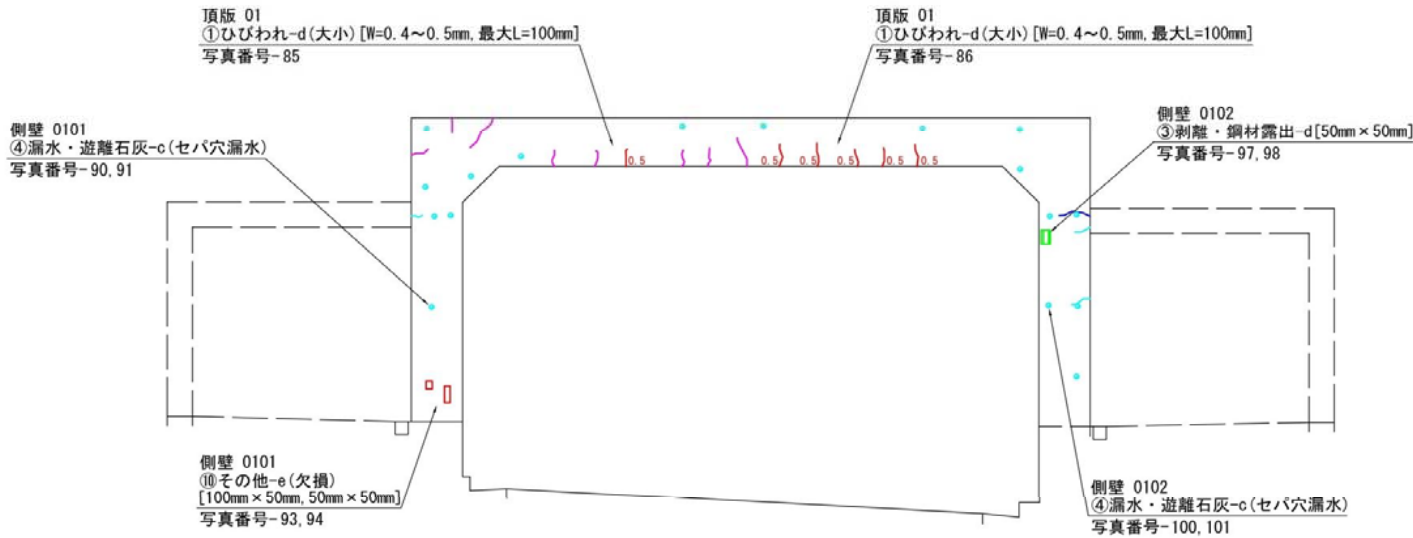

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0.2mm未満	
	0.2～0.3未満	
	0.3～0.4未満	
	0.4～0.5未満	
	0.5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	2
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

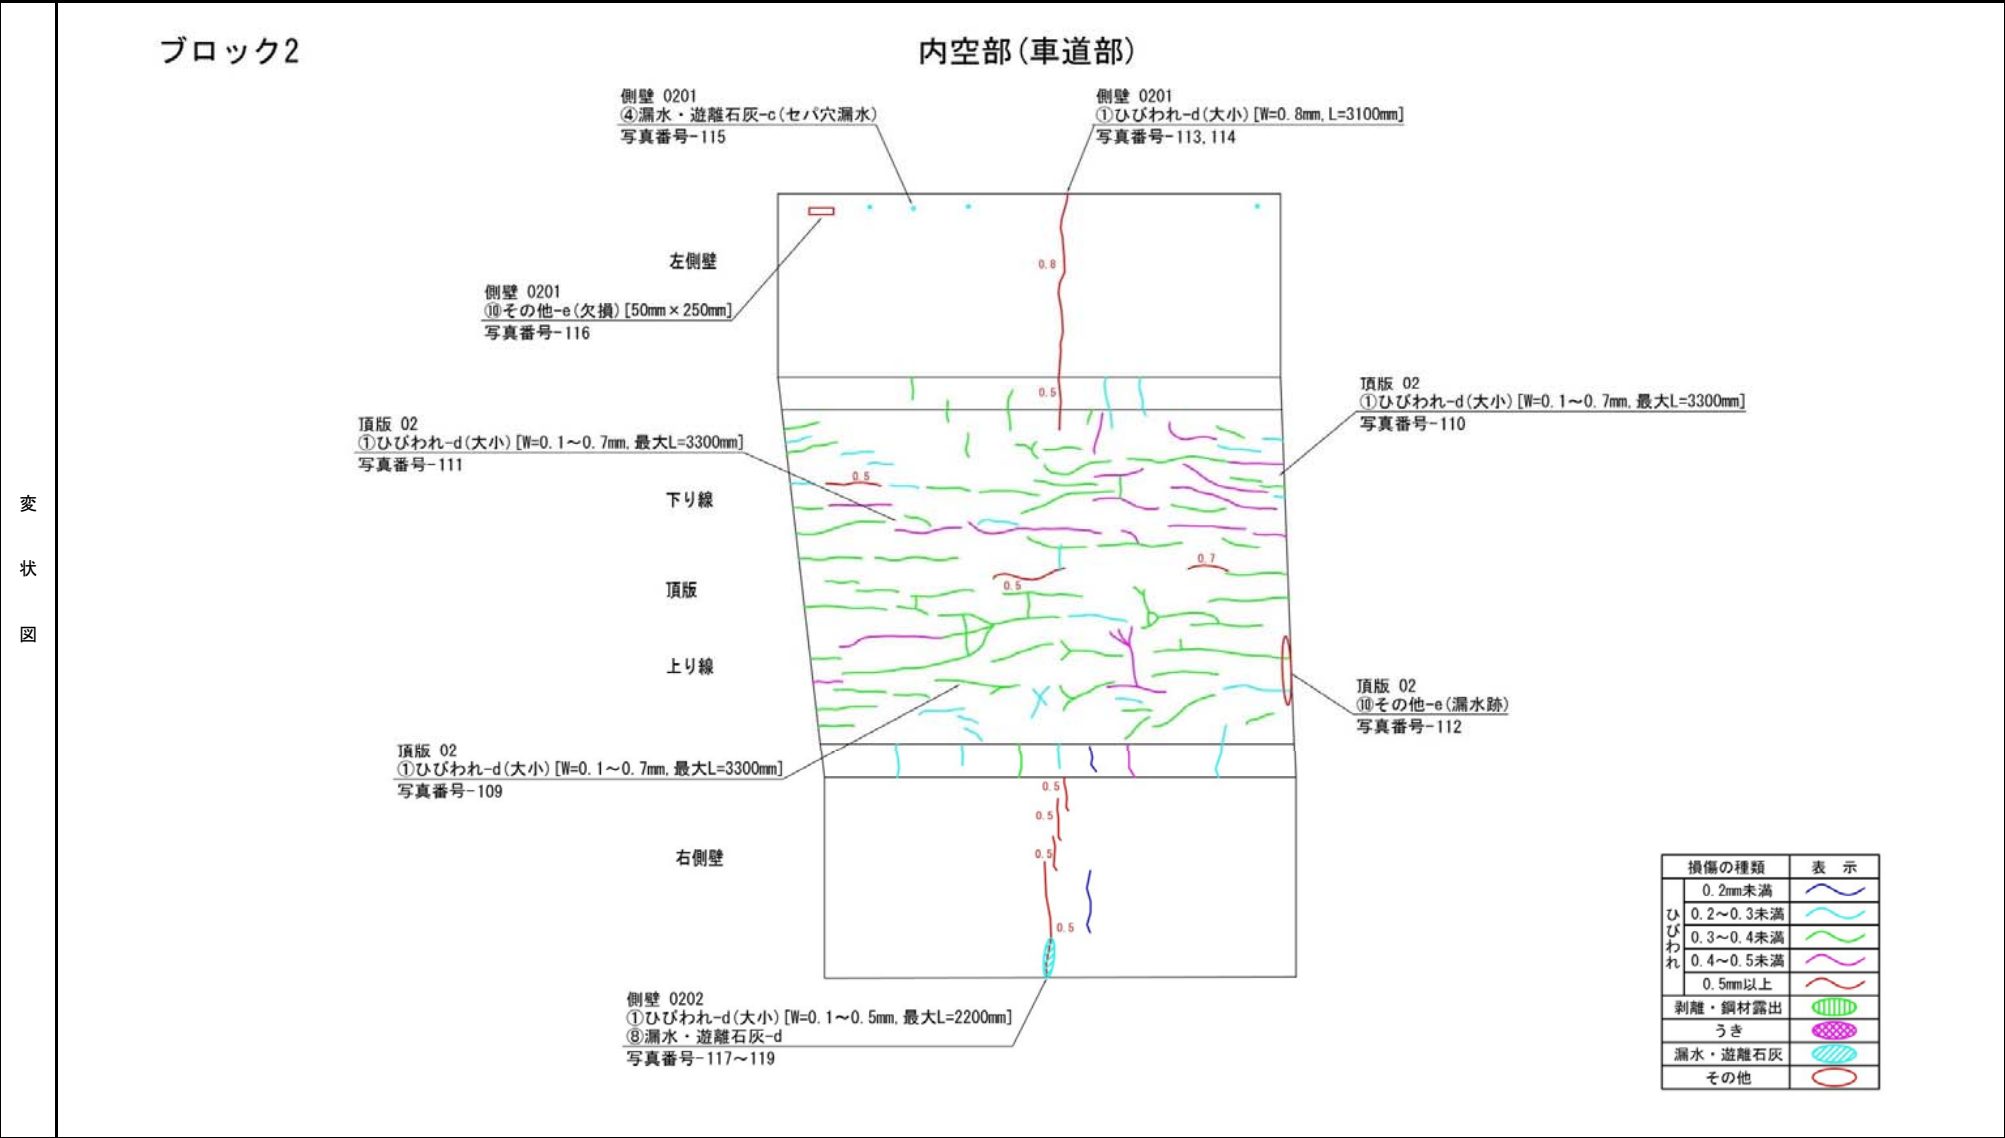


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	2
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック2

路上(車道部)

変
状
図

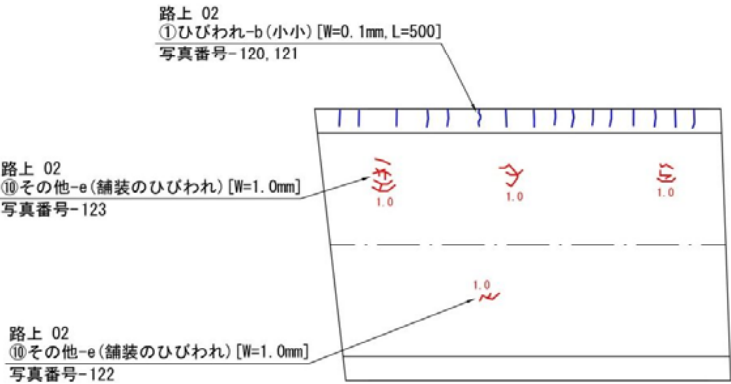


損傷の種類	表 示
0.2mm未満	
0.2~0.3未満	
0.3~0.4未満	
0.4~0.5未満	
0.5mm以上	
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	3
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック3

内空部(車道部)

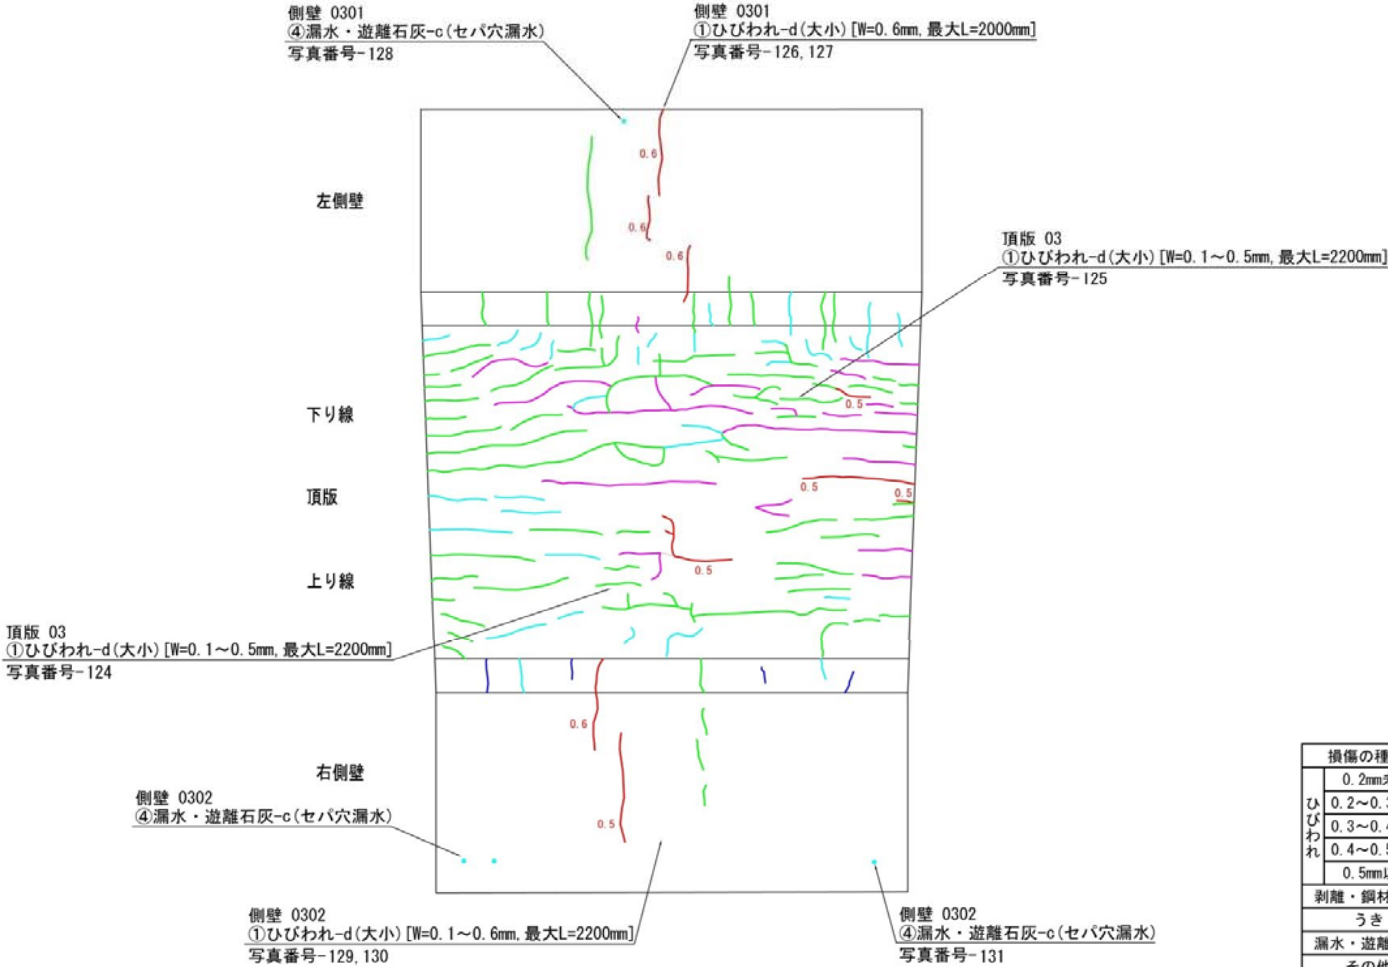

損傷の種類	表 示
ひびわれ	0. 2mm未満
	0. 2~0. 3未満
	0. 3~0. 4未満
	0. 4~0. 5未満
	0. 5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	3
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック3

路上(車道部)

路上 03
①ひびわれ-b(小) [W=0.1mm, L=500]
写真番号-132, 133

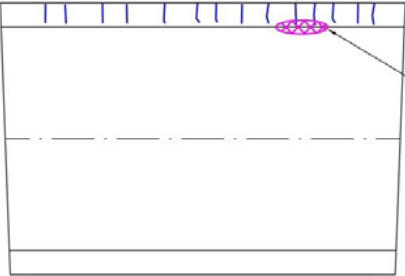


路上 03
②うき-e [200mm×600mm]
写真番号-134

損傷の種類	表 示
0.2mm未満	
0.2～0.3未満	
0.3～0.4未満	
0.4～0.5未満	
0.5mm以上	
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

変
状
図

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号	4				
施設 ID	34. 80019, 135. 35347			路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシツトンネル								
施設名	伊和志津トンネル								

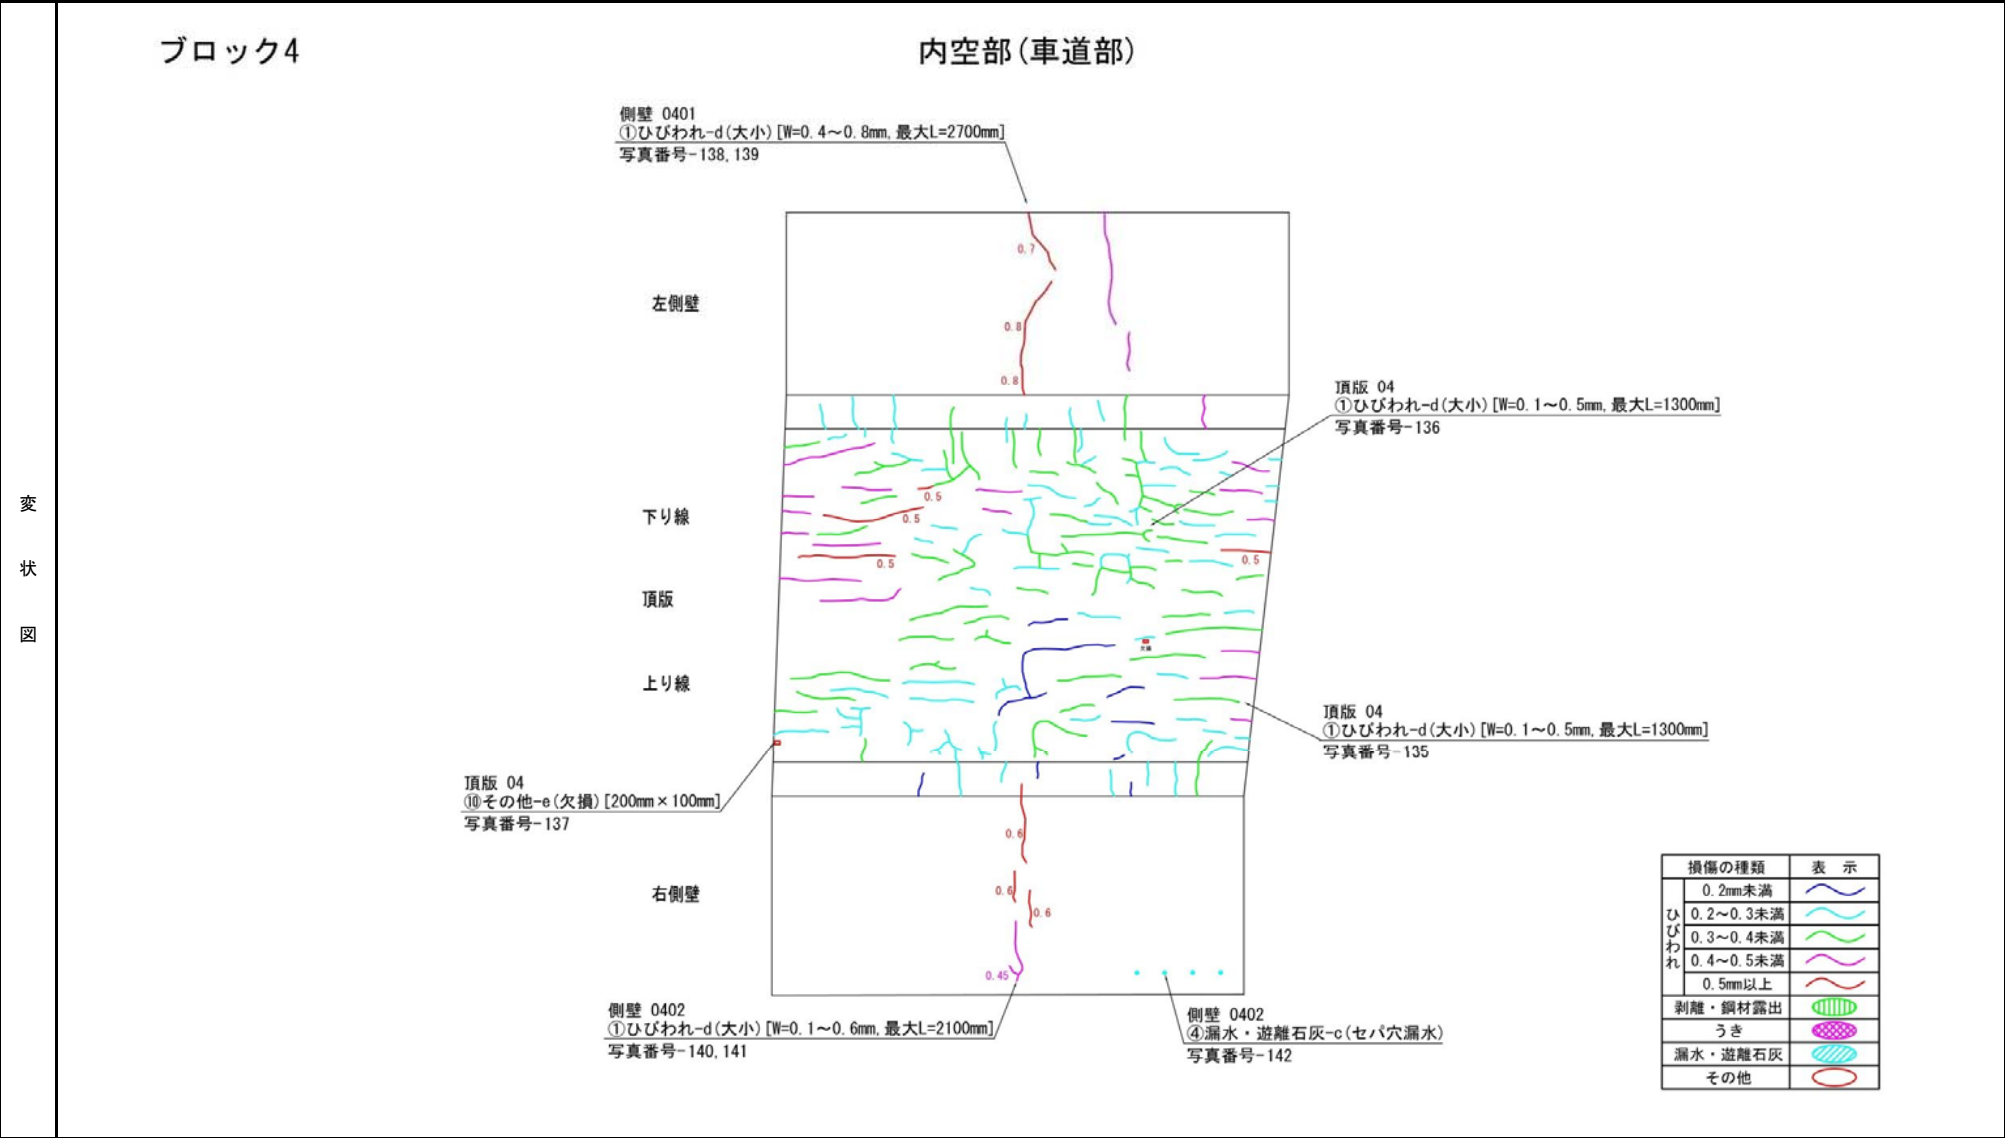


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	4
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック4


路上(車道部)

変
状
図

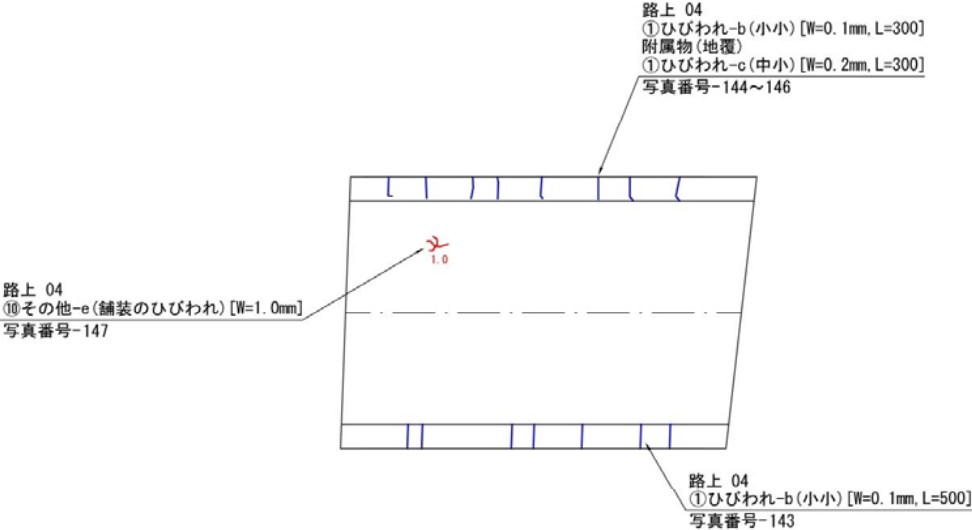

損傷の種類	表 示
ひびわれ	0. 2mm未満
	0. 2~0. 3未満
	0. 3~0. 4未満
	0. 4~0. 5未満
	0. 5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号	5				
施設 ID	34. 80019, 135. 35347			路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシツトンネル								
施設名	伊和志津トンネル								

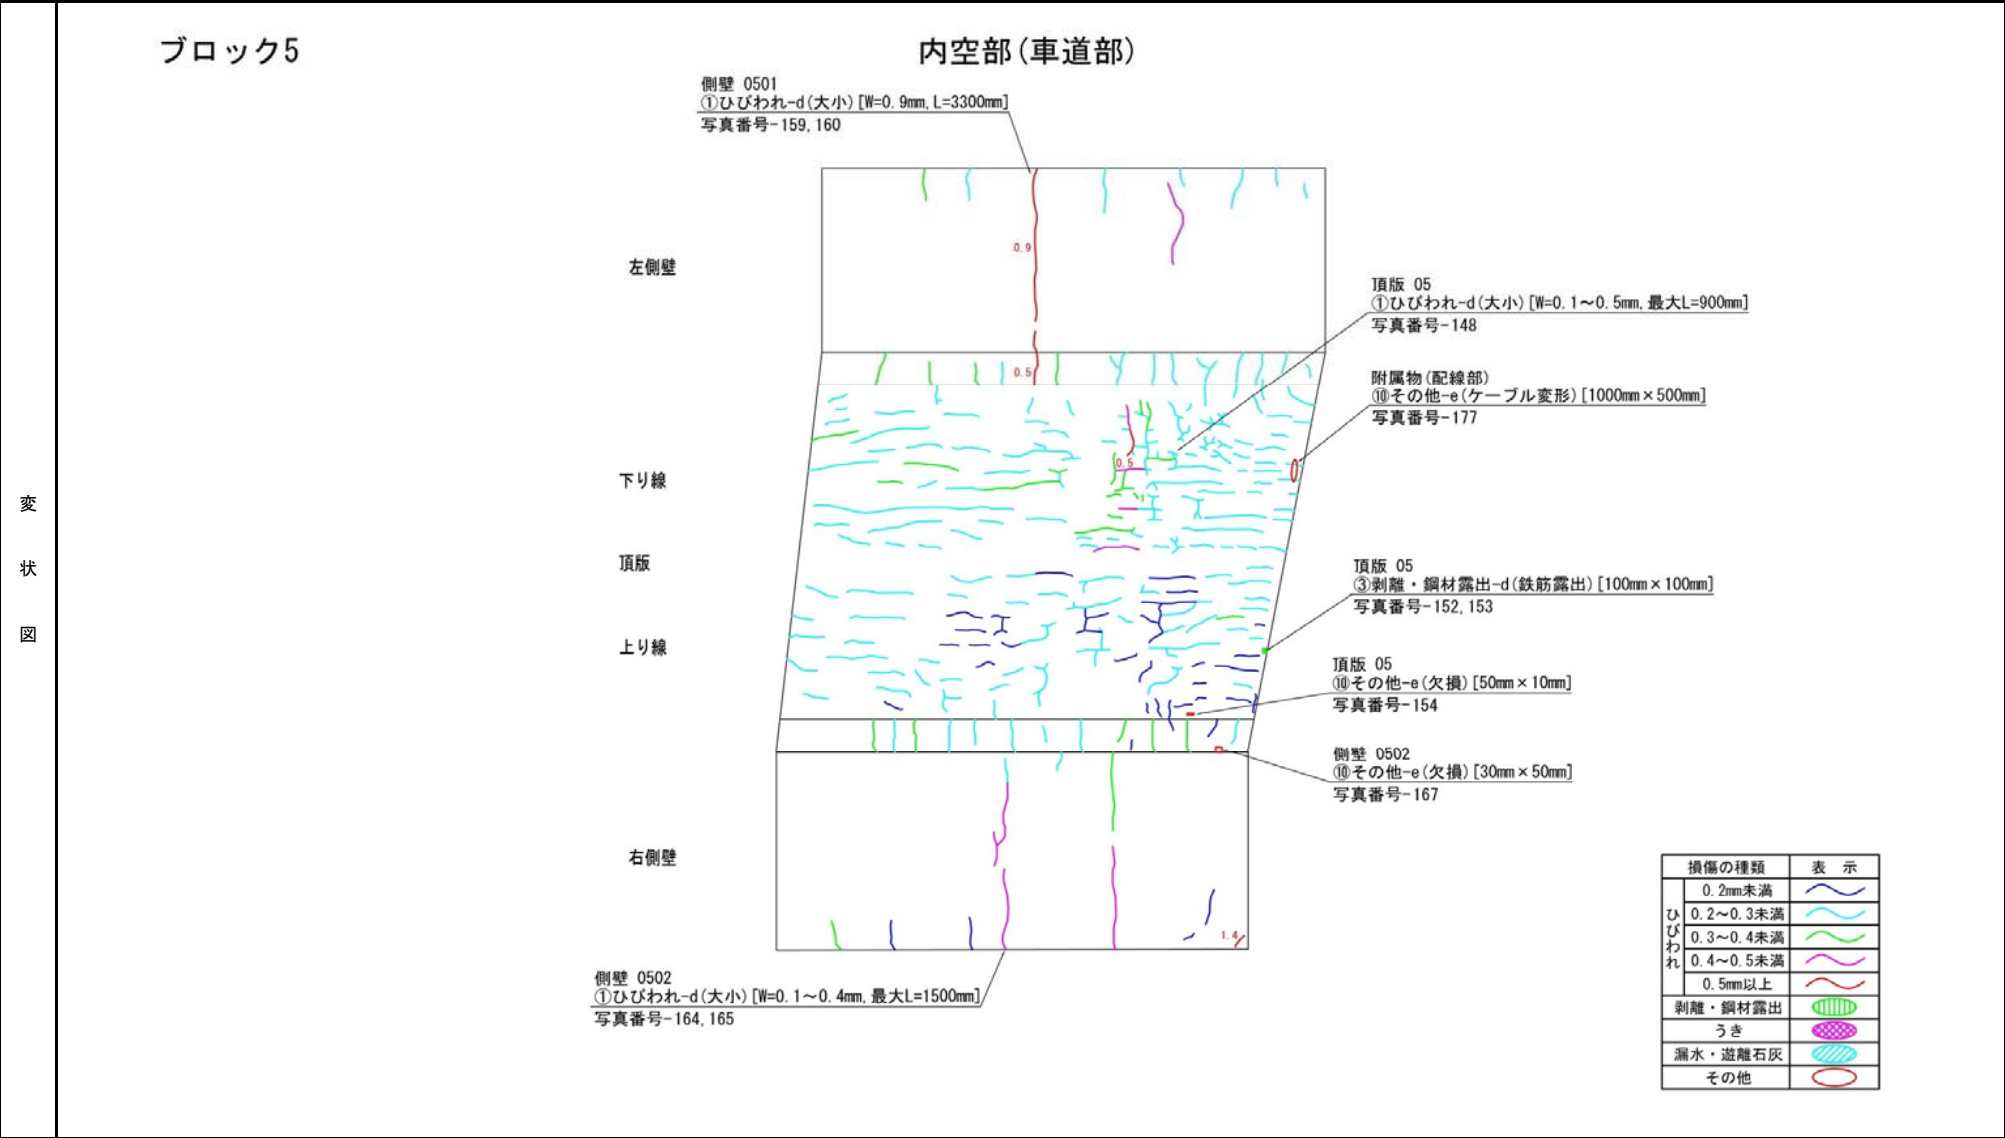


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	5
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシツトンネル						
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック5

路上(車道部)

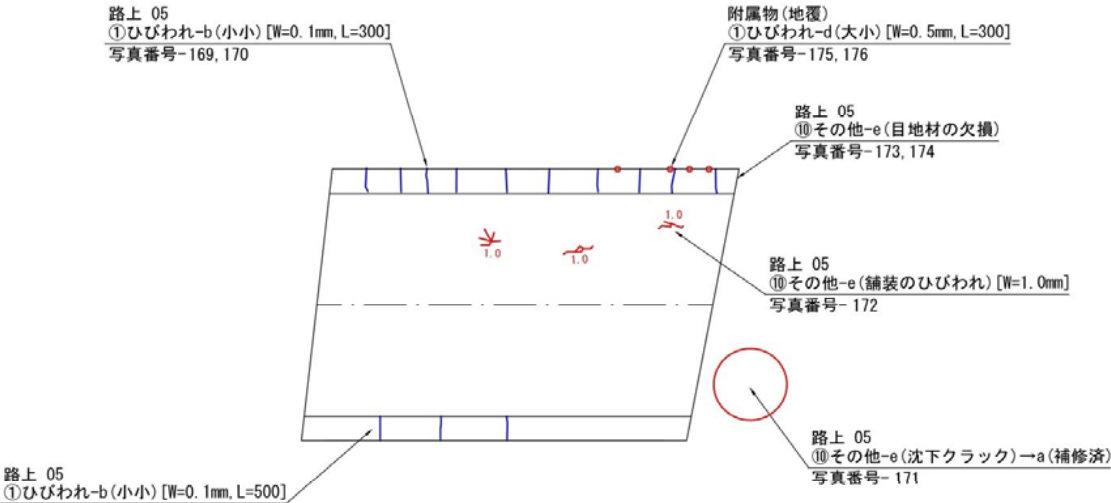


損傷の種類	表 示
ひびわれ	0.2mm未満
ひびわれ	0.2~0.3未満
ひびわれ	0.3~0.4未満
ひびわれ	0.4~0.5未満
ひびわれ	0.5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	5
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシツトンネル						
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック5

側面(車道部)
南 側
(終点側)

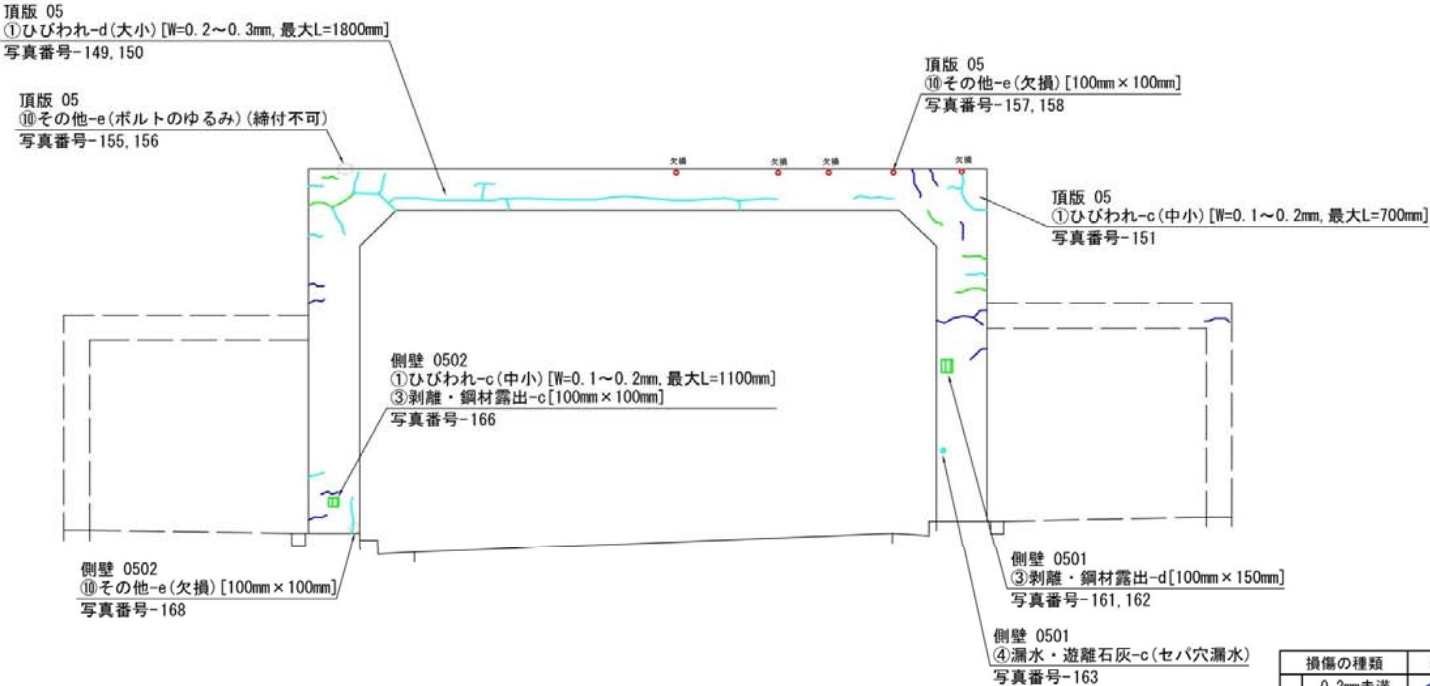

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0.2mm未満	—
	0.2~0.3未満	—
	0.3~0.4未満	—
	0.4~0.5未満	—
	0.5mm以上	—
剥離・鋼材露出		—
うき		—
漏水・遊離石灰		—
その他		—

変
状
図


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック1

内空部(上り側・歩道部)

変
状
図

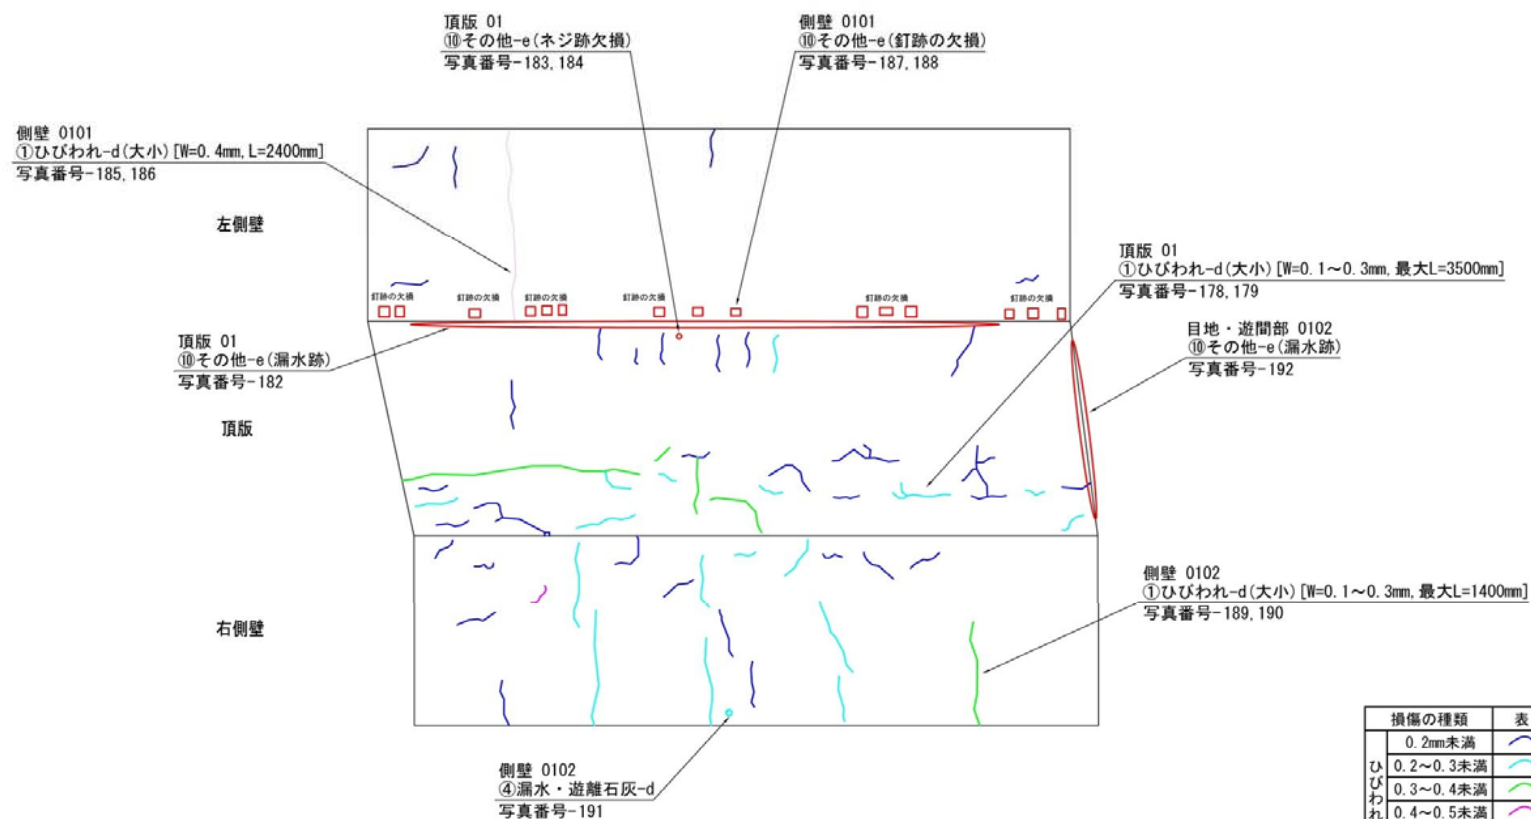

損傷の種類	表示
ひびわれ	0. 2mm未満
	0. 2~0. 3未満
	0. 3~0. 4未満
	0. 4~0. 5未満
	0. 5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347		路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシヅトンネル							
施設名	伊和志津トンネル							

ブロック1

路上(上り側・歩道部)




※損傷なし

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2～0. 3未満	
	0. 3～0. 4未満	
	0. 4～0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

変
状
図


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシヅトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

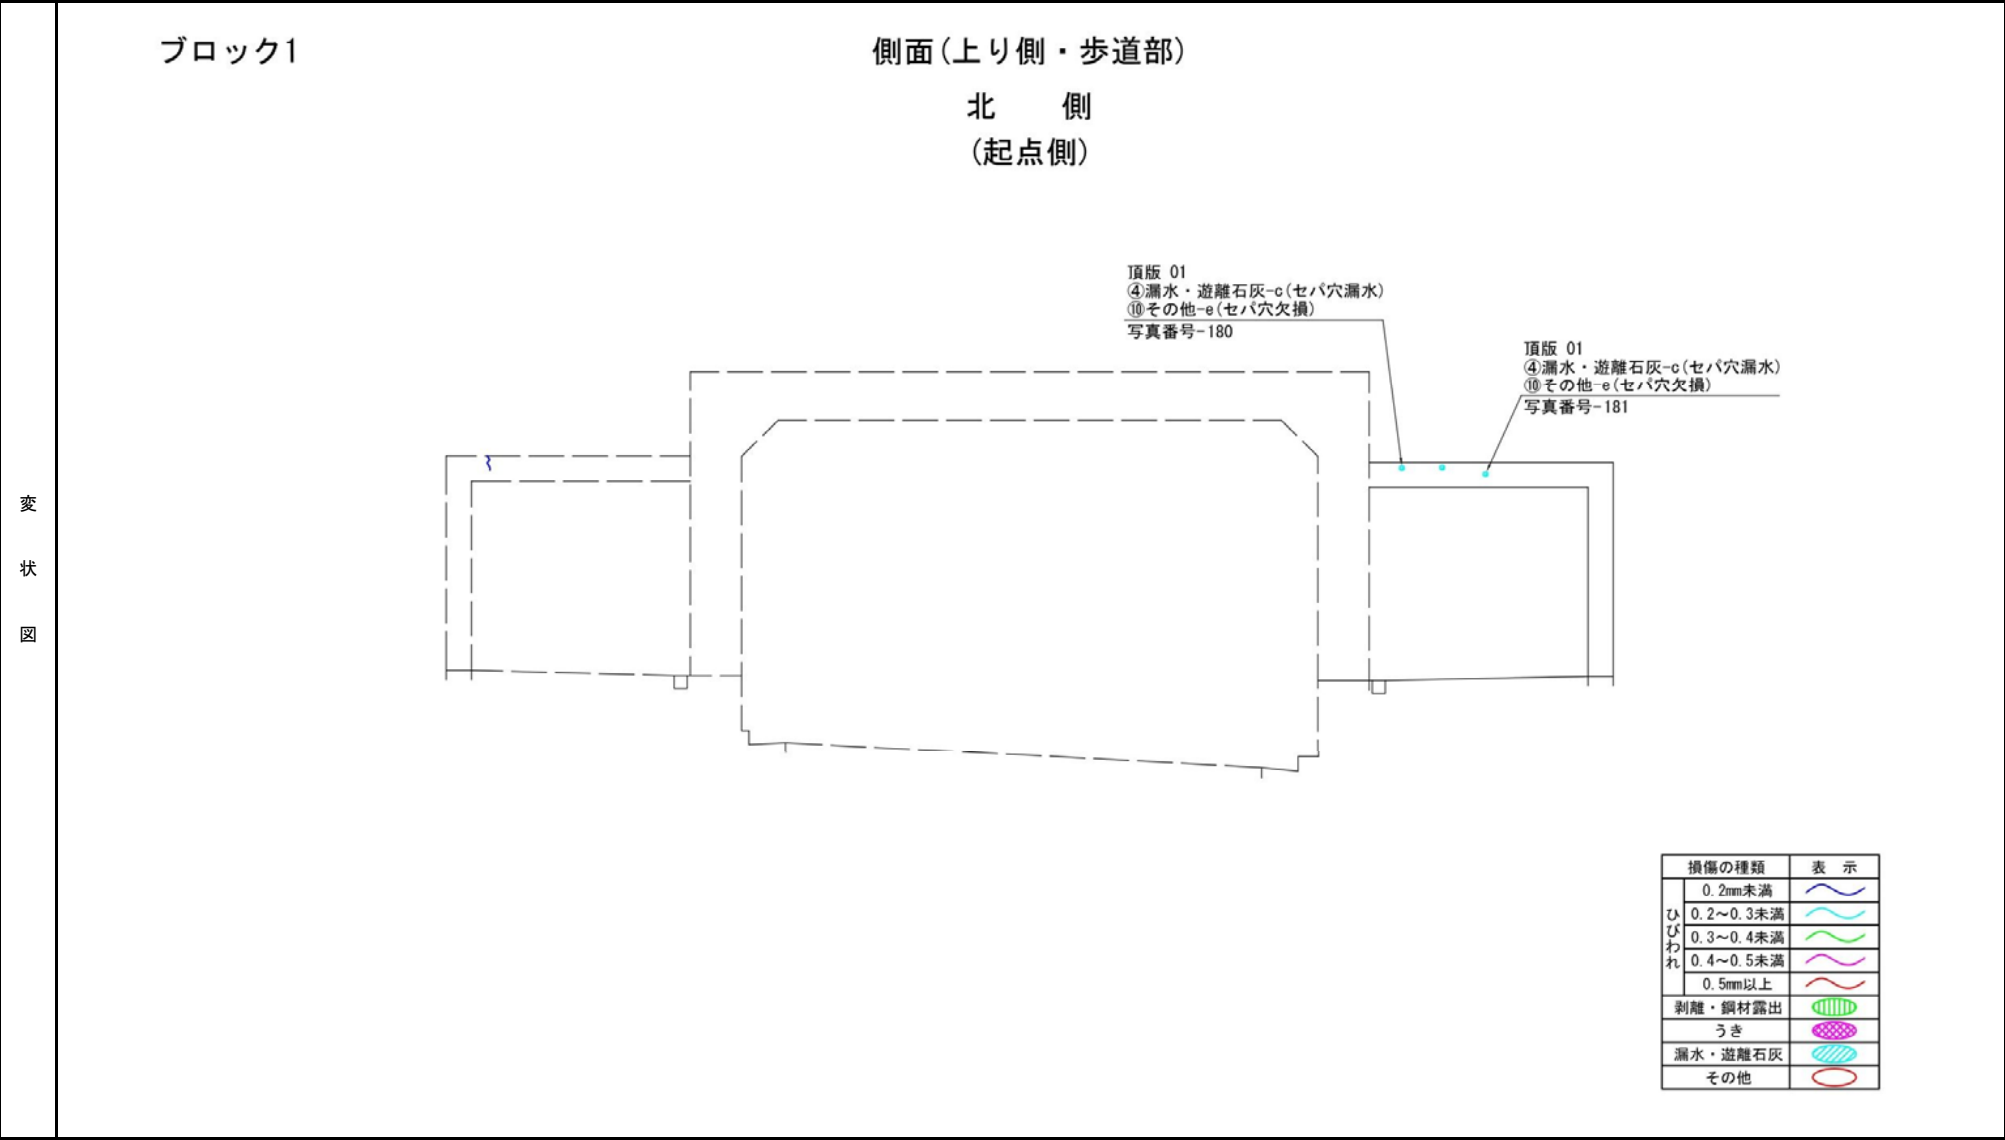

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	2
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

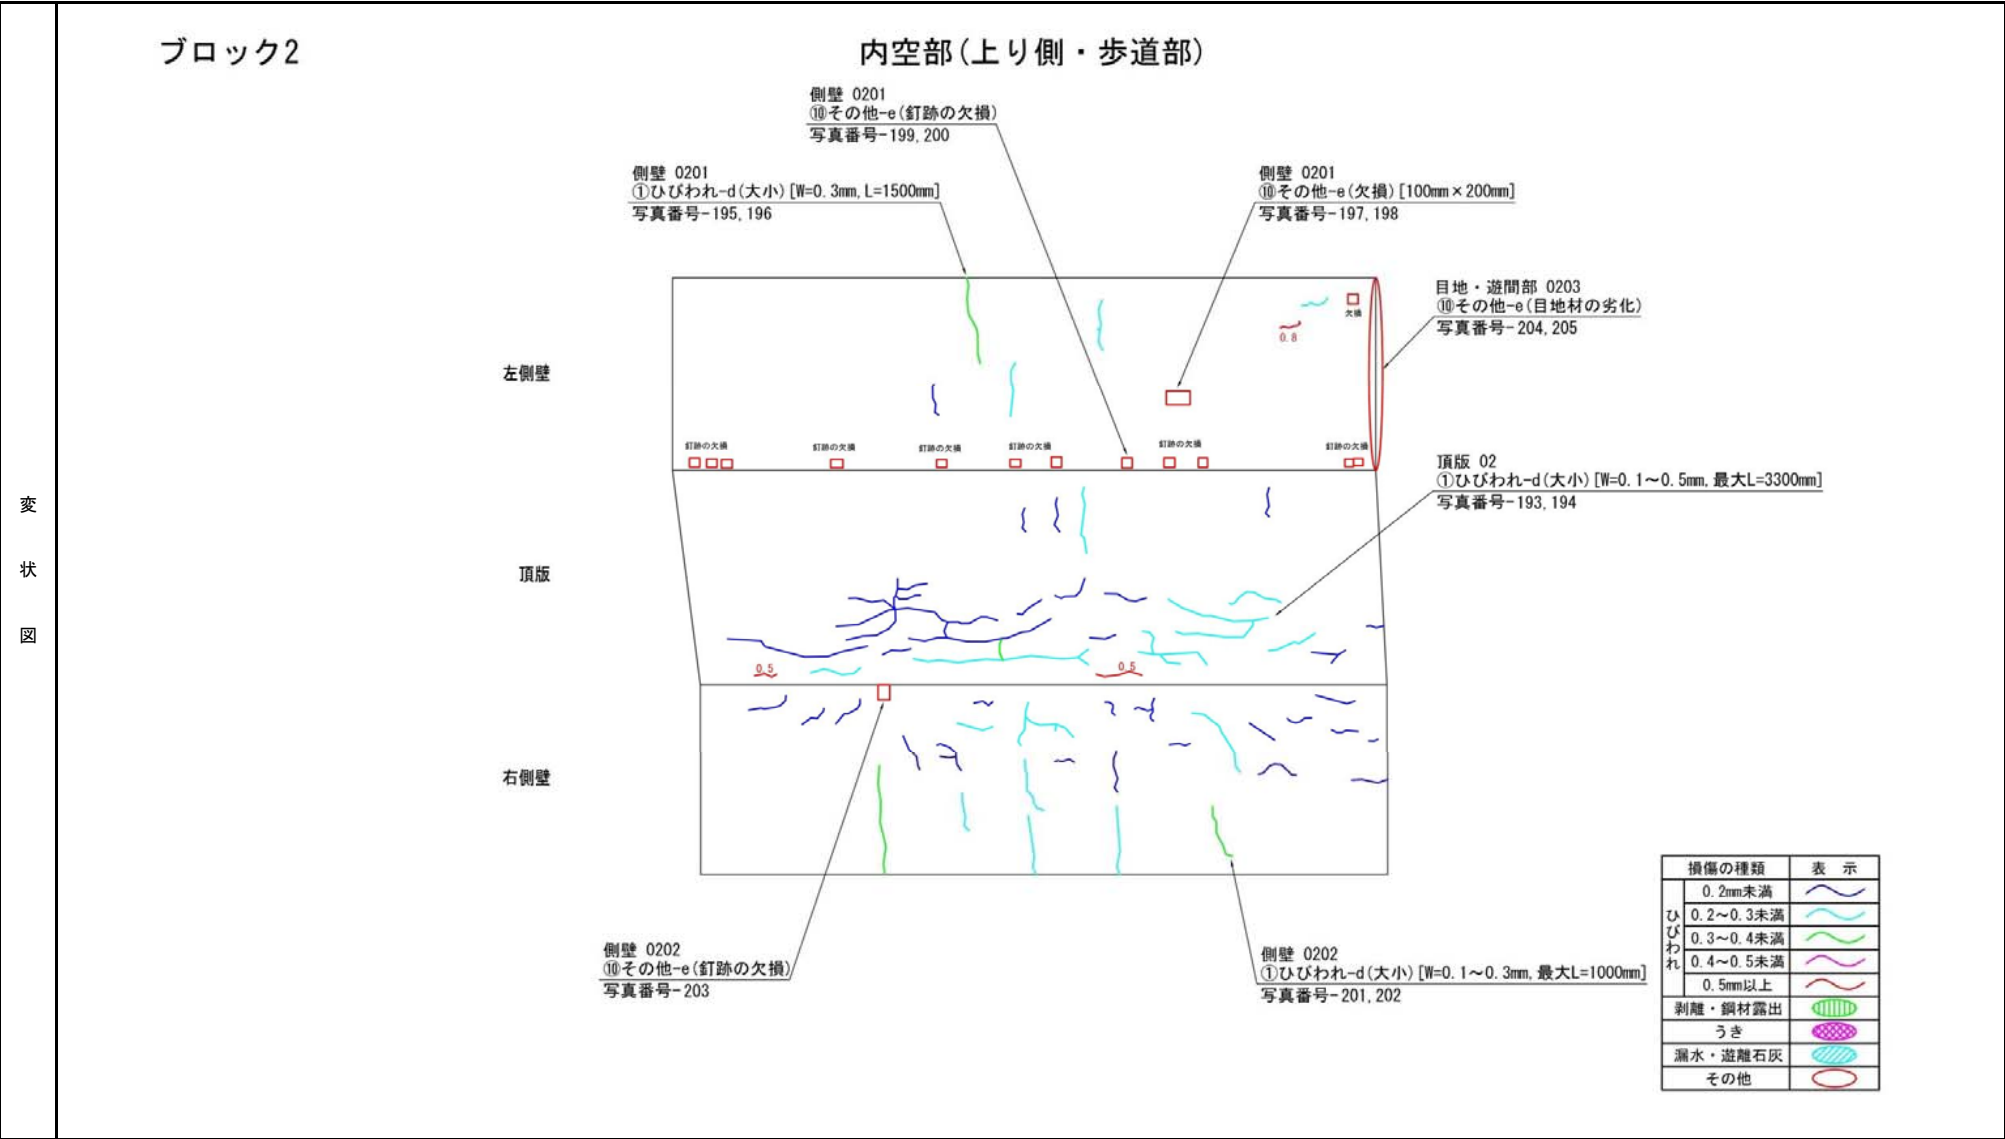

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	2
------------	-----	--------	---

施設 ID		34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシヅトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.		
施設名	伊和志津トンネル							

ブロック2

路上(上り側・歩道部)




※損傷なし

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2～0. 3未満	
	0. 3～0. 4未満	
	0. 4～0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

変
状
図

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号	3				
施設 ID	34. 80019, 135. 35347			路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシツトンネル								
施設名	伊和志津トンネル								

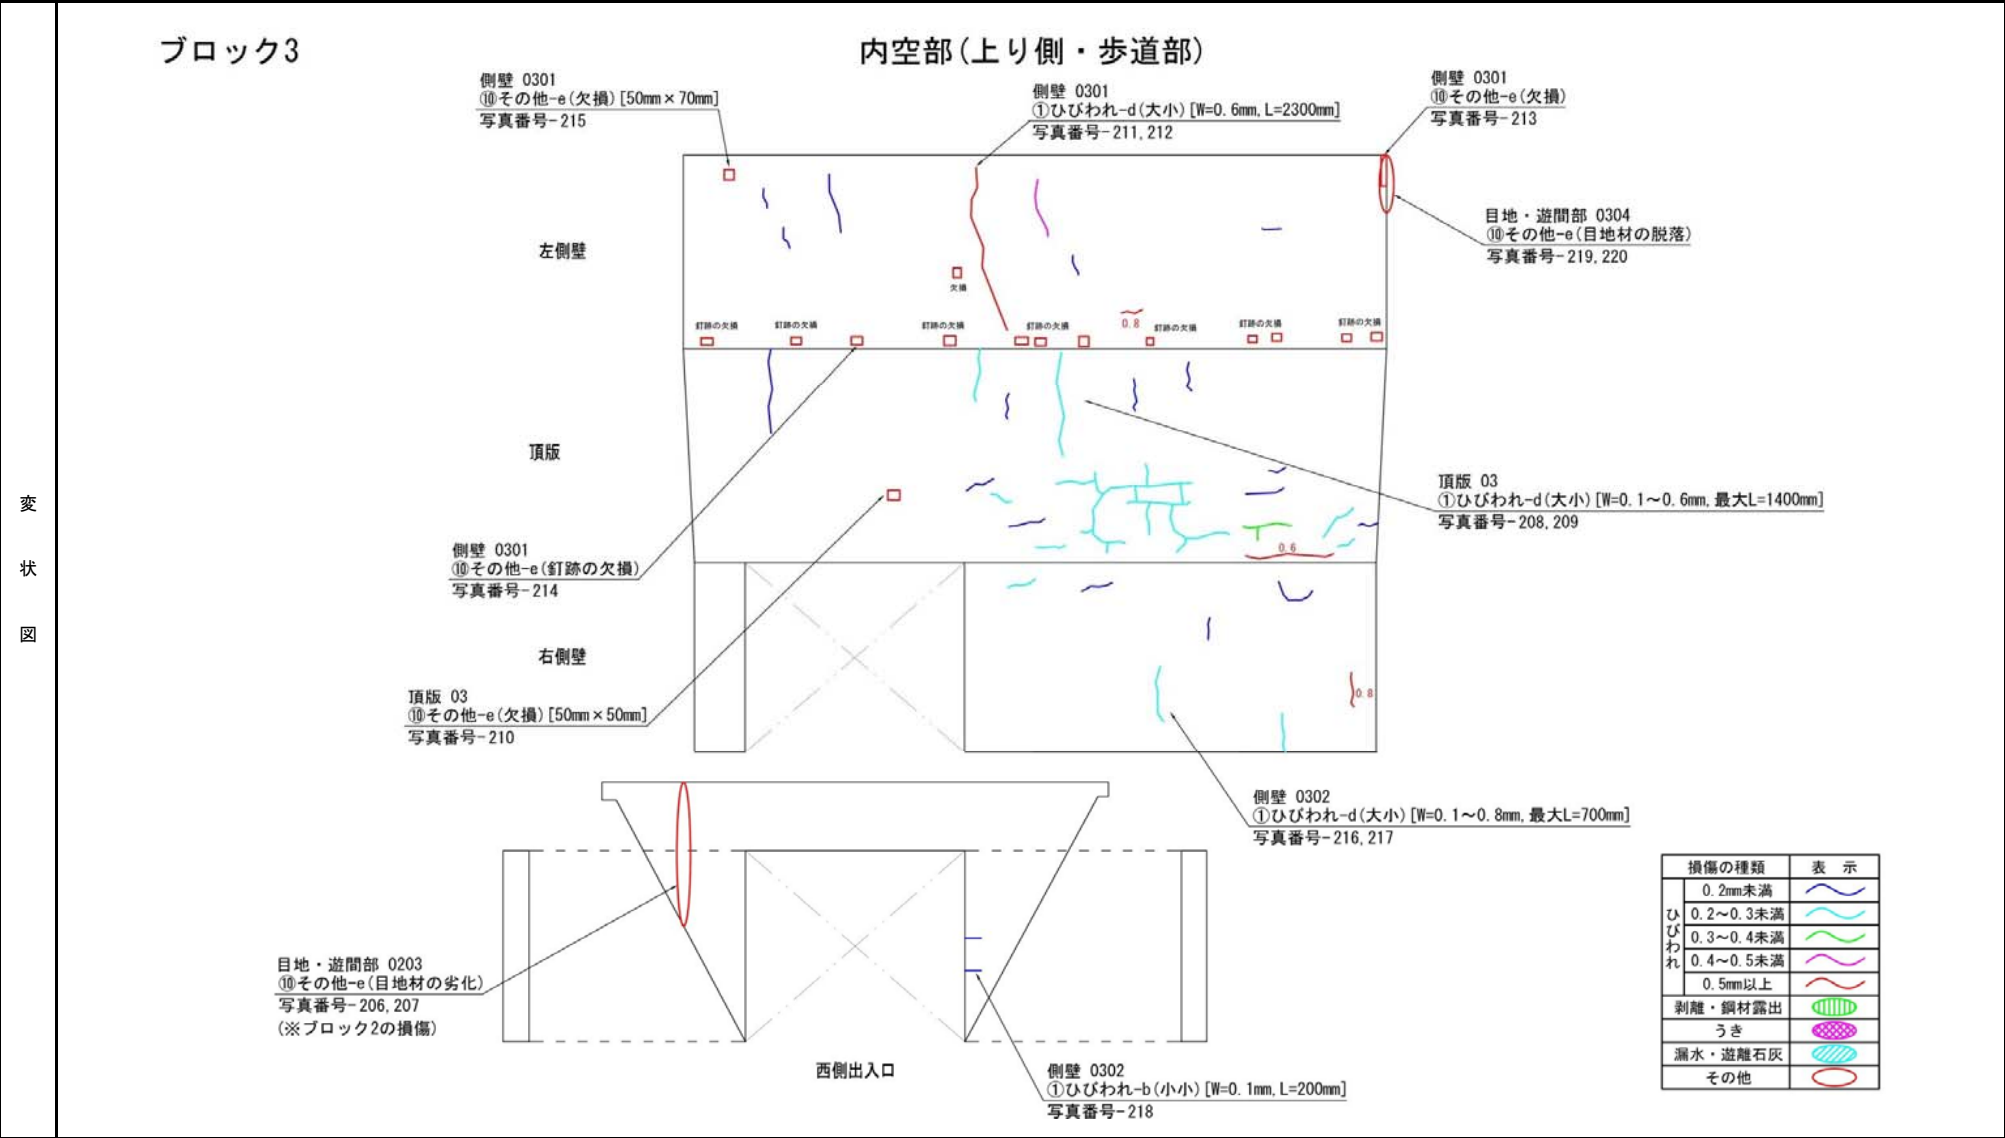

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	3
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347		路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	イワシヅトンネル							
施設名	伊和志津トンネル							

ブロック3

路上(上り側・歩道部)



※損傷なし

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2～0. 3未満	
	0. 3～0. 4未満	
	0. 4～0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

変
状
図


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	4
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック4

内空部(上り側・歩道部)

変
状
図

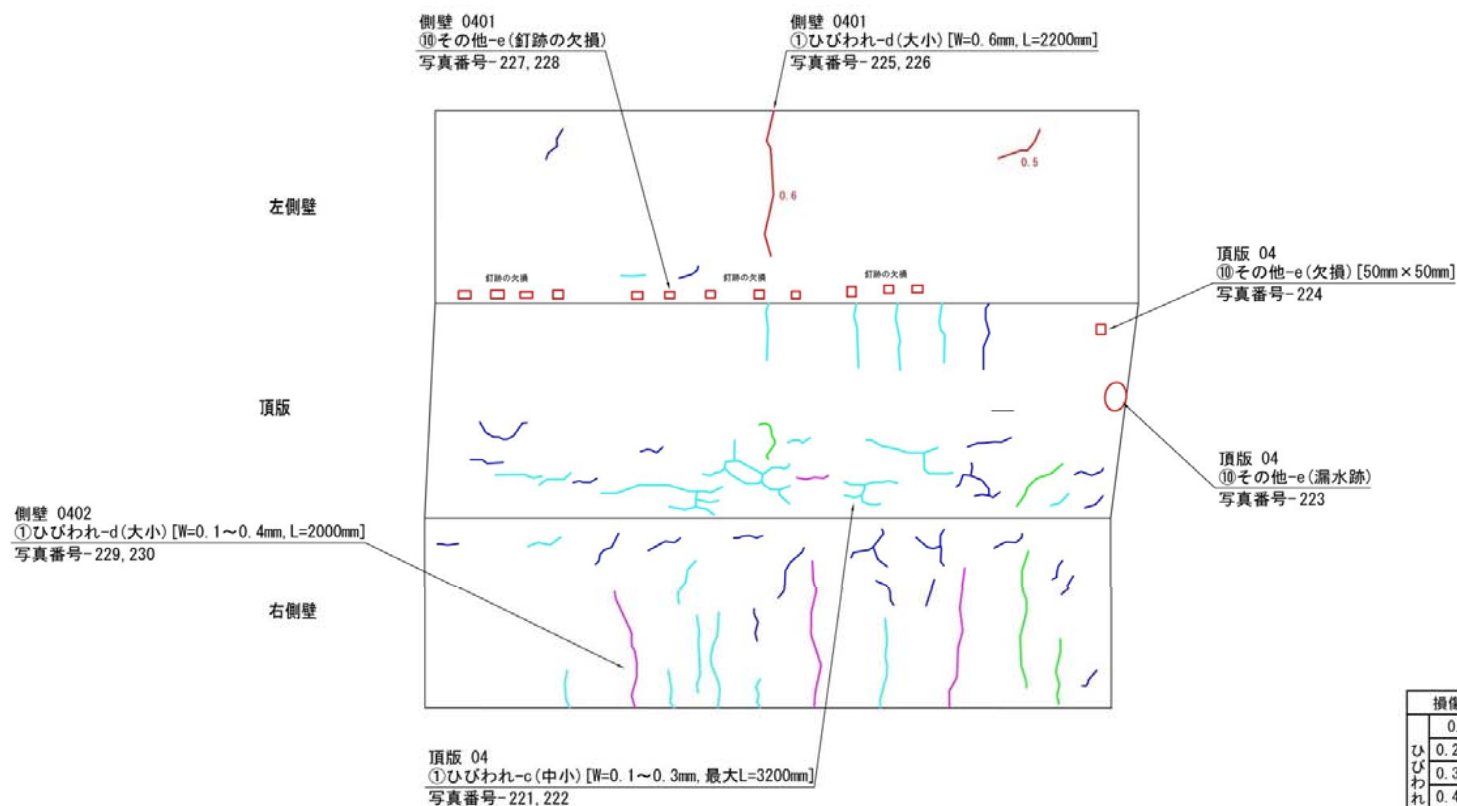

損傷の種類	表示
ひびわれ	0. 2mm未満
	0. 2~0. 3未満
	0. 3~0. 4未満
	0. 4~0. 5未満
	0. 5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	4
------------	-----	--------	---

施設 ID		34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシヅトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.		
施設名	伊和志津トンネル							

ブロック4

路上(上り側・歩道部)



※損傷なし

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2～0. 3未満	
	0. 3～0. 4未満	
	0. 4～0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

変
状
図


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	5
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路線名	市道3606号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック5

内空部(上り側・歩道部)

変
状
図

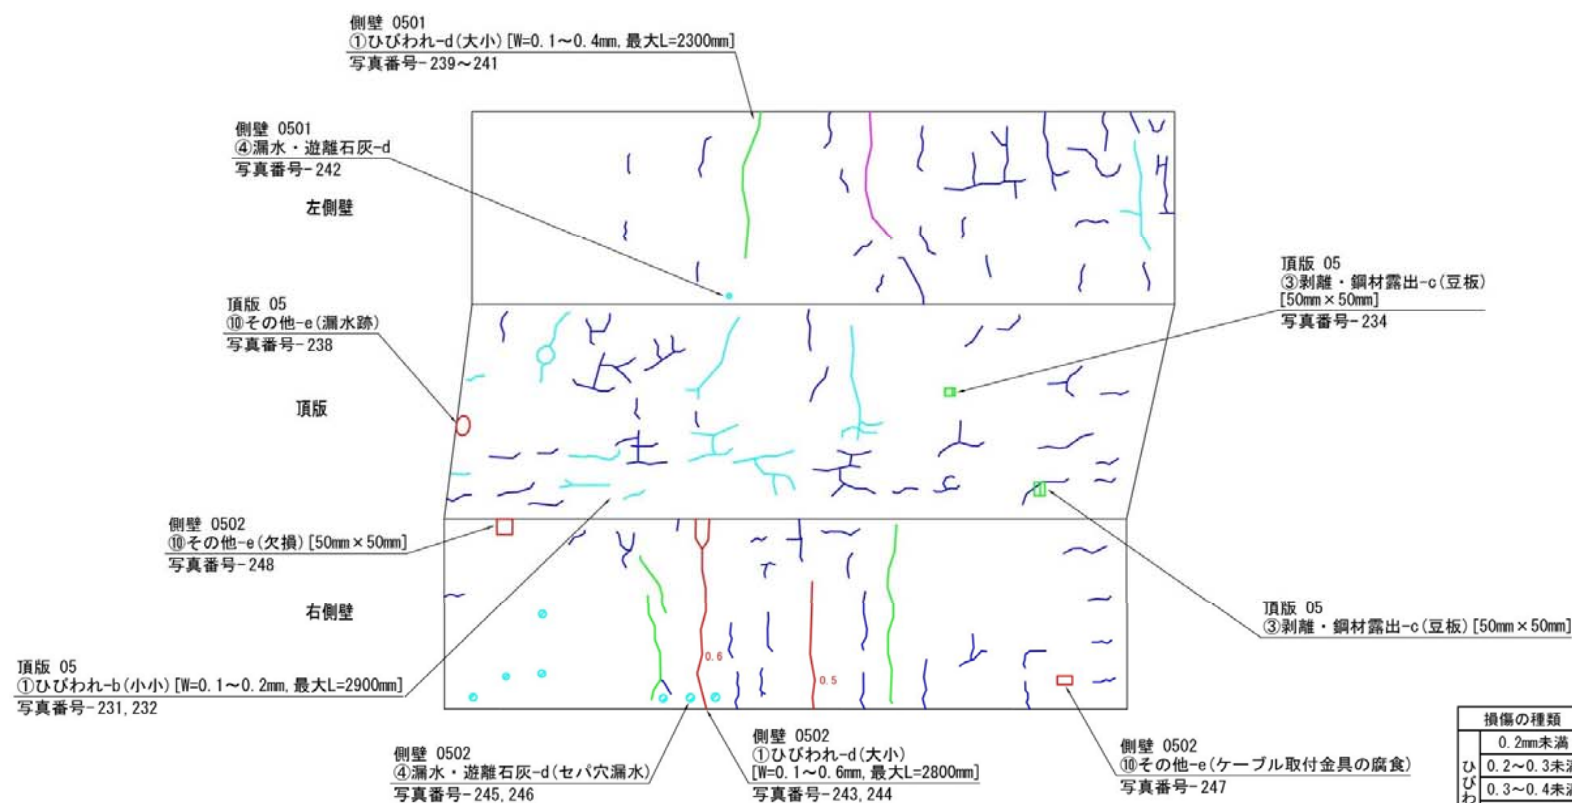

損傷の種類	表示
ひびわれ	
0.2mm未満	〰〰〰
0.2~0.3未満	〰〰〰
0.3~0.4未満	〰〰〰
0.4~0.5未満	〰〰〰
0.5mm以上	〰〰〰
剥離・鋼材露出	〰〰〰
うき	〰〰〰
漏水・遊離石灰	〰〰〰
その他	〰〰〰

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	5
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347							
フリガナ	イワシヅトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.		
施設名	伊和志津トンネル							

ブロック5

路上(上り側・歩道部)



※損傷なし

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0. 2mm未満	
	0. 2～0. 3未満	
	0. 3～0. 4未満	
	0. 4～0. 5未満	
	0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		

変
状
図


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	5
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 80019, 135. 35347						
フリガナ	イワシツトンネル	路 線 名	市道3606号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	伊和志津トンネル						

ブロック5

側面(上り側・歩道部)

南側
(終点側)

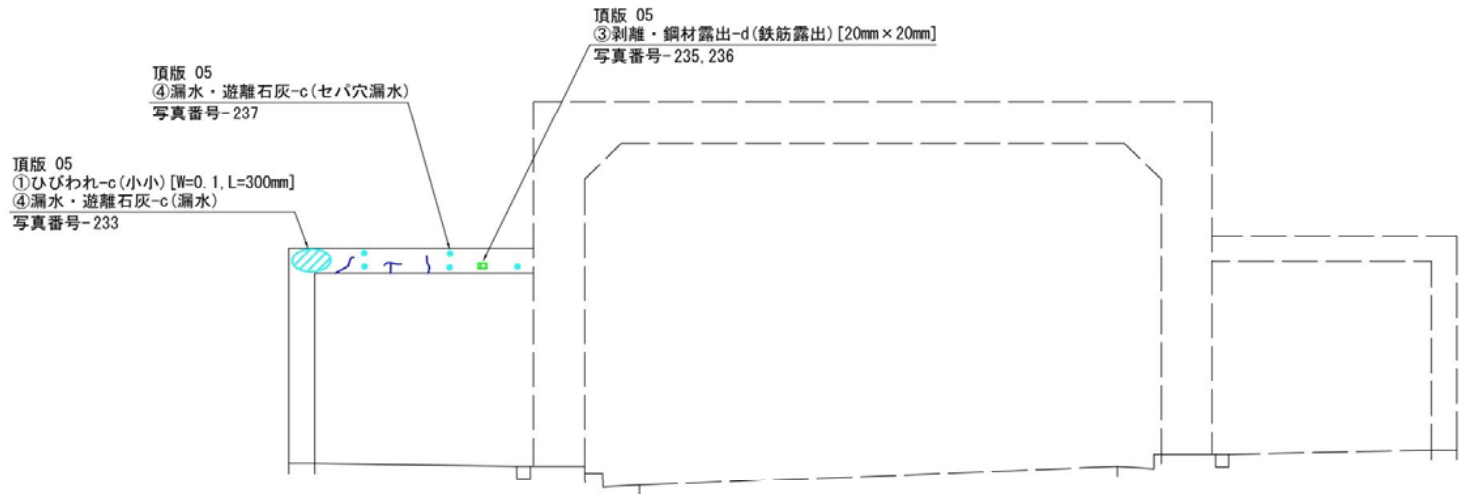

損傷の種類		表示
ひびわれ	0.2mm未満	—
	0.2~0.3未満	—
	0.3~0.4未満	—
	0.4~0.5未満	—
	0.5mm以上	—
剥離・鋼材露出		—
うき		—
漏水・遊離石灰		—
その他		—

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

各部写真

写真番号	1	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
損傷の種類		損傷程度		施設正面（起点側より）		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道 施設正面（起点側より）	
											
写真番号	3	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
部材名	頂版	要素番号	01	メモ		部材名	側壁	要素番号	0101	メモ	
損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
											

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

各部写真	写真番号	5	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0102	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												
	写真番号	7	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	8	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	路上	要素番号	01	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

写真番号

9

ブロック番号

1

撮影年月日

2022. 7. 29

写真番号

ブロック番号

撮影年月日

部材名

附属物(照明)

要素番号

メモ

部材名

要素番号

メモ

損傷の種類

損傷程度

下り側・歩道

損傷の種類

損傷程度



写真番号

ブロック番号

撮影年月日

写真番号

ブロック番号

撮影年月日

部材名

要素番号

メモ

部材名

要素番号

メモ

損傷の種類

損傷程度

損傷の種類

損傷程度

各部写真

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	02	メモ		部材名	側壁	要素番号	0201	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0202	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0203	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	路上	要素番号	02	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												
	写真番号	7	ブロック番号	2			写真番号		ブロック番号			
	部材名	附属物(照明)	要素番号				部材名		要素番号			
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号				写真番号		ブロック番号			
	部材名		要素番号				部材名		要素番号			

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	3
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	03	メモ		部材名	側壁	要素番号	0301	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	3			写真番号	4	ブロック番号	3		
	部材名	側壁	要素番号	0302			部材名	目地・遊間部	要素番号	0304		
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	04	メモ		部材名	側壁	要素番号	0401	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0402	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0405	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	路上	要素番号	04	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												
	写真番号	7	ブロック番号	4			写真番号		ブロック番号			
	部材名	附属物(照明)	要素番号				部材名		要素番号			
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号				写真番号		ブロック番号			
	部材名		要素番号				部材名		要素番号			
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	5
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	05	メモ		部材名	側壁	要素番号	0501	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0502	メモ		部材名	路上	要素番号	05	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	5
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		下り側・歩道	
												
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名		要素番号		メモ		部材名	頂版	要素番号	01	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道 施設正面（起点側より）		損傷の種類		損傷程度		車道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ		部材名	路上	要素番号	01	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												
	写真番号		ブロック番号				写真番号		ブロック番号			
	部材名		要素番号				部材名		要素番号			
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
	写真番号		ブロック番号				写真番号		ブロック番号			
	部材名		要素番号				部材名		要素番号			
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	02	メモ		部材名	側壁	要素番号	0201	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0202	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0203	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	路上	要素番号	02	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												
	写真番号	7	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度			
												


点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	3
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	03	メモ		部材名	側壁	要素番号	0301	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0302	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0304	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	3
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	路上	要素番号	03	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												
	写真番号	7	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

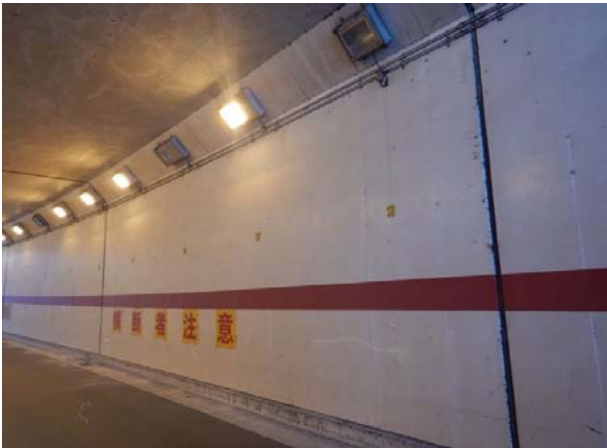損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	04	メモ		部材名	側壁	要素番号	0401	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	4			写真番号	4	ブロック番号	4		
	部材名	側壁	要素番号	0402			部材名	目地・遊間部	要素番号	0405		
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	路上	要素番号	04	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												
	写真番号	7	ブロック番号	4			写真番号		ブロック番号			
	部材名	附属物(照明)	要素番号				部材名		要素番号			
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号				写真番号		ブロック番号			
	部材名		要素番号				部材名		要素番号			

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	5
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	05	メモ		部材名	側壁	要素番号	0501	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		車道		損傷の種類		損傷程度		車道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	5			写真番号	4	ブロック番号	5		
	部材名	側壁	要素番号	0502			部材名	路上	要素番号	05		
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名		要素番号		メモ		部材名	頂版	要素番号	01	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道 施設正面（起点側より）		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道	
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29				
	部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ		部材名	路上	要素番号	01	メモ					
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道					
																
	写真番号	7	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	8	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29				
	部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ					
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道					
																

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29				
	部材名	頂版	要素番号	02	メモ		部材名	側壁	要素番号	0201	メモ					
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道					
																
	写真番号	3	ブロック番号	2			写真番号	4	ブロック番号	2						
	部材名	側壁	要素番号	0202			部材名	目地・遊間部	要素番号	0203						
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度							
																


点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	路上	要素番号	02	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道	
												
	写真番号	7	ブロック番号	2			写真番号		ブロック番号			
	部材名	附属物(照明)	要素番号				部材名		要素番号			
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号				写真番号		ブロック番号			
	部材名		要素番号				部材名		要素番号			
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	3
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	03	メモ		部材名	側壁	要素番号	0301	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	3			写真番号	4	ブロック番号	3		
	部材名	側壁	要素番号	0302			部材名	目地・遊間部	要素番号	0304		
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	3
----------------	--------	---

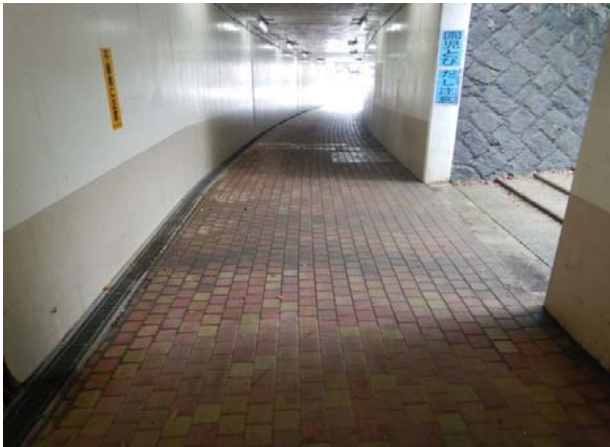損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	路上	要素番号	03	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道	
												
	写真番号	7	ブロック番号	3			写真番号		ブロック番号			
	部材名	附属物(照明)	要素番号				部材名		要素番号			
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号				写真番号		ブロック番号			
	部材名		要素番号				部材名		要素番号			

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	04	メモ		部材名	側壁	要素番号	0401	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0402	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0405	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道	
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	5
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	2	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	頂版	要素番号	05	メモ		部材名	側壁	要素番号	0501	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道	
												
	写真番号	3	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	4	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0501	メモ		部材名	路上	要素番号	05	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道		損傷の種類		損傷程度		上り側・歩道	
												

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	1
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	6	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29		
	部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0101	メモ			
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	【歩道部・下り・内空部】 左側壁 ひびわれ W=0.1~0.2mm, 最大L=1000mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	【歩道部・下り・内空部】 左側壁 ひびわれ W=0.2mm, L=1000mm 写真番号5の近景			
														
	写真番号	7	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	8	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29		
	部材名	側壁	要素番号	0102	メモ		部材名	側壁	要素番号	0102	メモ			
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0.2mm, 最大L=700mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0.2mm, L=700mm 写真番号7の近景			
														

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	1
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	9	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	10	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0102	メモ		部材名	側壁	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(釘跡の欠損)		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(釘跡の欠損) 写真番号9の近景	
												
	写真番号	11	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	12	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 目地・遊間部 その他(目地材の脱落、劣化、漏水跡)		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 目地・遊間部 その他(目地材の脱落、劣化) 写真番号11の近景	
												

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	13	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 目地・遊間部 その他(目地材の劣化、漏水跡) 写真番号11の近景		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

2

損傷写真	写真番号	14	ブロック番号	2	撮影年月日	2022.7.29	写真番号	15	ブロック番号	2	撮影年月日	2022.7.29	
	部材名	頂版	要素番号	02	メモ		部材名	頂版	要素番号	02	メモ		
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	【歩道部・下り・内空部】		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	【歩道部・下り・内空部】		
				頂版 ひびわれ W=0.1~0.2mm, 最大L=3300mm						頂版 ひびわれ W=0.2mm, L=3300mm 写真番号14の近景			
	写真番号	16	ブロック番号	2	撮影年月日	2022.7.29	写真番号	17	ブロック番号	2	撮影年月日	2022.7.29	
	部材名	頂版	要素番号	02	メモ		部材名	頂版	要素番号	02	メモ		
		損傷の種類	剥離・鋼材露出	損傷程度	c	【歩道部・下り・内空部】		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】	
					頂版 剥離・鋼材露出(剥離) 20mm×50mm						頂版 その他(目地材脱落)		



頂版
剝離・鋼材露出(剝離)
20mm×50mm



頂版
その他(目地材脱落)

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	2
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	22	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	23	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0201	メモ		部材名	側壁	要素番号	0202	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 左側壁 その他(欠損) 50mm×50mm, 20mm×100mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 8mm, L=2700mm	
												
	写真番号	24	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	25	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0202	メモ		部材名	側壁	要素番号	0202	メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 8mm, L=2700mm 写真番号23の近景		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(沈下クラック)	
												

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	2
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	26	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	27	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0202	メモ		部材名	側壁	要素番号	0202	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(沈下クラック) 写真番号25の近景		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(釘跡の欠損)	
												
	写真番号	28	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	29	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0202	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0203	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(釘跡の欠損) 写真番号27の近景		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 目地・遊間部 その他(目地材の劣化)	
												

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	2
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	30	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	目地・遊間部	要素番号	0203	メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 目地・遊間部 その他(目地材の劣化) 写真番号29の近景		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	3
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	35	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	36	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0302	メモ		部材名	側壁	要素番号	0302	メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0.3~0.6mm, 最大L=1600mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0.6mm, L=1600mm 写真番号35の近景	
												
	写真番号	37	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	38	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0302	メモ		部材名	側壁	要素番号	0302	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(セパレーター部の沈下クラック)		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(セパレーター部の沈下クラック) 写真番号37の近景	
												

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	3
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	39	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	40	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0302	メモ		部材名	側壁	要素番号	0302	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(釘跡の欠損) 新規損傷		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(釘跡の欠損) 写真番号39の近景	
												
	写真番号	41	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	42	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0302	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0304	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(釘残置)		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 目地・遊間部 その他(漏水跡、目地の劣化)	
												

点検調書（様式 6） 損傷写真	ブロック番号	4
-----------------	--------	---

損傷写真

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	4
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	53	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	54	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0401	メモ		部材名	側壁	要素番号	0402	メモ	
	損傷の種類	剥離・鋼材露出	損傷程度	c	【歩道部・下り・内空部】 左側壁 剥離・鋼材露出(剥離) 10mm×50mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 1～0. 8mm, 最大L=2800mm	
												
	写真番号	55	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	56	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0402	メモ		部材名	側壁	要素番号	0402	メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 8mm, L=2800mm 写真番号54の近景		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・下り・内空部】 右側壁 その他(釘跡の欠損)	
												

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	5
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	81	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	附属物(配線部)	要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	a	【歩道部・下り・内空部】 附属物(配線部) その他(電線保護間の腐食) 補修済		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

1

損傷写真

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	1
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	90	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	91	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0101	メモ	
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	c	【車道部・下り・側面】 左側壁 漏水・遊離石灰(セバ穴漏水)		損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	c	【車道部・下り・側面】 左側壁 漏水・遊離石灰(セバ穴漏水) 写真番号90の近景	
												
	写真番号	92	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	93	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0101	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・内空部】 左側壁 その他(欠損) 50mm×50mm		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・側面】 左側壁 その他(欠損) 100mm×50mm, 50mm×50mm	
												

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

2

損傷写真

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	3
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	128	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	129	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0301	メモ		部材名	側壁	要素番号	0302	メモ	
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	c	【車道部・下り・内空部】 左側壁 漏水・遊離石灰(セバ穴漏水) 新規損傷		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 1～0. 6mm, 最大L=2200mm	
												
	写真番号	130	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	131	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0302	メモ		部材名	側壁	要素番号	0302	メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 6mm, 最大L=1700mm 写真番号129の近景		損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	c	【車道部・上り・内空部】 右側壁 漏水・遊離石灰(セバ穴漏水)	
												

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

4

損傷写真


点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	143	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	144	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	路上	要素番号	04	メモ		部材名	路上	要素番号	04	メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	b	【車道部・上り・路上】		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	b	【車道部・下り・路上】	
				路上 ひびわれ W=0. 1mm, L=500mm					路上 ひびわれ W=0. 1mm, L=300mm			
	写真番号	145	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	146	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	附属物(地覆)	要素番号		メモ		部材名	附属物(地覆)	要素番号		メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	【車道部・下り・路上】		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	【車道部・下り・路上】	
			附属物(地覆) ひびわれ W=0. 2mm, L=300mm					附属物(地覆) ひびわれ W=0. 2mm, L=300mm 写真番号145の近景				

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	147	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	路上	要素番号	04	メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・路上】		損傷の種類		損傷程度			
					路上 舗装のひびわれ W=1.0mm							
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	5
-----------	------	--------	---

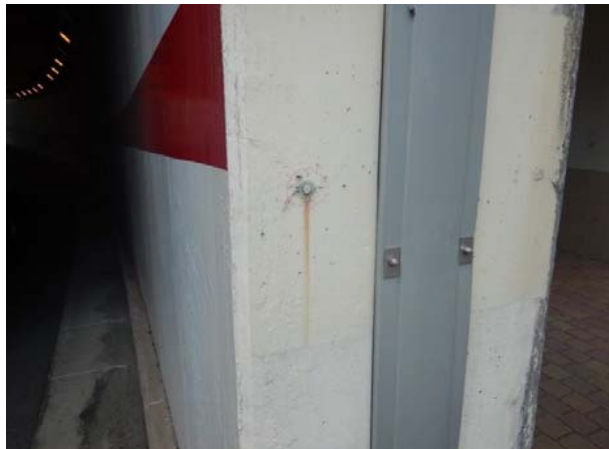損傷写真	写真番号	160	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	161	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0501	メモ		部材名	側壁	要素番号	0501	メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】		損傷の種類	剥離・鋼材露出	損傷程度	d	【車道部・下り・側面】	
				左側壁 ひびわれ W=0.9mm, 最大L=3300mm 写真番号159の近景					左側壁 剥離・鋼材露出 100mm×150mm			
	写真番号	162	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	163	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0501	メモ		部材名	側壁	要素番号	0501	メモ	
	損傷の種類	剥離・鋼材露出	損傷程度	d	【車道部・下り・側面】		損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	c	【車道部・下り・側面】	
			左側壁 剥離・鋼材露出 100mm×150mm 写真番号161の防錆処置後					左側壁 漏水・遊離石灰(セバ穴漏水)				

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

1

損傷写真

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

2

損傷写真

点検調書（様式 6） 損傷写真	ブロック番号	2
-----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	197	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	198	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0201	メモ		部材名	側壁	要素番号	0201	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・上り・内空部】 左側壁 その他(欠損) 100mm×200mm		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・上り・内空部】 左側壁 その他(欠損) 100mm×200mm 写真番号197の近景	
												
	写真番号	199	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	200	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0201	メモ		部材名	側壁	要素番号	0201	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・上り・内空部】 左側壁 その他(釘跡の欠損)		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・上り・内空部】 左側壁 その他(釘跡の欠損) 写真番号199の近景	
												

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	3
----------------	--------	---

3

損傷写真

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	3
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	220	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号		ブロック番号		撮影年月日					
	部材名	目地・遊間部	要素番号	0304	メモ		部材名		要素番号		メモ					
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・上り・内空部】 目地・遊間部 その他(目地材の脱落) 写真番号219の近景		損傷の種類		損傷程度							
																
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日					
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ					
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度							

点検調書（様式 6） 損傷写真	ブロック番号	5
-----------------	--------	---

5

損傷写真

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	5
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	247	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29	写真番号	248	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 29
	部材名	側壁	要素番号	0502	メモ		部材名	側壁	要素番号	0502	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・上り・内空部】 右側壁 その他(ケーブル取付金具の腐食)		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【歩道部・上り・内空部】 右側壁 その他(欠損) 50mm×50mm 新規損傷	
												
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			