

定期点検記録様式 (2)大型カルバート

様式1(2)

施設名・所在地・管理者名等

施設名・所在地・管理者名等				施設ID	34.82186,135.38844
施設名	路線名	所在地	起点側	緯度	34° 49′ 18.7″
				経度	135° 23′ 18.4″
阪急山本駅下カルバート (フリガナ)ハンキウヤマモトエキシタルバート	市道3259号線	兵庫県宝塚市平井1丁目・5丁目			
管理者名	定期点検実施年月日	代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)
宝塚市道路管理課	2022.7.27	無	一般道	無	無

部材単位の診断(各部材毎に最も厳しい健全性の診断結果を記入)定期点検者 伸栄開発(株) 定期点検責任者 小南 敏基

定期点検時に記録				応急措置後に記録		
部材名	判定区分 (Ⅰ～Ⅳ)	変状の種類 (Ⅱ以上の場合に記載)	備考(写真番号, 位置等が分かるように記載)	応急措置後の判定区分	応急措置内容	応急措置及び判定実施年月日
カルバート本体	Ⅱ	ひびわれ、うき、漏水・遊離石灰	写真1～5			
継手	Ⅱ	漏水跡	写真6			
ウイング						
その他	Ⅱ	ひびわれ、うき、舗装のひびわれ	写真7～9			

施設毎の健全性の診断(対策区分Ⅰ～Ⅳ)

定期点検時に記録	
(判定区分)	(所見等)
Ⅱ	カルバート本体にひびわれ、うき、漏水・遊離石灰、継手に漏水跡、路上にひびわれ、うき、舗装のひびわれが生じている。予防保全の観点から計画的な補修を行うことが望ましい。

全景写真(起点側, 終点側を記載すること)

建設年次	延長	総幅員
不明	90m	8.50m
構造形式		
場所打ちボックスカルバート		



起点側(南側)



終点側(北側)

※建設年次が不明の場合は「不明」と記入する。

状況写真(変状状況)

○判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

カルバート本体(頂版)【判定区分: Ⅱ】	カルバート本体(頂版)【判定区分: Ⅱ】
写真1 	写真2 
カルバート本体(側壁)【判定区分: Ⅱ】	カルバート本体(側壁)【判定区分: Ⅱ】
写真3 	写真4 

状況写真(変状状況)

○判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。

カルバート本体(側壁)【判定区分：Ⅱ】 写真5 	継手(目地・遊間部)【判定区分：Ⅱ】 写真6 
その他(路上)【判定区分：Ⅱ】 写真7 	その他(路上)【判定区分：Ⅱ】 写真8 

状況写真(変状状況)

○判定区分がⅡ、Ⅲ又はⅣの場合には、直接関連する不具合の写真を記載のこと。

○写真は、不具合の程度が分かるように添付すること。


その他(路上)【判定区分：Ⅱ】

写真9




点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	1
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844		路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンケウヤマモトエキシカルバート							
施設名	阪急山本駅下カルバート							

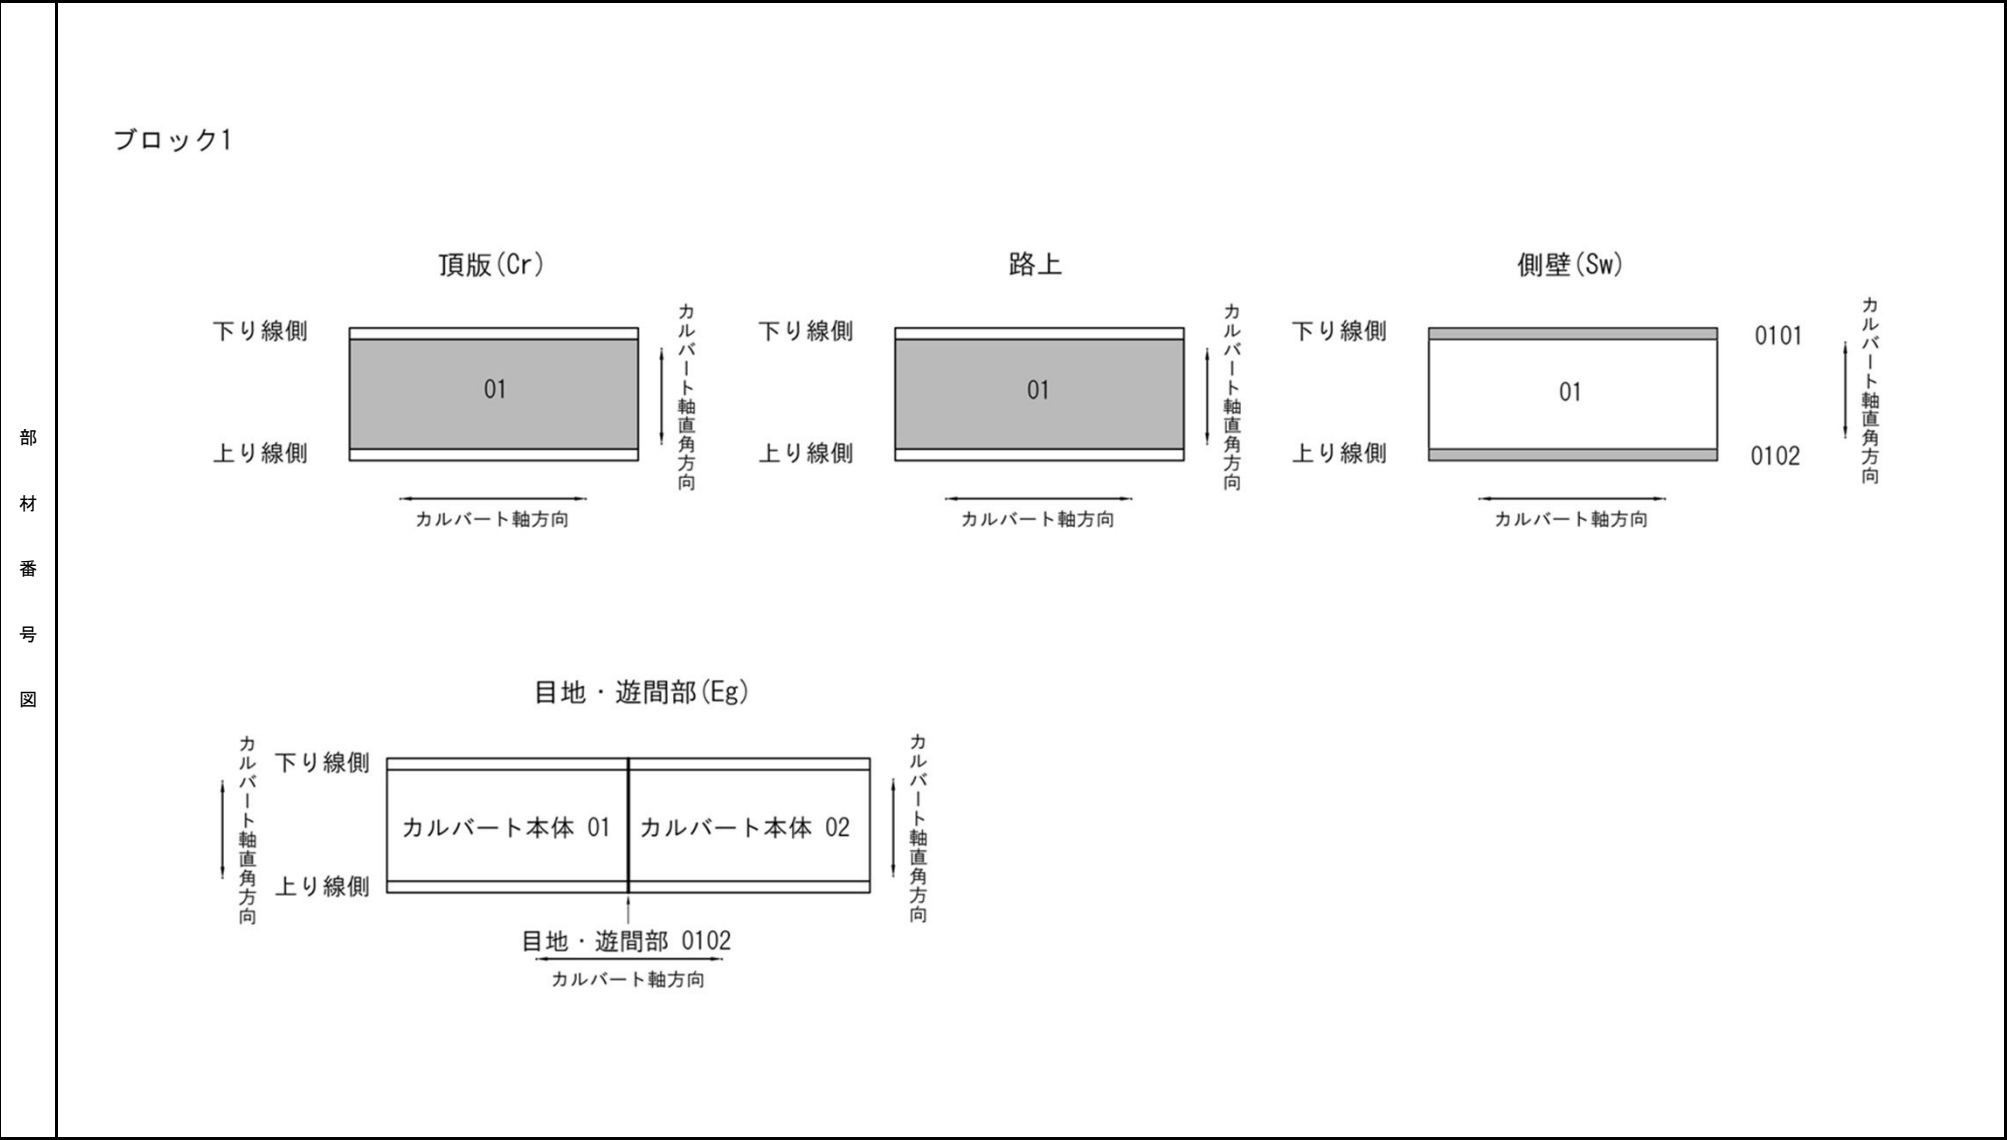


点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	2
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844						
フリガナ	ハンケウヤマトエキシカハート	路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	阪急山本駅下カルバート						

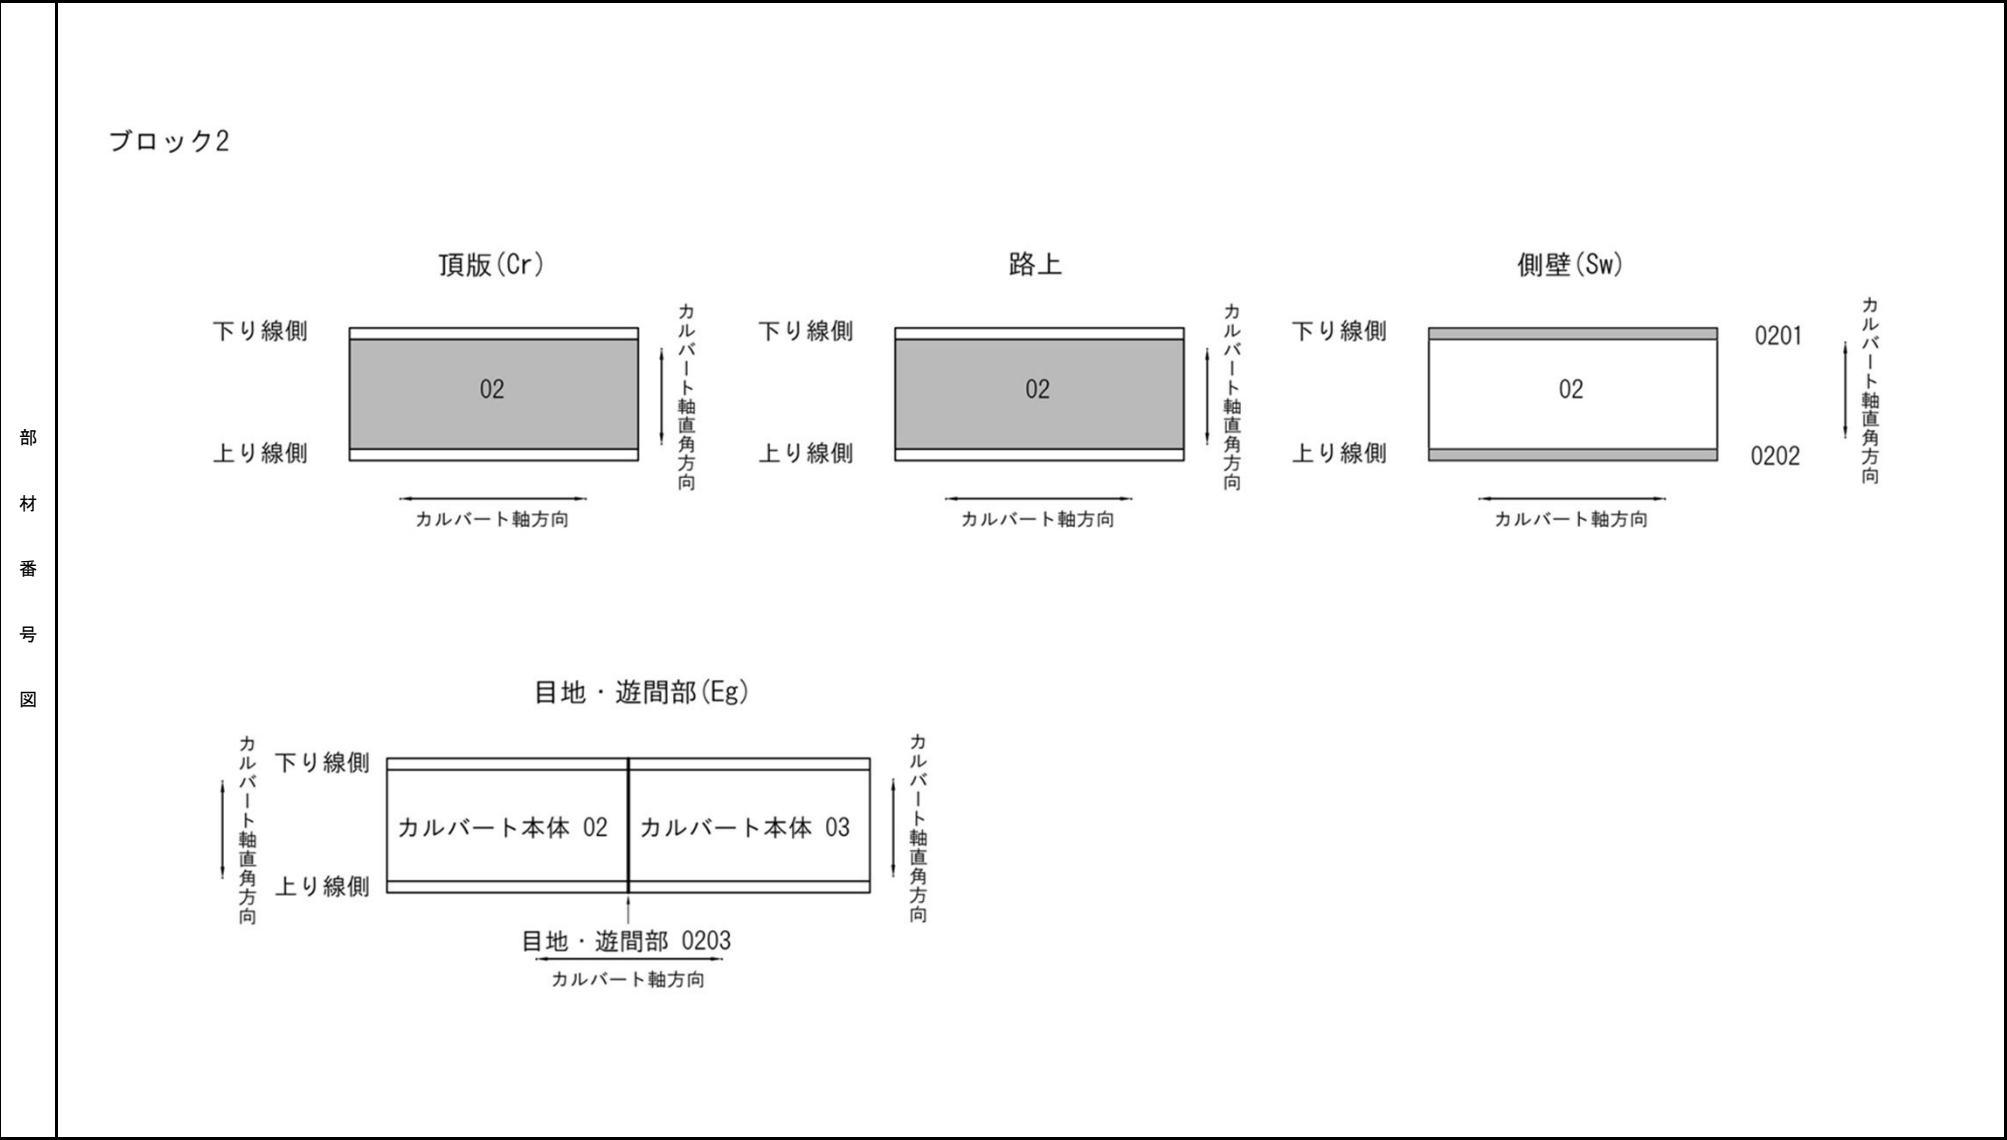


点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	3
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 56778, 135. 48889		路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンキュウヤマトエキシカルパート							
施設名	阪急山本駅下カルパート							

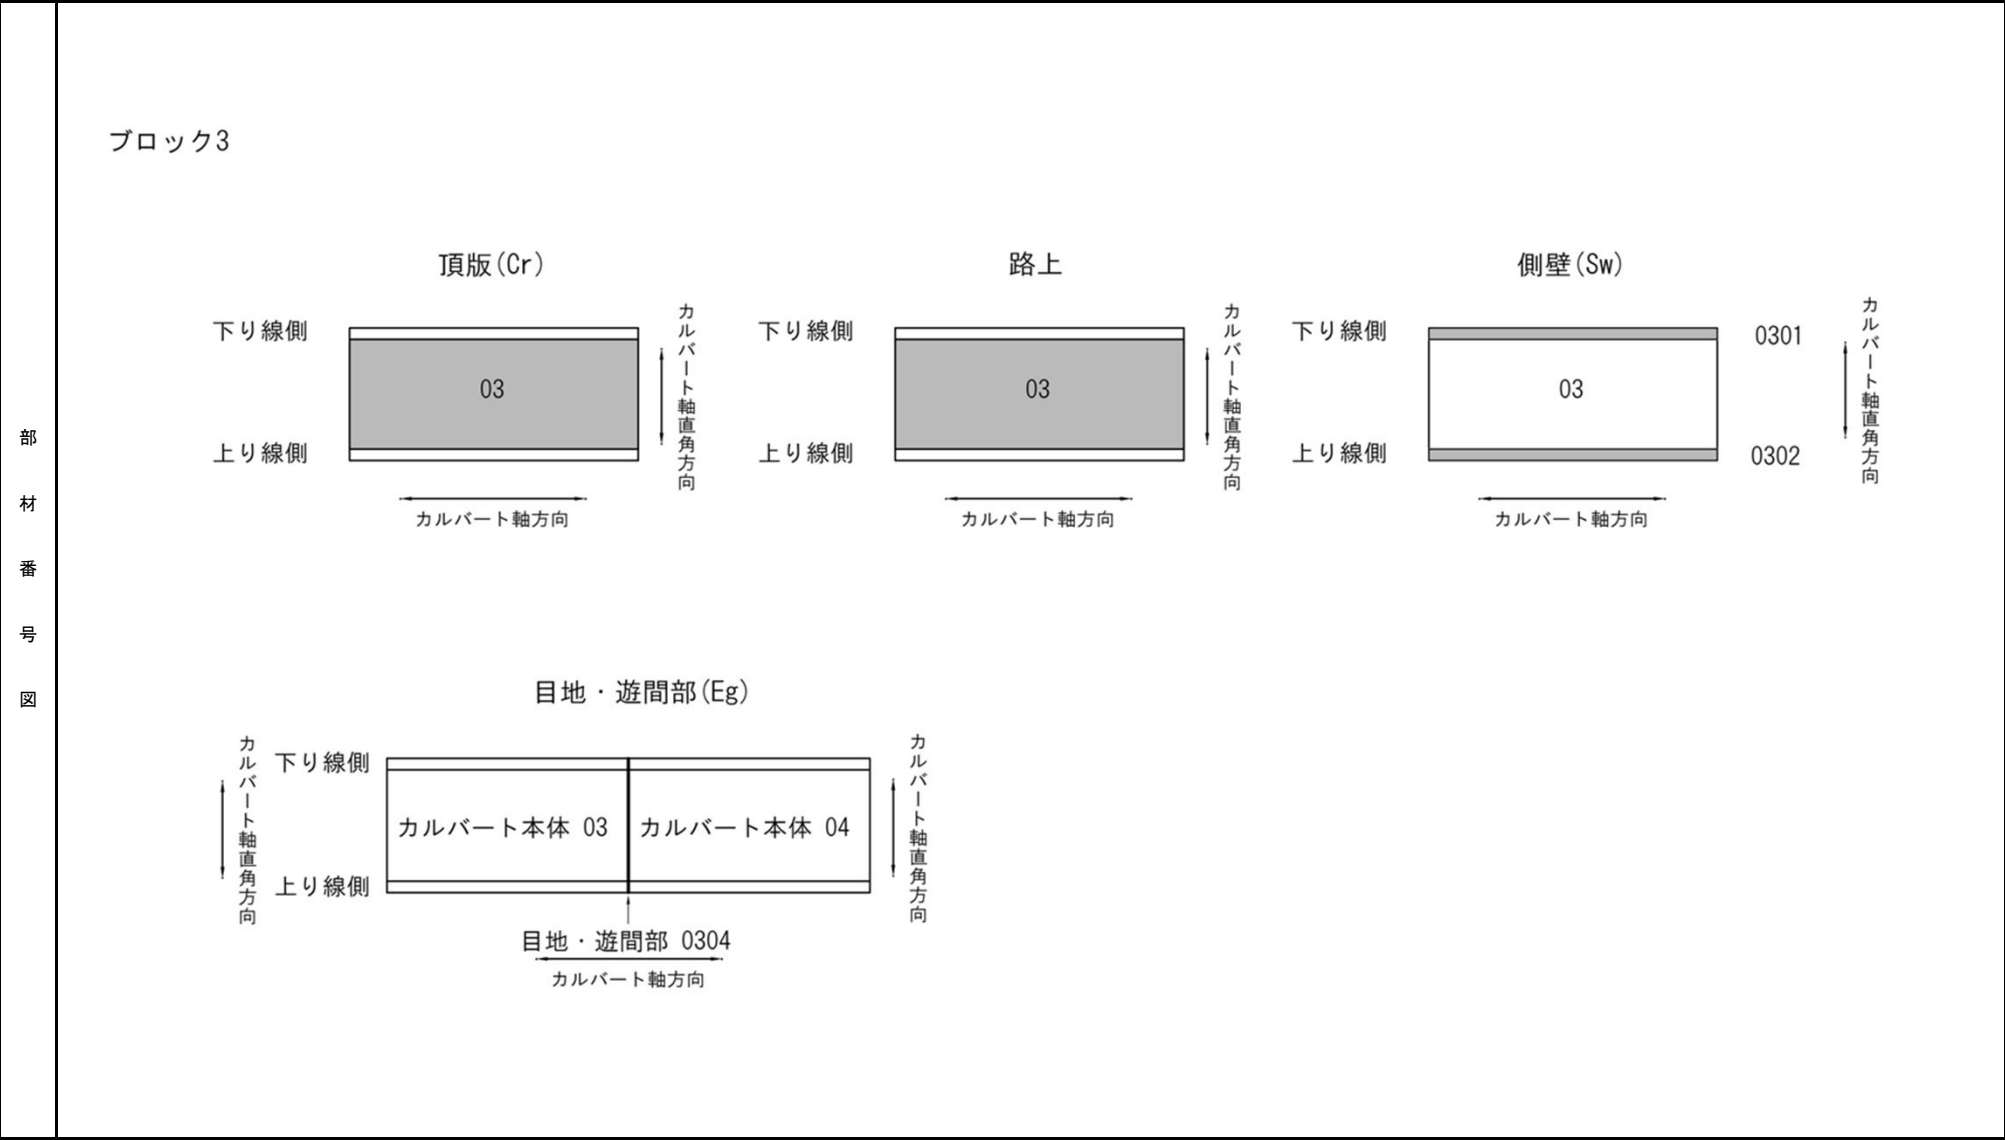


点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	4
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 56778, 135. 48889		路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンキュウヤマトエキシカルバート							
施設名	阪急山本駅下カルバート							

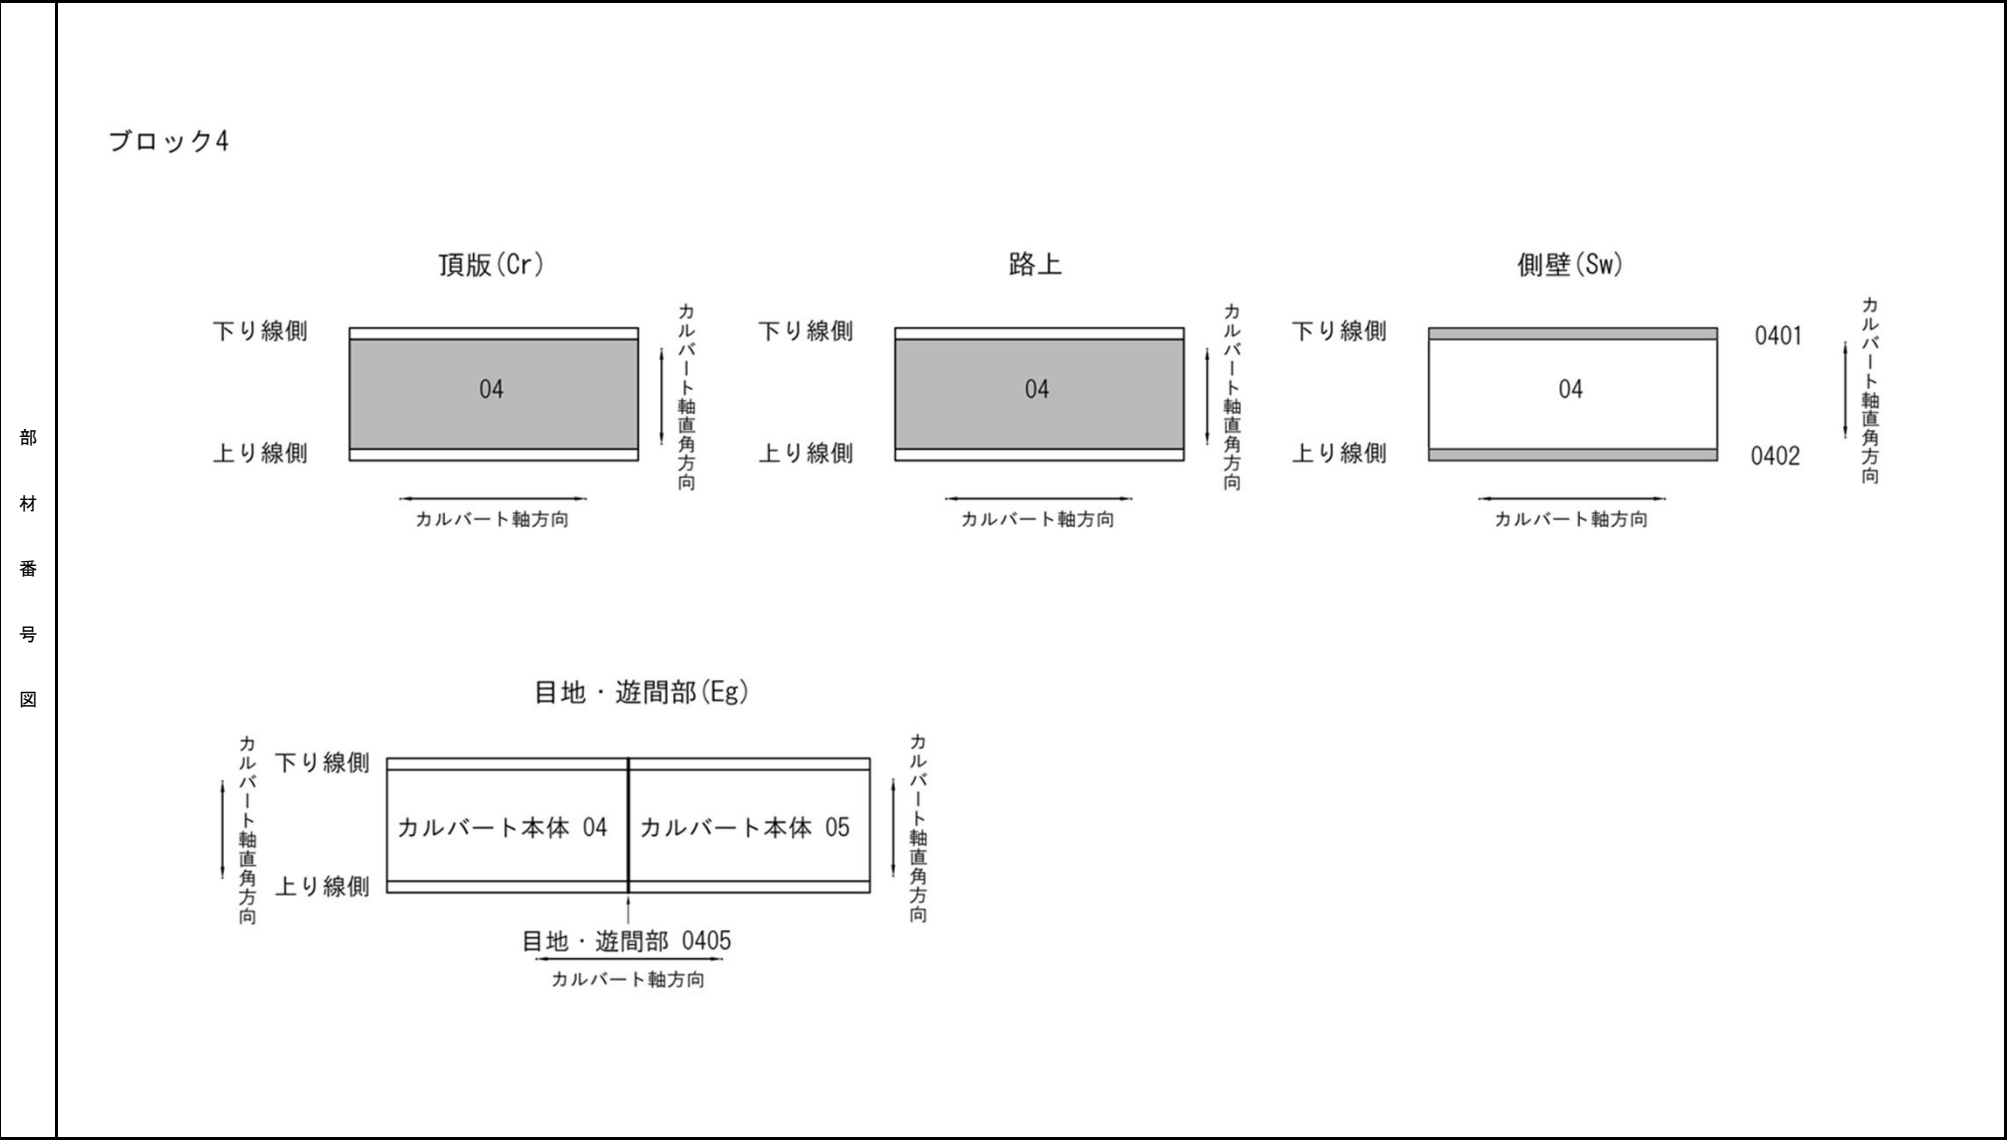


点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	5
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 56778, 135. 48889						
フリガナ	ハンケウヤマトエキシカハート	路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	阪急山本駅下カルバート						

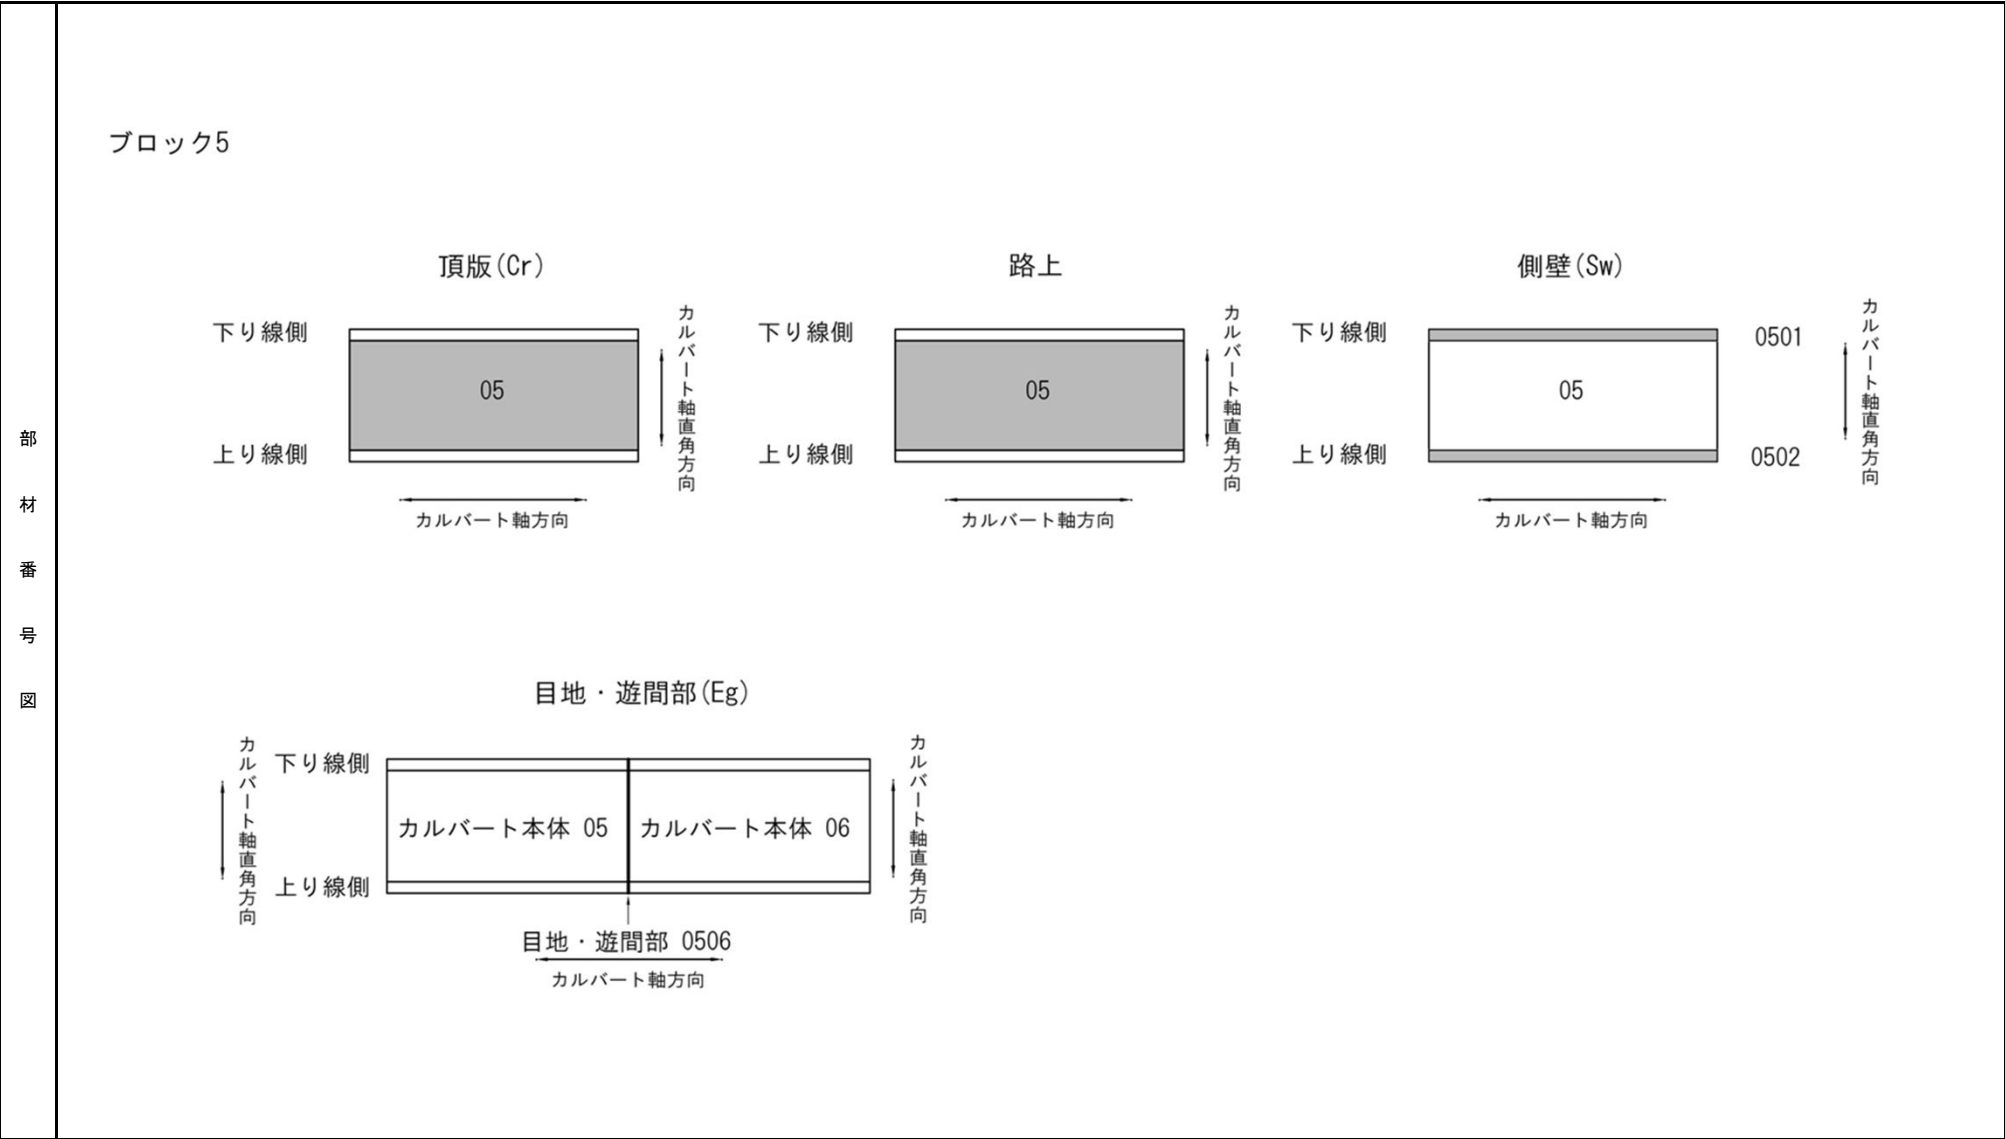


点検調書（様式3）	部材番号図	ブロック番号	6
-----------	-------	--------	---

施設 ID	34. 56778, 135. 48889						
フリガナ	ハンケウヤマモトエキシタカルバート	路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	阪急山本駅下カルバート						

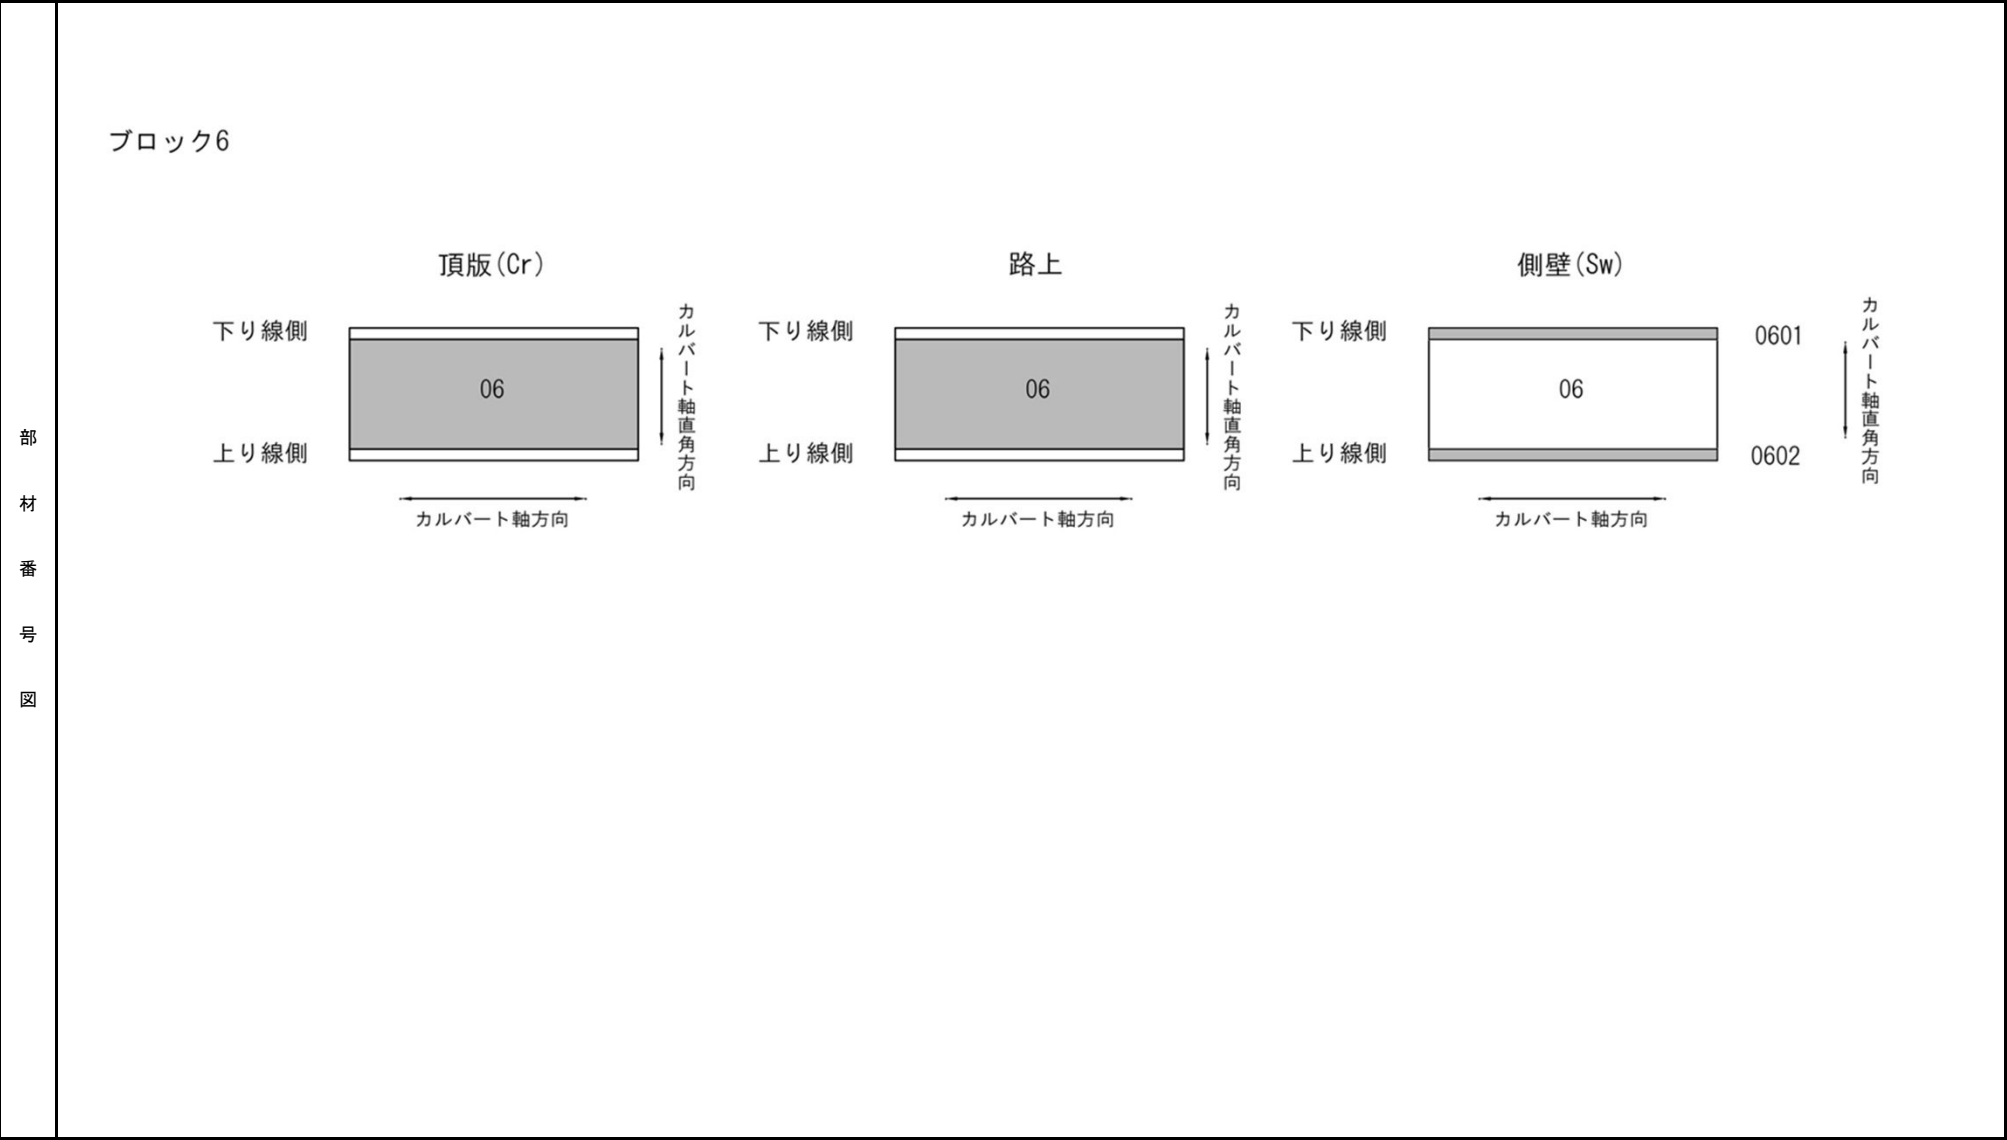

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844	路線名	市道3259号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンケウヤマトエキシカルパート						
施設名	阪急山本駅下カルバート						

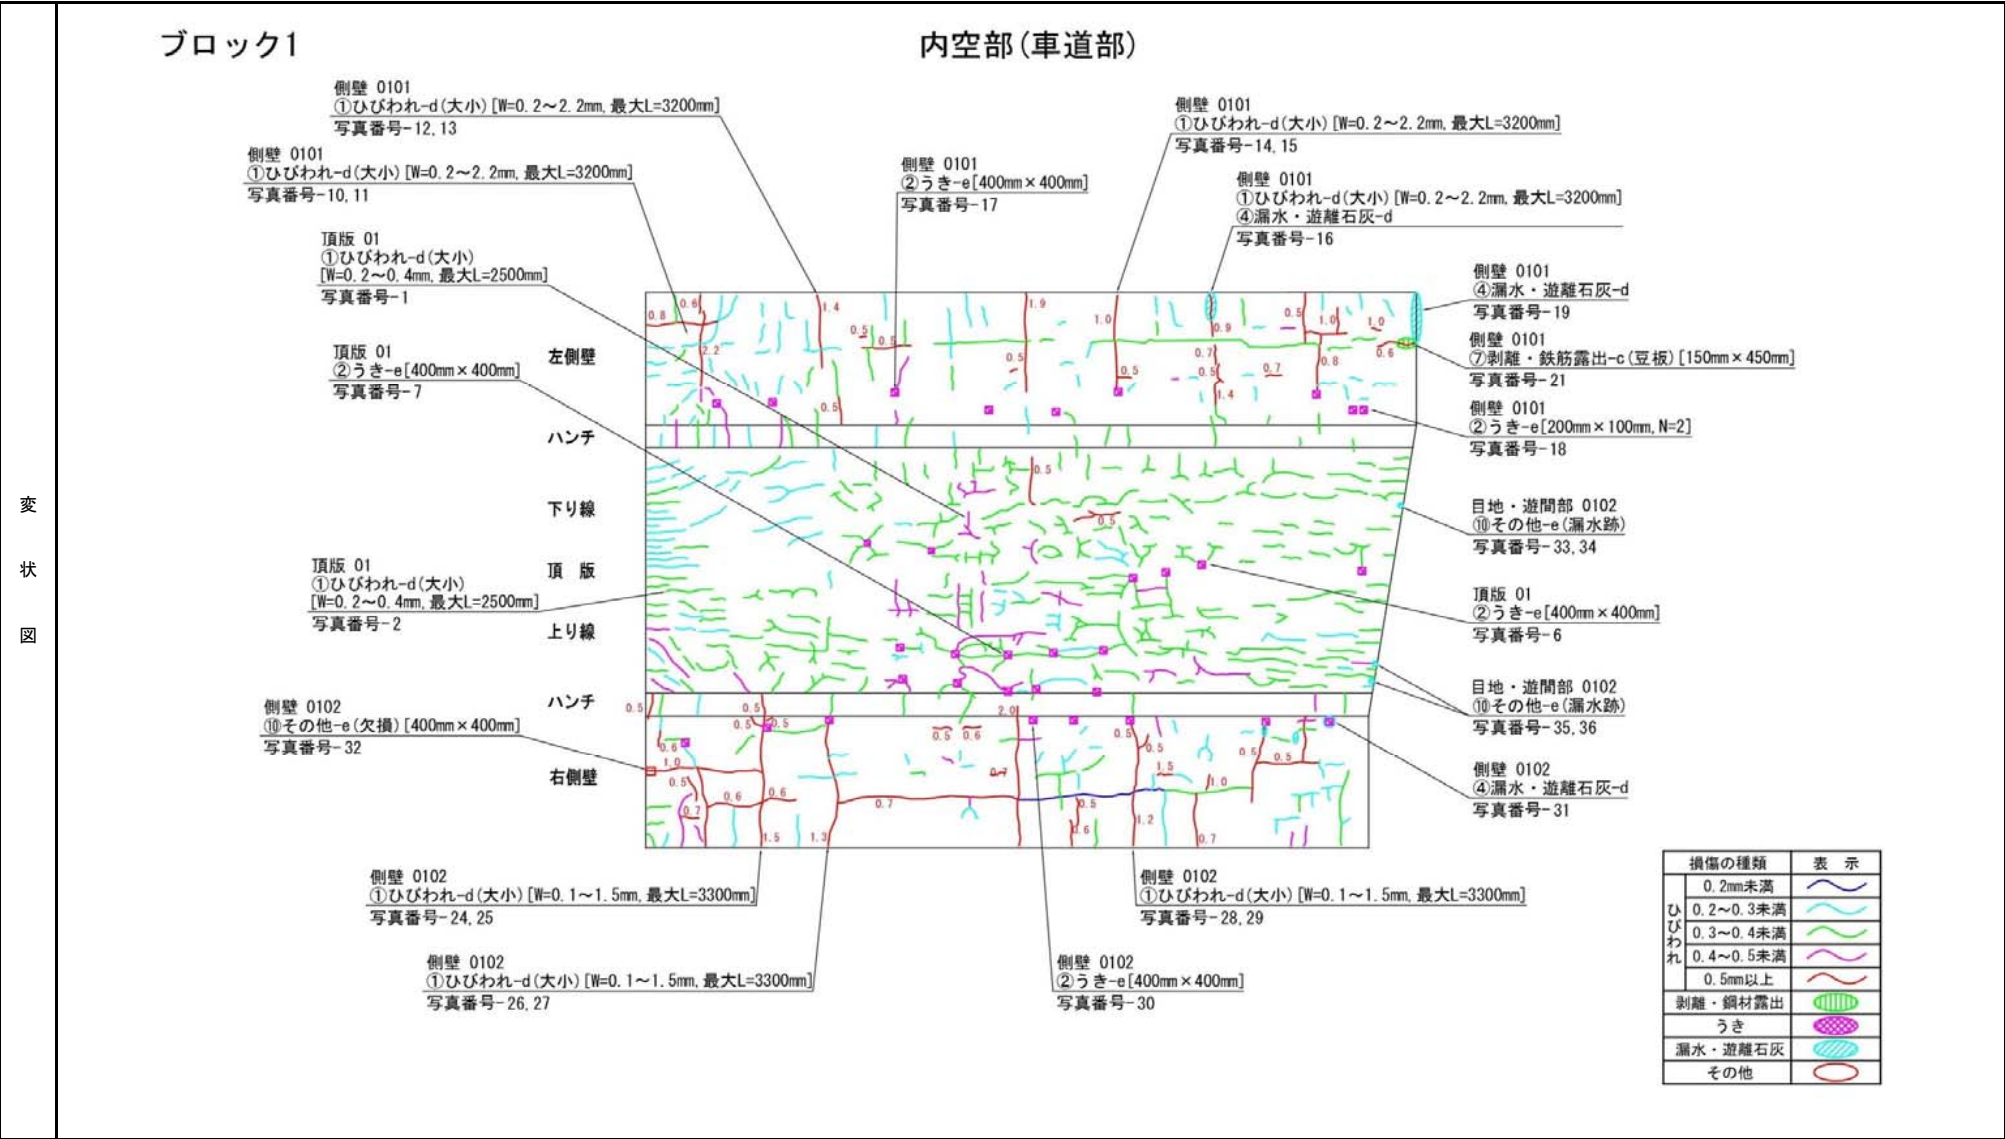


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844	路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンキュウヤマトエキシカルパート						
施設名	阪急山本駅下カルパート						

ブロック1

路上(車道部)

変
状
図

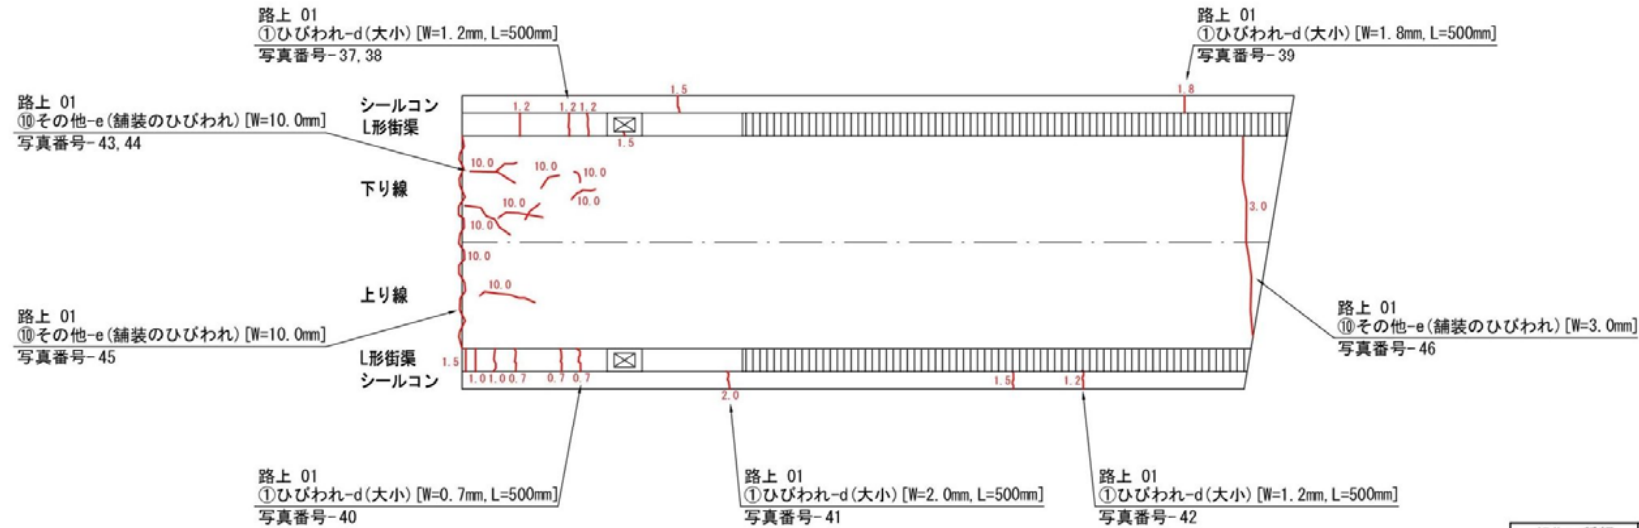


損傷の種類	表 示
ひびわれ 0. 2mm未満	〰〰〰
0. 2~0. 3未満	〰〰〰
0. 3~0. 4未満	〰〰〰
0. 4~0. 5未満	〰〰〰
0. 5mm以上	〰〰〰
剥離・鋼材露出	〰〰〰
うき	〰〰〰
漏水・遊離石灰	〰〰〰
その他	〰〰〰

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	1
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844						
フリガナ	ハンケウヤマトエキシカルパート	路線名	市道3259号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	阪急山本駅下カルバート						

側面（車道部）

南 側
（起点側）

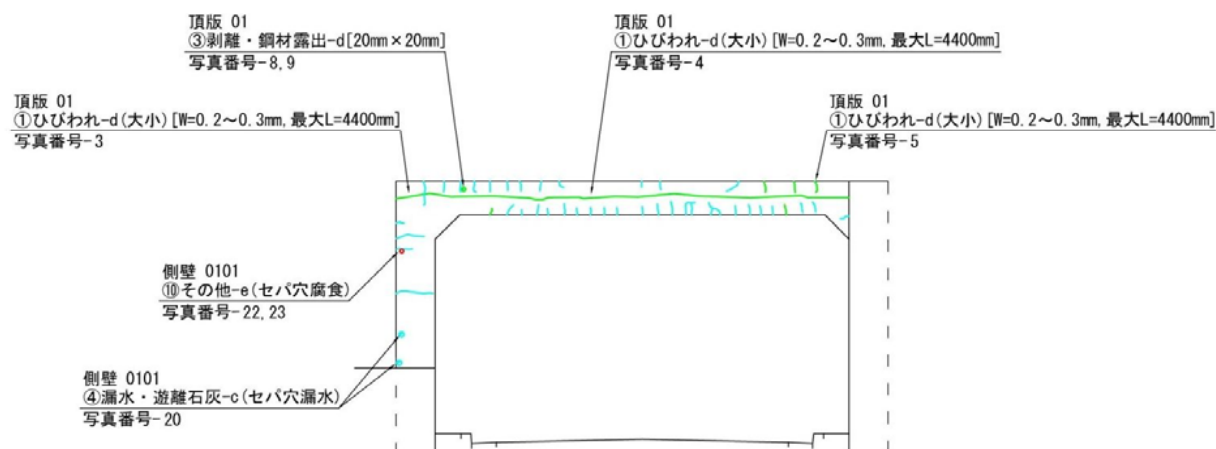

損傷の種類	表 示
ひびわれ 0. 2mm未満	〰〰〰
0. 2~0. 3未満	〰〰〰
0. 3~0. 4未満	〰〰〰
0. 4~0. 5未満	〰〰〰
0. 5mm以上	〰〰〰
剥離・鋼材露出	〰〰〰
うき	〰〰〰
漏水・遊離石灰	〰〰〰
その他	〰〰〰


変
状
図

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	2
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844						
フリガナ	ハンケウヤモトエキシカルハート	路線名	市道3259号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	阪急山本駅下カルバート						

ブロック2

内空部(車道部)

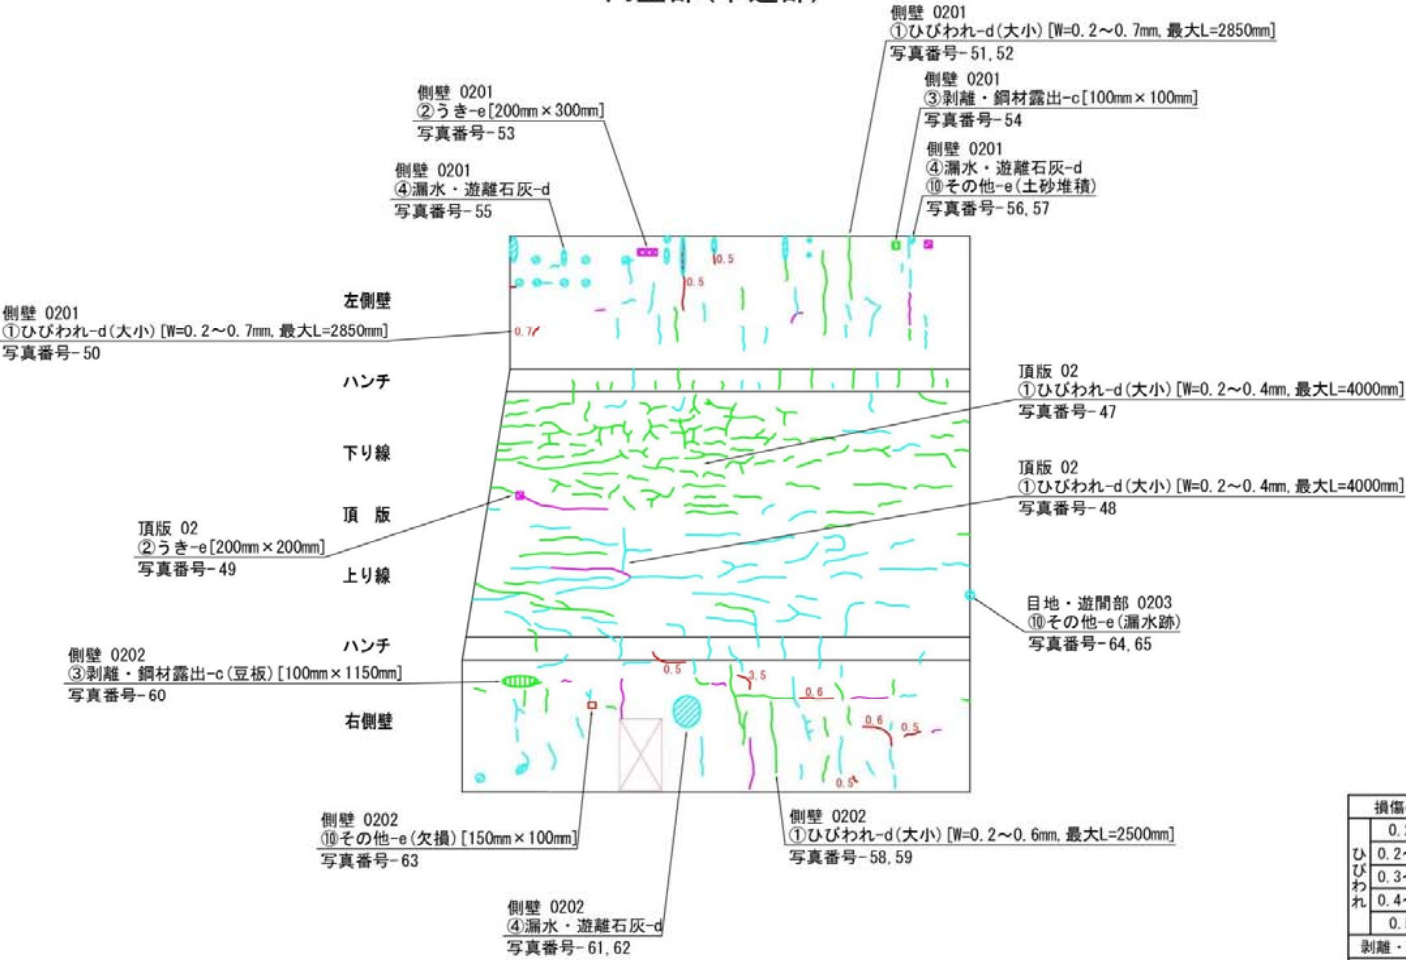


損傷の種類	表示
ひびわれ	0.2mm未満 0.2~0.3未満 0.3~0.4未満 0.4~0.5未満 0.5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	2
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844						
フリガナ	ハンキュウヤマトエキシタルパート	路線名	市道3259号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	阪急山本駅下カルバート						

ブロック2

路上(車道部)

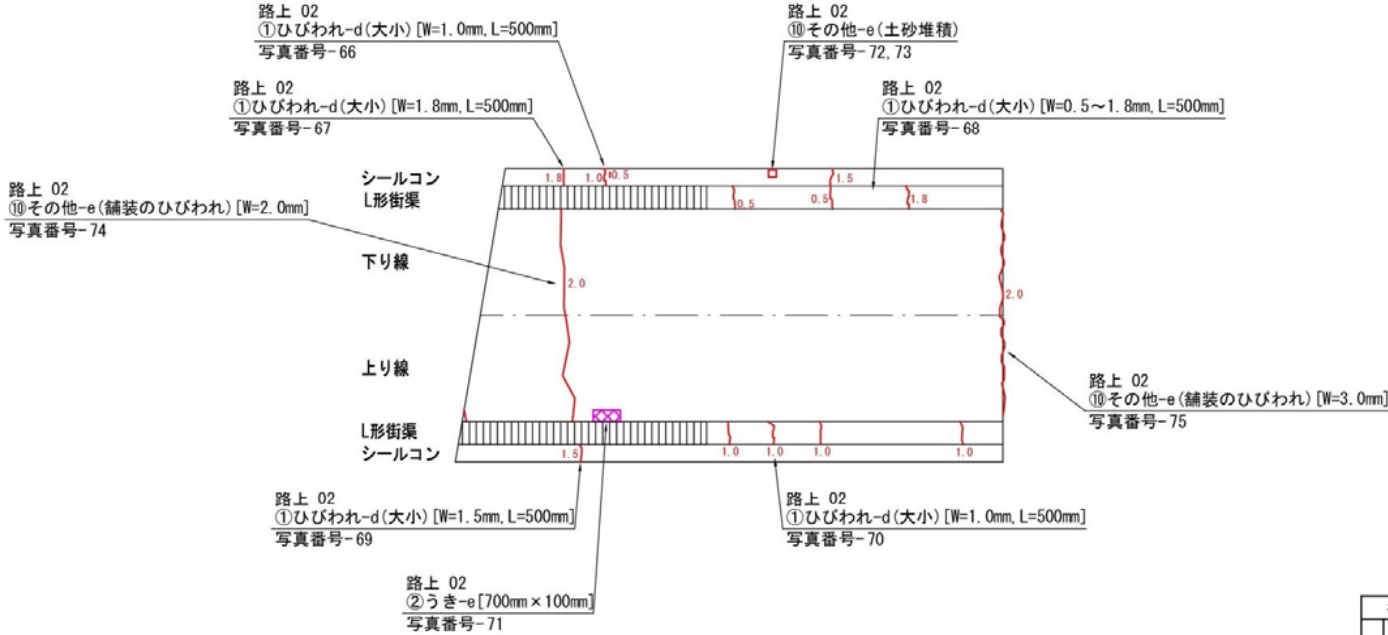


損傷の種類	表示
ひびわれ	0.2mm未満 0.2~0.3未満 0.3~0.4未満 0.4~0.5未満 0.5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号	3				
施設 ID	34. 82186, 135. 38844			路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンケウヤマトエキシカルバート								
施設名	阪急山本駅下カルバート								

ブロック3

内空部(車道部)

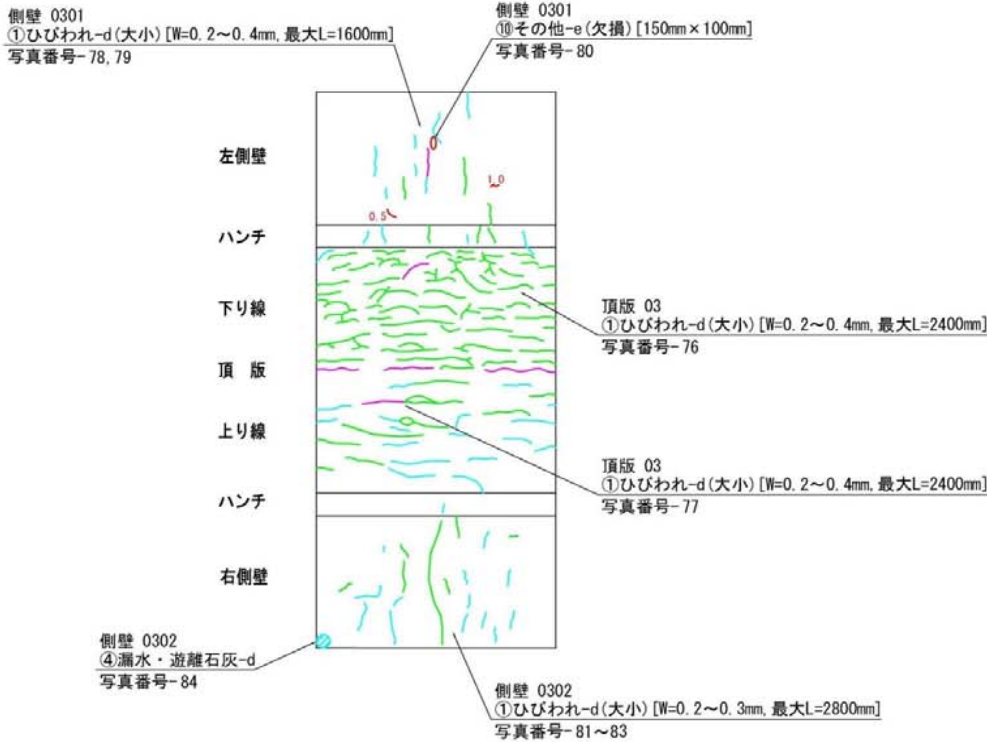

損傷の種類	表示
ひびわれ 0. 2mm未満	
0. 2~0. 3未満	
0. 3~0. 4未満	
0. 4~0. 5未満	
0. 5mm以上	
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	


変
状
図

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	3
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844						
フリガナ	ハンケウヤモトエキシカルパート	路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	阪急山本駅下カルバート						

ブロック3

路上(車道部)

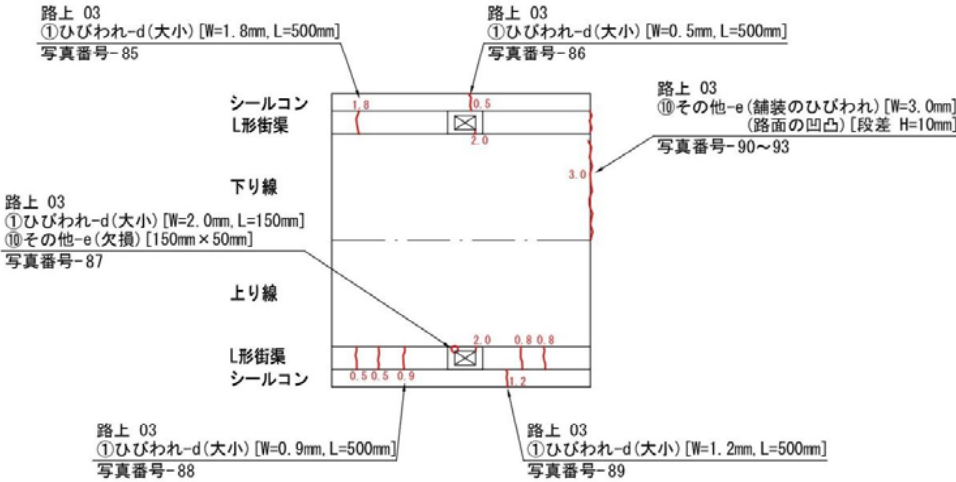


損傷の種類	表 示
ひびわれ	0.2mm未満
	0.2~0.3未満
	0.3~0.4未満
	0.4~0.5未満
	0.5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	4
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844	路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンケウヤマトエキシカルハート						
施設名	阪急山本駅下カルバート						

ブロック4

内空部(車道部)

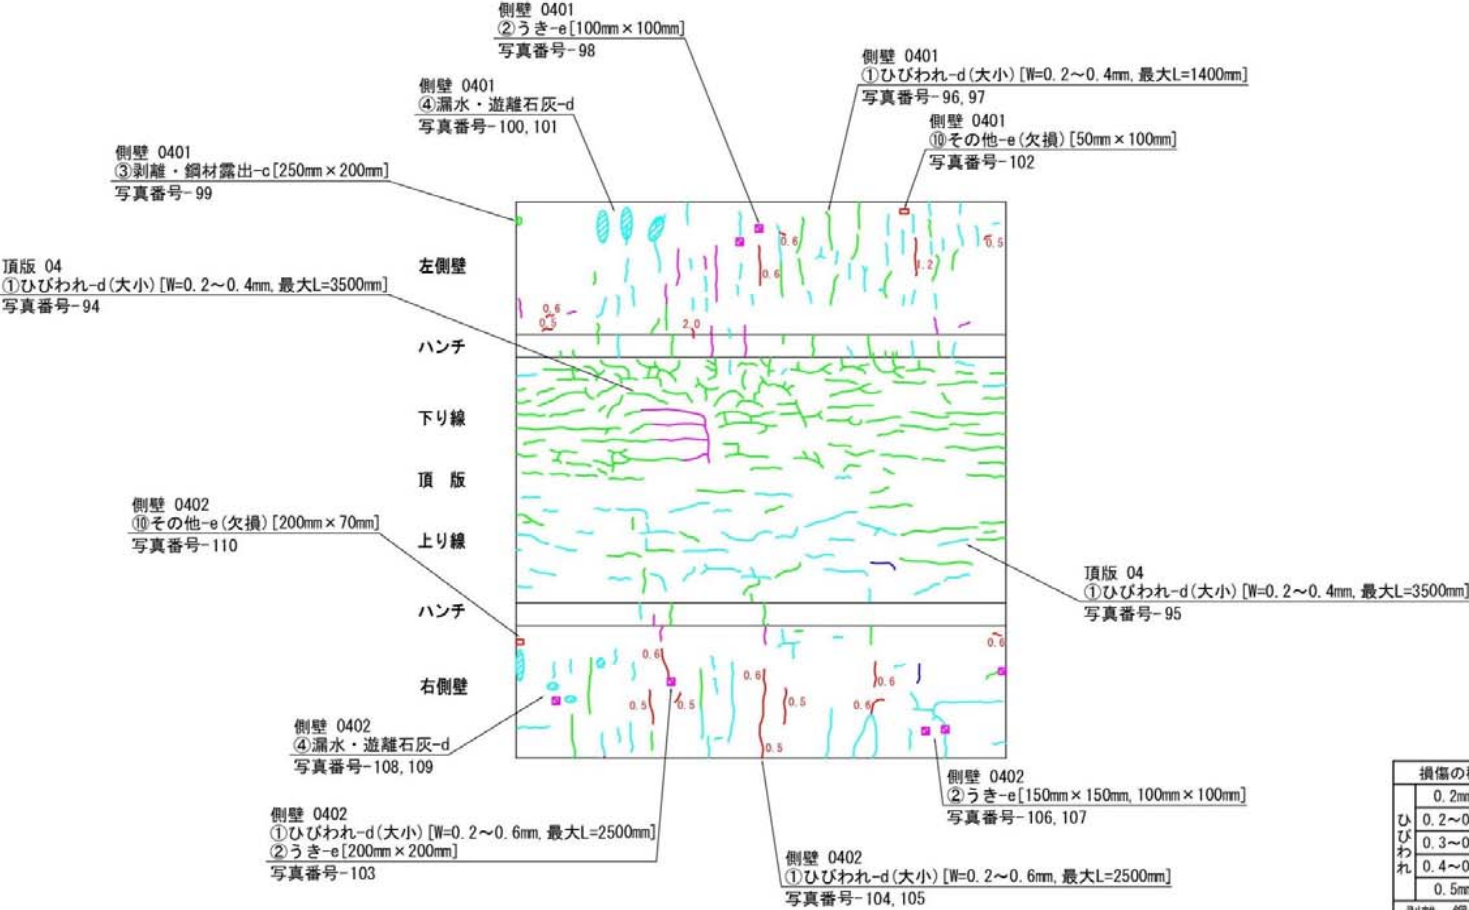

損傷の種類		表 示
ひびわれ	0.2mm未満	
	0.2～0.3未満	
	0.3～0.4未満	
	0.4～0.5未満	
	0.5mm以上	
剥離・鋼材露出		
うき		
漏水・遊離石灰		
その他		


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	4
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844	路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンケウヤモトエキシカルパート						
施設名	阪急山本駅下カルパート						

ブロック4

路上(車道部)

変
状
図

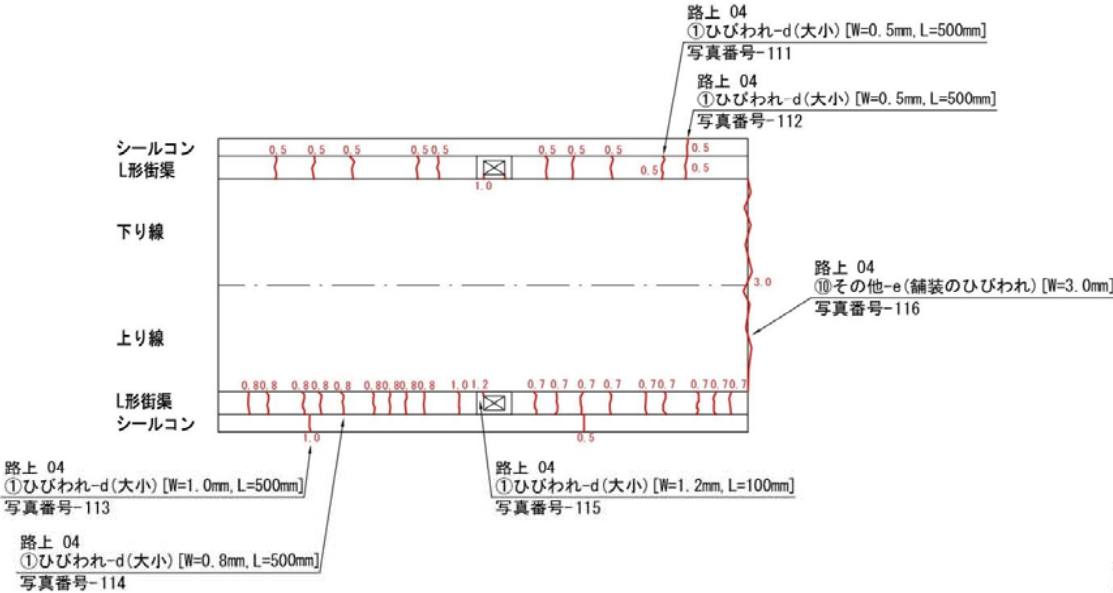


損傷の種類	表 示
ひびわれ	0.2mm未満
ひびわれ	0.2~0.3未満
ひびわれ	0.3~0.4未満
ひびわれ	0.4~0.5未満
ひびわれ	0.5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号	5				
施設 ID	34. 82186, 135. 38844			路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンケウヤマトエキシカルバート								
施設名	阪急山本駅下カルバート								

ブロック5

内空部(車道部)

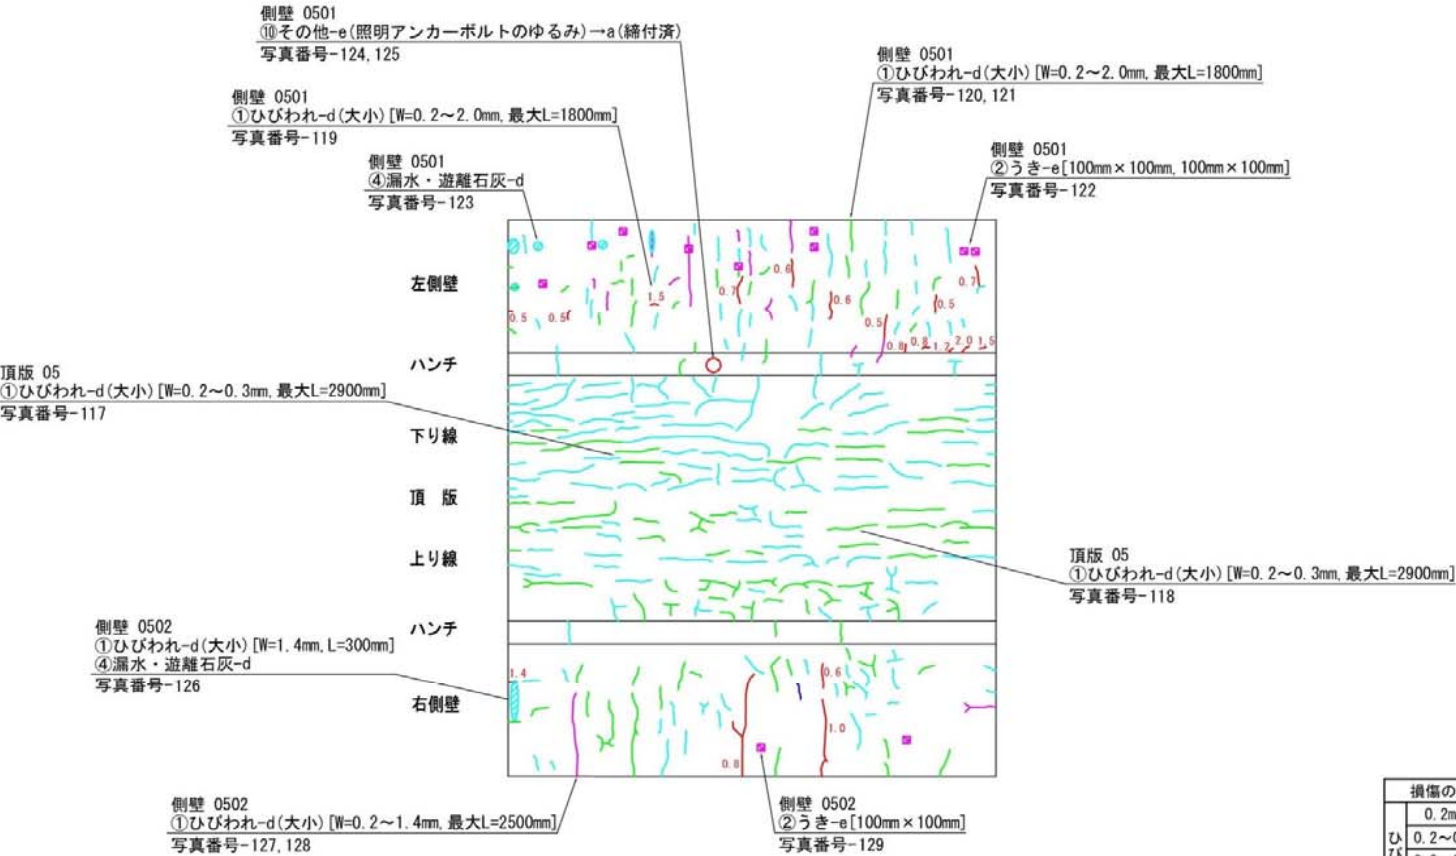


損傷の種類	表 示
ひびわれ	0.2mm未満 0.2~0.3未満 0.3~0.4未満 0.4~0.5未満 0.5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号	5				
施設 ID	34. 82186, 135. 38844			路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンケウヤマモトエキシカルバート								
施設名	阪急山本駅下カルバート								

ブロック5

路上(車道部)

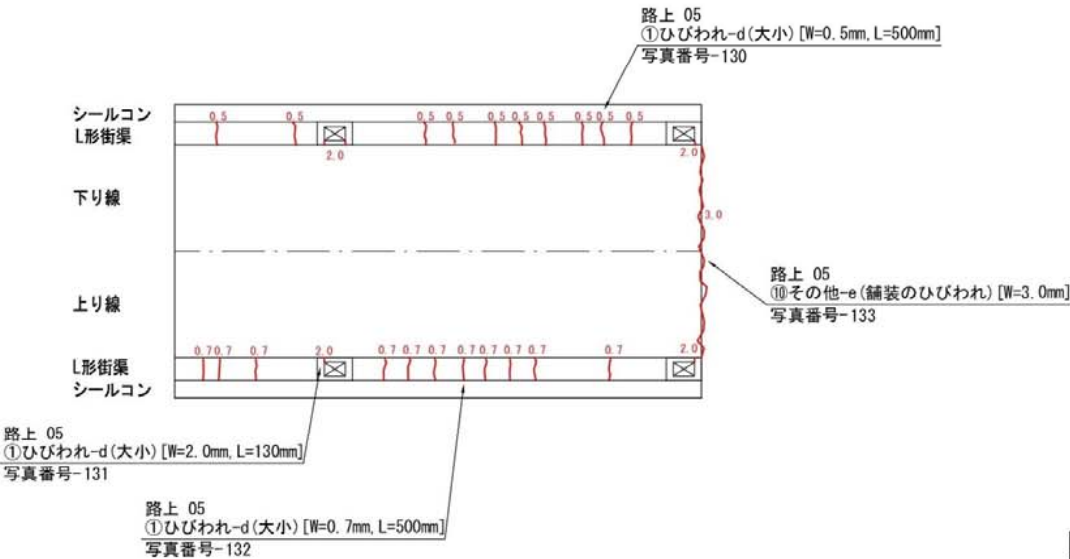


損傷の種類	表 示
ひびわれ	0. 2mm未満
ひびわれ	0. 2~0. 3未満
ひびわれ	0. 3~0. 4未満
ひびわれ	0. 4~0. 5未満
ひびわれ	0. 5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号	6				
施設 ID	34. 82186, 135. 38844			路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンケウヤマトエキシカルバート								
施設名	阪急山本駅下カルバート								

ブロック6

内空部(車道部)

変
状
図

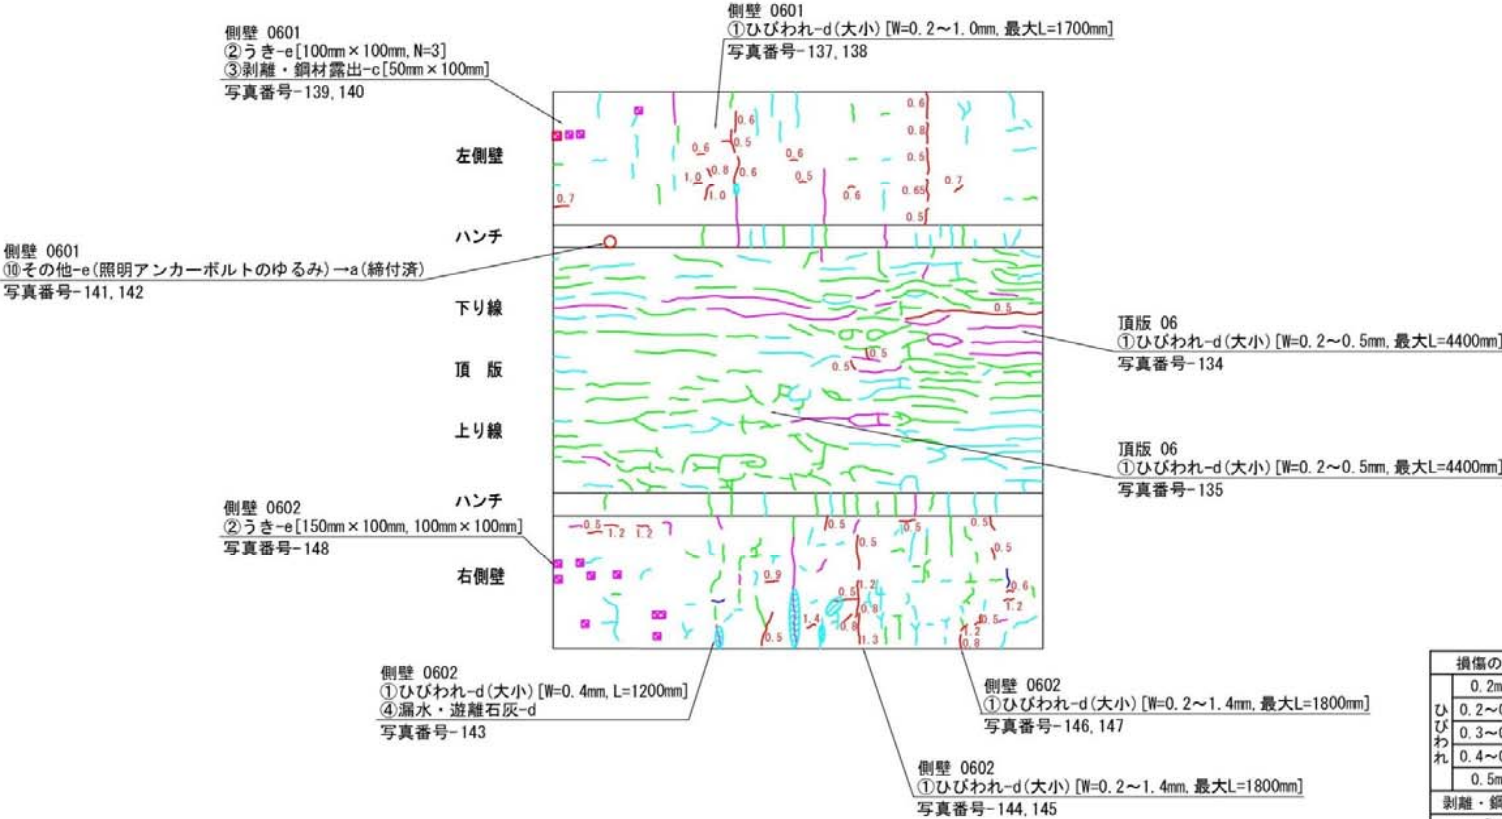


損傷の種類	表 示
ひびわれ	0.2mm未満 0.2~0.3未満 0.3~0.4未満 0.4~0.5未満 0.5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	6
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844						
フリガナ	ハンケウヤモトエキシカルパート	路線名	市道3259号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	阪急山本駅下カルバート						

ブロック6

路上(車道部)

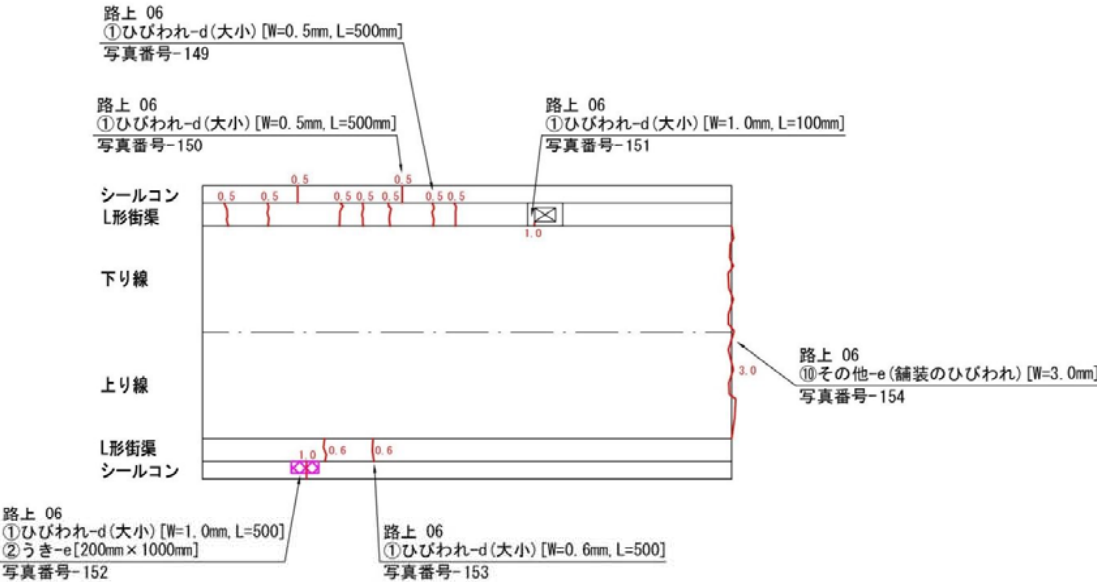

損傷の種類	表示
ひびわれ 0. 2mm未満	〰〰〰
0. 2～0. 3未満	〰〰〰
0. 3～0. 4未満	〰〰〰
0. 4～0. 5未満	〰〰〰
0. 5mm以上	〰〰〰
剥離・鋼材露出	〰〰〰
うき	〰〰〰
漏水・遊離石灰	〰〰〰
その他	〰〰〰


点検調書（様式 4）	変状図	ブロック番号	6
------------	-----	--------	---

施設 ID	34. 82186, 135. 38844						
フリガナ	ハンケウヤマトエキシカルパート	路線名	市道3259号線	管轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
施設名	阪急山本駅下カルバート						

変
状
図


側面（車道部）
北 側
（終点側）

頂版 06
①ひびわれ-c (中小) [W=0. 2mm, 最大L=300mm]
③剥離・鋼材露出-c [50mm × 50mm]
写真番号- 136

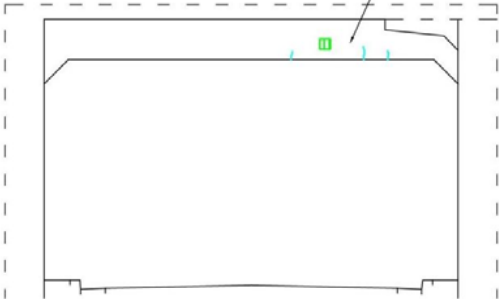

損傷の種類	表 示
ひびわれ	0. 2mm未満
	0. 2～0. 3未満
	0. 3～0. 4未満
	0. 4～0. 5未満
	0. 5mm以上
剥離・鋼材露出	
うき	
漏水・遊離石灰	
その他	

点検調書（様式 4）		変状図		ブロック番号	ポンプ室				
施設 ID	34. 82186, 135. 38844			路 線 名	市道3259号線	管 轄	宝塚市道路管理課	施設 No.	
フリガナ	ハンケウヤモトエキシタルバート								
施設名	阪急山本駅下カルバート								

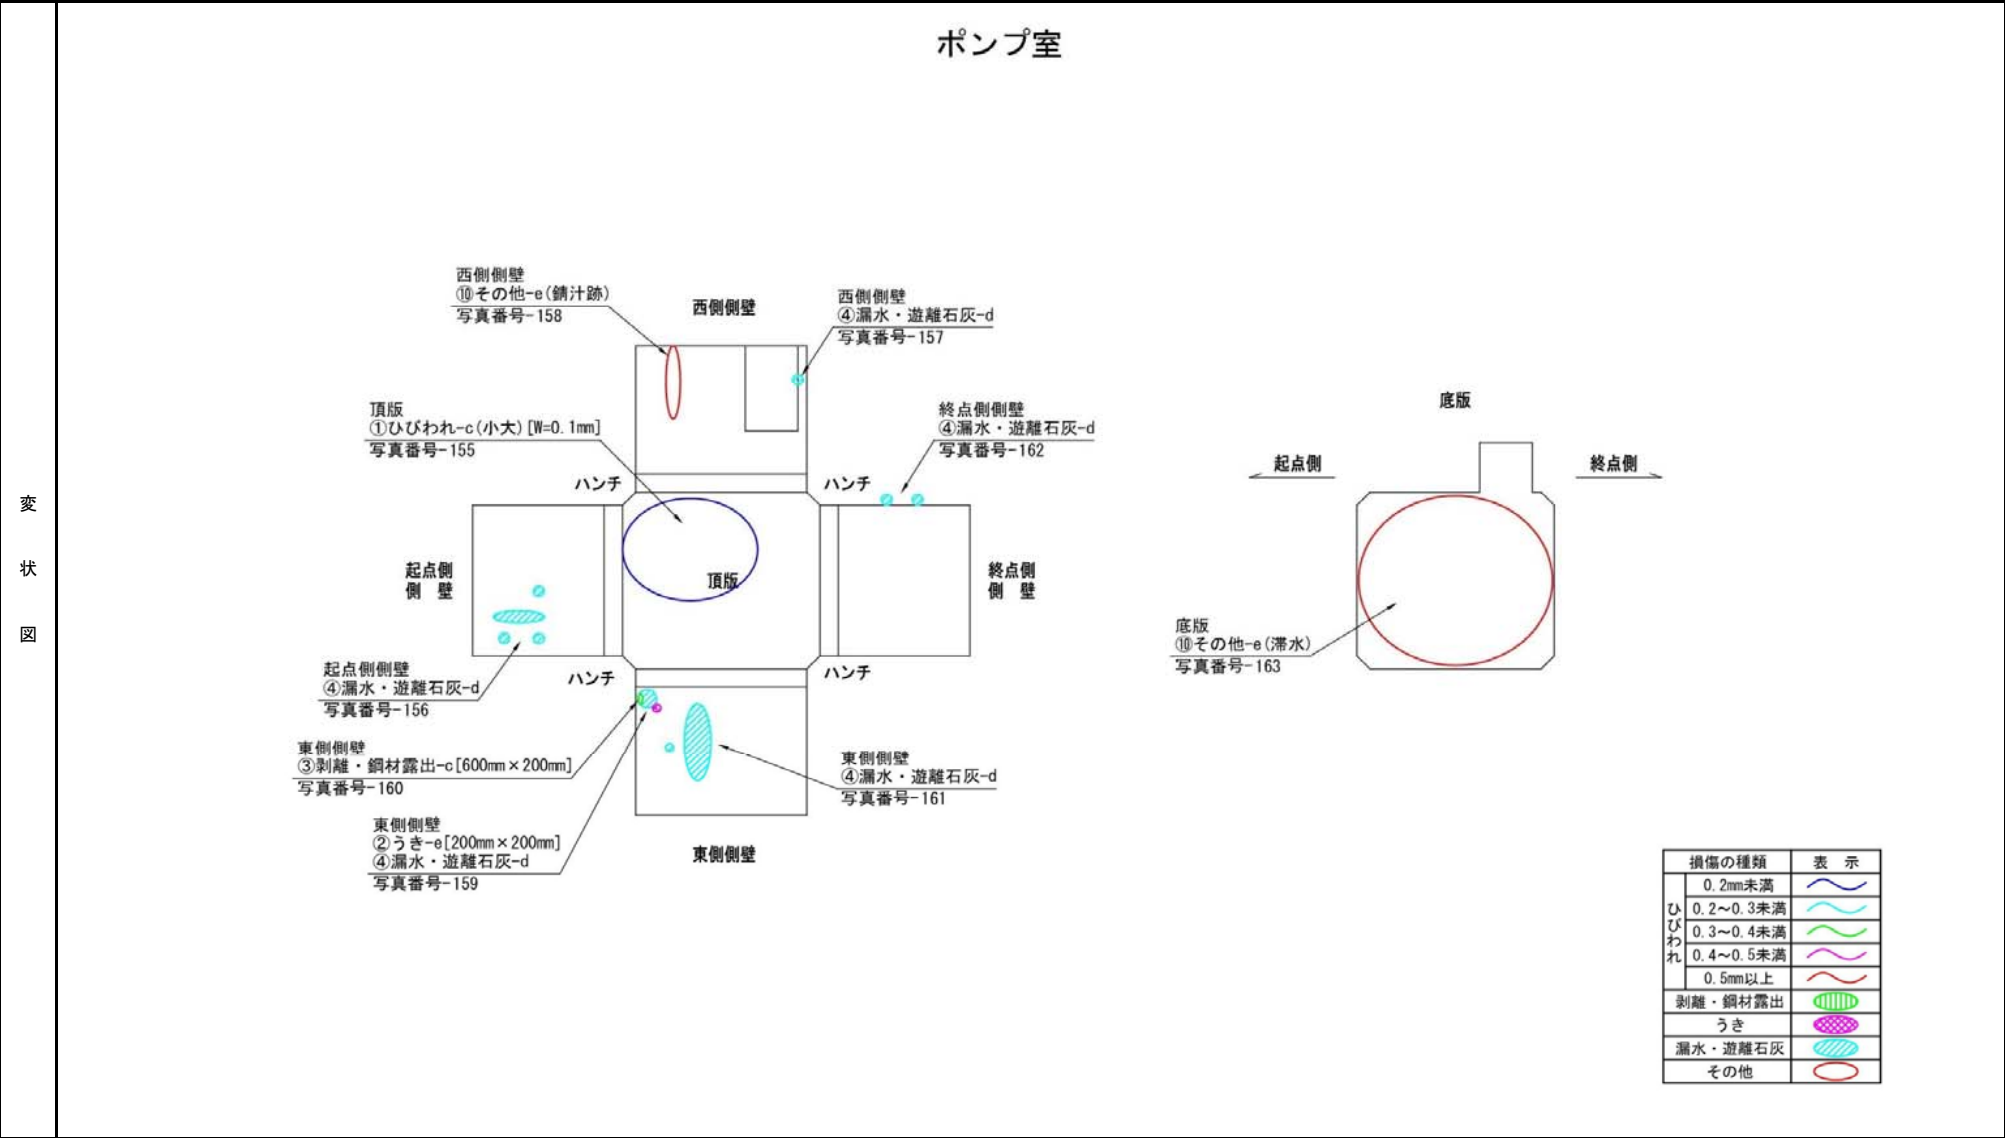


点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

各部写真	写真番号	1	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	2	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名		要素番号		メモ		部材名	頂版	要素番号	01	メモ	
	損傷の種類		損傷程度		施設正面（起点側より）		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	3	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	4	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

各部写真	写真番号	5	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	6	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ		部材名	路上	要素番号	01	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	7	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	8	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

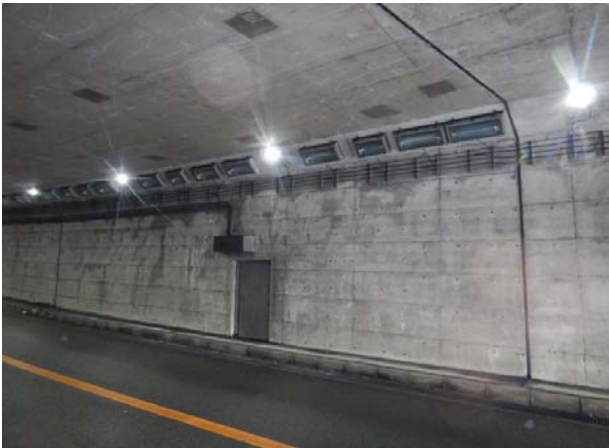各部写真	写真番号	1	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	2	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	頂版	要素番号	02	メモ		部材名	側壁	要素番号	0201	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	3	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	4	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0201	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0203	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	6	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	路上	要素番号	02	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	7	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	3
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	2	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	頂版	要素番号	03	メモ		部材名	側壁	要素番号	0301	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	3	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	4	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0302	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0304	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	3
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	6	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	路上	要素番号	03	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	7	ブロック番号	3	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	2	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	頂版	要素番号	04	メモ		部材名	側壁	要素番号	0401	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	3	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	4	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0402	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0405	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	6	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	路上	要素番号	04	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	7	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	5
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	2	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	頂版	要素番号	05	メモ		部材名	側壁	要素番号	0501	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	3	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	4	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0502	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0506	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	5
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	5	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	6	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	路上	要素番号	05	メモ		部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	7	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	附属物(照明)	要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式5） 各部写真	ブロック番号	6
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	1	ブロック番号	6	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	2	ブロック番号	6	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	頂版	要素番号	06	メモ		部材名	側壁	要素番号	0601	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号	3	ブロック番号	6	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	4	ブロック番号	6	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0602	メモ		部材名	路上	要素番号	06	メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			
												

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

1

損傷写真

写真番号	1	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	2	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	頂版	要素番号	01	メモ		部材名	頂版	要素番号	01	メモ	
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】 頂版 ひびわれ W=0. 2~0. 4mm, 最大L=2500mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 頂版 ひびわれ W=0. 2~0. 4mm, 最大L=2500mm	
											
写真番号	3	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	4	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	頂版	要素番号	01	メモ		部材名	頂版	要素番号	01	メモ	
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・側面】 頂版 ひびわれ W=0. 2~0. 3mm, 最大L=4400mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・側面】 頂版 ひびわれ W=0. 2~0. 3mm, 最大L=4400mm	
											

1

1

写真番号

2

1

攝影年月日	2022.7.27
-------	-----------

頂版

01

メモ

頂片

0-

メモ

ひびわれ


【車道部・下り・内空部】
頂版
ひびわれ
W=0.2~0.4mm, 最大L=2500

ひびわれ

d

【車道部・上り・内空部】

頂版
ひびわれ
W=0.2~0.4mm, 最大L=2500mm

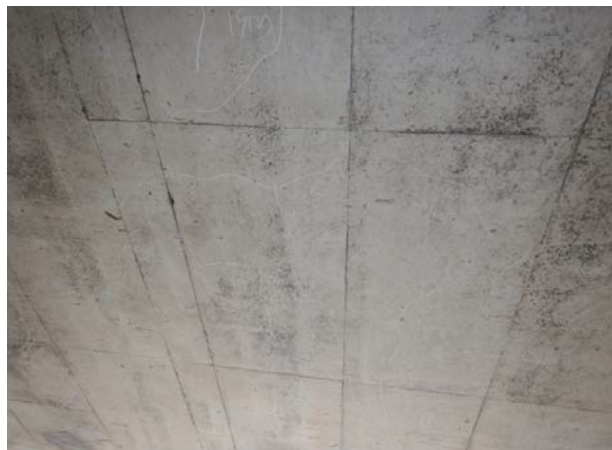

3

1

写真番号

4

1

攝影年月日	2022. 7. 27
-------	-------------

頂版

01

メモ

頂片

0°

メモ

ひびわれ

【車道部・下り・側面】
頂版
ひびわれ
W=0.2~0.3mm, 最大L=4400

ひびわれ

d

【車道部・下り・側面】

頂版
ひびわれ
W=0.2~0.3mm, 最大L=4400mm



点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

1

損傷写真	写真番号	9	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	10	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	頂版	要素番号	01	メモ		部材名	側壁	要素番号	0101	メモ	
	損傷の種類	剥離・鋼材露出	損傷程度	d	【車道部・下り・側面】 頂版 剥離・鋼材露出 20mm×20mm 写真番号8の防錆処置後		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】 左側壁 ひびわれ W=0. 2～2. 2mm, 最大L=3200mm	
												
損傷写真	写真番号	11	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	12	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0101	メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】 左側壁 ひびわれ W=2. 2mm, L=2800mm 写真番号10の近景		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】 左側壁 ひびわれ W=0. 2～2. 2mm, 最大L=3200mm	
												

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	1
-----------	------	--------	---

損傷写真

写真番号	17	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	18	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0101	メモ	
損傷の種類	うき	損傷程度	e	【車道部・下り・内空部】		損傷の種類	うき	損傷程度	e	【車道部・下り・内空部】	
				左側壁 うき 400mm×400mm						左側壁 うき 200mm×100mm, N=2	
写真番号	19	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	20	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0101	メモ	
損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】		損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	c	【車道部・下り・側面】	
				左側壁 漏水・遊離石灰						左側壁 漏水・遊離石灰(セバ穴漏水)	

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	1
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	21	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	22	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0101	メモ	
	損傷の種類	剥離・鋼材露出	損傷程度	c	【車道部・下り・内空部】 左側壁 剥離・鋼材露出(豆板) 150mm×450mm		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・側面】 左側壁 その他(セパ穴腐食)	
												
	写真番号	23	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	24	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0101	メモ		部材名	側壁	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・側面】 左側壁 その他(セパ穴腐食) 写真番号21の防錆処置後		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 1～1. 5mm, 最大L=3300mm	
												

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	1
-----------	------	--------	---

損傷写真	写真番号	29	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	30	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0102	メモ		部材名	側壁	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】		損傷の種類	うき	損傷程度	e	【車道部・上り・内空部】	
				右側壁 ひびわれ W=1.2mm, L=2650mm 写真番号28の近景					右側壁 うき 400mm×400mm			
写真番号	31	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	32	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	
部材名	側壁	要素番号	0102	メモ		部材名	側壁	要素番号	0102	メモ		
損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・上り・内空部】		
			右側壁 漏水・遊離石灰					右側壁 その他(欠損) 400mm×400mm				

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	1
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	33	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	34	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・内空部】 目地・遊間部 その他(漏水跡)		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・内空部】 目地・遊間部 その他(漏水跡) 写真番号33の近景	
												
	写真番号	35	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	36	ブロック番号	1	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ		部材名	目地・遊間部	要素番号	0102	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・上り・内空部】 目地・遊間部 その他(漏水跡)		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・上り・内空部】 目地・遊間部 その他(漏水跡) 写真番号35の近景	
												


点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	2
-----------	------	--------	---

損傷写真

写真番号	51	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	52	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	側壁	要素番号	0201	メモ		部材名	側壁	要素番号	0201	メモ	
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】 左側壁 ひびわれ W=0. 2~0. 7mm, 最大L=2850mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】 左側壁 ひびわれ W=0. 3mm, L=1800mm 写真番号51の近景	
											
写真番号	53	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	54	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	側壁	要素番号	0201	メモ		部材名	側壁	要素番号	0201	メモ	
損傷の種類	うき	損傷程度	e	【車道部・下り・内空部】 左側壁 うき 200mm×300mm		損傷の種類	剥離・鋼材露出	損傷程度	c	【車道部・下り・内空部】 左側壁 剥離・鋼材露出 100mm×100mm	
											

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	2
-----------	------	--------	---

損傷写真

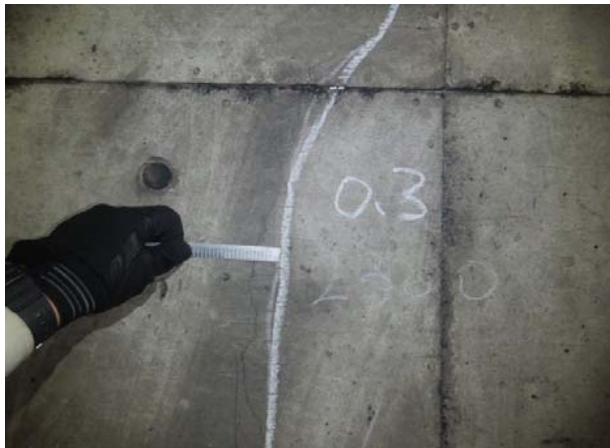写真番号	59	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	60	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	側壁	要素番号	0202	メモ		部材名	側壁	要素番号	0202	メモ	
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 3mm, L=2300mm 写真番号58の近景		損傷の種類	剥離・鋼材露出	損傷程度	c	【車道部・上り・内空部】 右側壁 剥離・鋼材露出(豆板) 100mm×1150mm	
											
写真番号	61	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	62	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	側壁	要素番号	0202	メモ		部材名	側壁	要素番号	0202	メモ	
損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 右側壁 漏水・遊離石灰		損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 右側壁 漏水・遊離石灰 写真番号61の近景	
											

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

2

写真番号	67	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	68	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	路上	要素番号	02	メモ		部材名	路上	要素番号	02	メモ	
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・路上】		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・路上】	
				路上 ひびわれ W=1. 8mm, L=500mm 新規損傷						路上 ひびわれ W=0. 5～1. 8mm, L=500mm	
写真番号	69	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	70	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	路上	要素番号	02	メモ		部材名	路上	要素番号	02	メモ	
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・路上】		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・路上】	
				路上 ひびわれ W=1. 5mm, L=500mm						路上 ひびわれ W=1. 0mm, L=500mm	

損傷写真

撮影年月日	2022. 7. 27
メモ	
【車道部・下り・路上】	
路上	
ひびわれ	
W=1.8mm, L=500mm	
新規損傷	

撮影年月日	2022. 7. 27
メモ	
【車道部・下り・路上】	
路上	
ひびわれ	
W=0.5~1.8mm, L=500mm	

撮影年月日	2022.7.27
メモ	
【車道部・上り・路上】 路上 ひびわれ W=1.5mm, L=500mm	

撮影年月日	2022. 7. 27
メモ	
【車道部・上り・路上】	
路上	
ひびわれ	
W=1. 0mm, L=500mm	

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

2

損傷写真	写真番号	71	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	72	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	
	部材名	路上	要素番号	02	メモ		部材名	路上	要素番号	02	メモ		
	損傷の種類	うき	損傷程度	e	【車道部・上り・路上】		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・路上】		
				路上 うき 700mm×100mm 新規損傷						路上 その他(土砂堆積)			
	写真番号	73	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	74	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	
	部材名	路上	要素番号	02	メモ		部材名	路上	要素番号	02	メモ		
		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・路上】		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・上下・路上】	
			路上 その他(土砂堆積) 写真番号72の土砂堆積状況						路上 その他(舗装のひびわれ) W=2. 0mm				

路上
うき
700mm×100mm
新規損傷

路上
その他(土砂堆積)

路上
その他(土砂堆積)
写真番号72の土砂堆積状況

A photograph of a road surface. A horizontal orange line runs across the upper portion of the frame. A vertical crack runs down the center of the frame, starting from the orange line and extending to the bottom. There is a dark, irregular stain on the right side of the road. The road surface is dark gray asphalt.

路上
その他(舗装のひびわれ)
W=2.0mm

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	2
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	75	ブロック番号	2	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	路上	要素番号	02	メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・上下・路上】 路上 その他(舗装のひびわれ) W=3.0mm		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	3
----------------	--------	---

3

損傷写真

Hand-drawn diagram of a rectangular structure on a concrete wall. The structure is labeled "1x" on the left, "150" below it, and "100" at the bottom. To the left of the structure is a bracket labeled "0.2" and "300". To the right is a bracket labeled "0.2". A vertical line extends upwards from the top of the structure.

左側壁
その他(欠損)
150mm×100mm
新規損傷

メモ

右側壁
ひびわれ
W=0.2~0.3mm, 最大L=2800mm

右側壁
ひびわれ
W=0.2mm, L=1500mm

メモ

右側壁
ひびわれ
W=0.3mm, L=2800mm

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	4
-----------	------	--------	---

損傷写真

写真番号	94	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	95	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	頂版	要素番号	04	メモ		部材名	頂版	要素番号	04	メモ	
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】	
			頂版 ひびわれ W=0. 2~0. 4mm, 最大L=3500mm					頂版 ひびわれ W=0. 2~0. 4mm, 最大L=3500mm			
写真番号	96	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	97	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	側壁	要素番号	0401	メモ		部材名	側壁	要素番号	0401	メモ	
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・内空部】	
			左側壁 ひびわれ W=0. 2~0. 4mm, 最大L=1400mm					左側壁 ひびわれ W=0. 3mm, L=1400mm 写真番号96の近景			

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	102	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	103	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0401	メモ		部材名	側壁	要素番号	0402	メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・下り・内空部】 左側壁 その他(欠損) 50mm×100mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 2～0. 6mm, 最大L=2500mm うき 200mm×200mm	
												
	写真番号	104	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	105	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	側壁	要素番号	0402	メモ		部材名	側壁	要素番号	0402	メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 2～0. 6mm, 最大L=2500mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・内空部】 右側壁 ひびわれ W=0. 5mm, L=2200mm 写真番号104の近景	
												

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---

4

損傷写真

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	4
----------------	--------	---


4

写真番号	114	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	115	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27
部材名	路上	要素番号	04	メモ		部材名	路上	要素番号	04	メモ	
損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・路上】 路上 ひびわれ W=0. 8mm, L=500mm		損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・路上】 路上 ひびわれ W=1. 2mm, L=100mm	
											
写真番号	116	ブロック番号	4	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
部材名	路上	要素番号	04	メモ		部材名		要素番号		メモ	
損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・上下・路上】 路上 その他(舗装のひびわれ) W=3. 0mm		損傷の種類		損傷程度			
											

損傷写真

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	5
----------------	--------	---

5

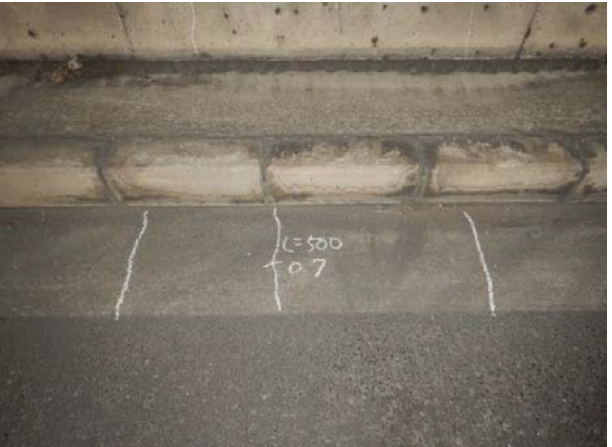損傷写真	写真番号	129	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27		写真番号	130	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27	
	部材名	側壁	要素番号	0502	メモ			部材名	路上	要素番号	05	メモ		
	損傷の種類	うき	損傷程度	e	【車道部・上り・内空部】			損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・下り・路上】		
				右側壁 うき 100mm×100mm						路上 ひびわれ W=0.5mm, L=500mm				
損傷写真	写真番号	131	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27		写真番号	132	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27	
	部材名	路上	要素番号	05	メモ			部材名	路上	要素番号	05	メモ		
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・路上】			損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	d	【車道部・上り・路上】		
				路上 ひびわれ W=2.0mm, L=130mm						路上 ひびわれ W=0.7mm, L=500mm				

【車道部・上り・内空部】

A close-up photograph of a horizontal joint in a concrete wall. The joint is a recessed groove. Above the joint, there is a horizontal band of light-colored, possibly white or light grey, material that appears to be a repair or a different type of concrete. This band shows some staining and texture. Below the joint, the concrete is a darker, more uniform grey. Two vertical white lines are drawn on the concrete surface, one on each side of the joint, extending downwards. The overall appearance is aged and weathered.

【車道部・下り・路上】

路上
ひびわれ
W=0.5mm, L=500mm

A close-up photograph of a rectangular metal grate set into a concrete wall. To the right of the grate, the numbers '1-130' and '20' are handwritten in white paint or chalk. The wall surface is rough and textured.

【車道部・上り・路上】

A photograph of a concrete beam specimen, likely for a structural test. The beam is oriented horizontally. A central longitudinal crack is visible, running through the middle of the beam. Handwritten markings on the beam indicate a length of 500 mm and a width of 0.7 m. The beam is supported by a dark, textured surface at the bottom.

【車道部・上り・路上】

路上
ひびわれ
W=0.7mm, L=500mm

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	5
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	133	ブロック番号	5	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	路上	要素番号	05	メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・上り・路上】 路上 その他(舗装のひびわれ) W=3.0mm		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	6
----------------	--------	---

損傷写真	写真番号	154	ブロック番号	6	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	路上	要素番号	06	メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【車道部・上下・路上】 路上 その他(舗装のひびわれ) W=3.0mm		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			

点検調書（様式6） 損傷写真	ブロック番号	ポンプ室
----------------	--------	------

損傷写真	写真番号	155	ブロック番号	ポンプ室	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	156	ブロック番号	ポンプ室	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	頂版	要素番号		メモ		部材名	起点側側壁	要素番号		メモ	
	損傷の種類	ひびわれ	損傷程度	c	【ポンプ室】 頂版 ひびわれ W=0.1mm		損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	【ポンプ室】 起点側側壁 漏水・遊離石灰	
												
	写真番号	157	ブロック番号	ポンプ室	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	158	ブロック番号	ポンプ室	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	西側側壁	要素番号		メモ		部材名	西側側壁	要素番号		メモ	
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	【ポンプ室】 西側側壁 漏水・遊離石灰		損傷の種類	その他	損傷程度	e	【ポンプ室】 西側側壁 その他(錆汁跡)	
												

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	ポンプ室
-----------	------	--------	------

損傷写真	写真番号	159	ブロック番号	ポンプ室	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	160	ブロック番号	ポンプ室	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	東側側壁	要素番号		メモ		部材名	東側側壁	要素番号		メモ	
	損傷の種類	うき	損傷程度	e	【ポンプ室】 東側側壁 うき 200mm×200mm 漏水・遊離石灰		損傷の種類	剥離・鋼材露出	損傷程度	c	【ポンプ室】 東側側壁 剥離・鋼材露出 600mm×200mm	
												
	写真番号	161	ブロック番号	ポンプ室	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号	162	ブロック番号	ポンプ室	撮影年月日	2022. 7. 27
	部材名	東側側壁	要素番号		メモ		部材名	終点側側壁	要素番号		メモ	
	損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	【ポンプ室】 東側側壁 漏水・遊離石灰		損傷の種類	漏水・遊離石灰	損傷程度	d	【ポンプ室】 終点側側壁 漏水・遊離石灰	
												

点検調書（様式6）	損傷写真	ブロック番号	ポンプ室
-----------	------	--------	------

損傷写真	写真番号	163	ブロック番号	ポンプ室	撮影年月日	2022. 7. 27	写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名	底版	要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類	その他	損傷程度	e	【ポンプ室】 底版 その他(滞水)		損傷の種類		損傷程度			
												
	写真番号		ブロック番号		撮影年月日		写真番号		ブロック番号		撮影年月日	
	部材名		要素番号		メモ		部材名		要素番号		メモ	
	損傷の種類		損傷程度				損傷の種類		損傷程度			